



Class 1 Laser Product



## APEX / APEX LRF THERMAL SIGHTS

I N S T R U C T I O N S

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / РУССКИЙ

Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Attention - l'emploi de commandes, réglages ou performances de procédure autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.


Vorsicht – wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.

Atención! La utilización de controles, ajustes o parámetros de procedimiento distintos de los aquí indicados puede provocar una exposición a radiaciones peligrosas.

Attenzione – in caso di utilizzo di dispositivi di comando o di regolazione di natura diversa da quelli riportati in questa sede oppure qualora si seguano procedure diverse vi è il pericolo di provocare un'esposizione alle radiazioni particolarmente pericolosa.

Внимание – использование других не упомянутых здесь элементов управления и настройки или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.



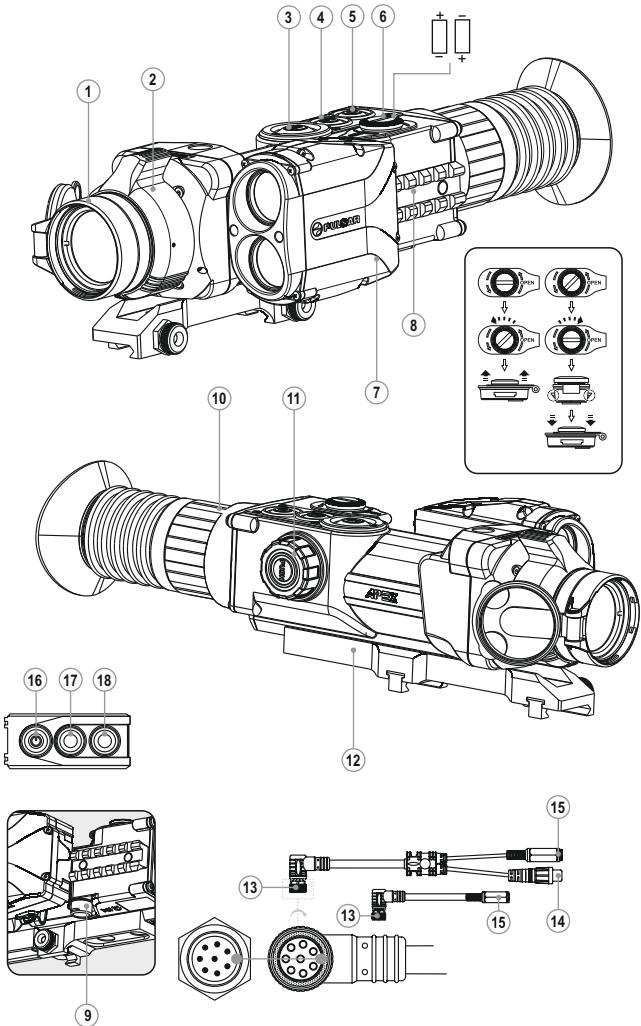

|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>THERMAL SIGHTS APEX</b>         | <b>2-19</b>    | <b>ENGLISH</b>  |
| <b>VISEURS THERMIQUES APEX</b>     | <b>20-41</b>   | <b>FRANÇAIS</b> |
| <b>WÄRMEBILD-ZIELFERNROHR APEX</b> | <b>42-63</b>   | <b>DEUTSCH</b>  |
| <b>VISORES TÉRMICOS APEX</b>       | <b>64-85</b>   | <b>ESPAÑOL</b>  |
| <b>CANNOCCHIALI TERMICI APEX</b>   | <b>86-105</b>  | <b>ITALIANO</b> |
| <b>ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ APEX</b> | <b>106-125</b> | <b>РУССКИЙ</b>  |

# ENGLISH

## SPECIFICATIONS

| SKU#   | 76411                      | 76415 | 76421                    | 76425 | 76471                  | 76475 |
|--|----------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|
| Model: APEX                                    | LD38                       | XD38  | LD50                     | XD50  | LD75                   | XD75  |
| <b>Microbolometer</b>                          |                            |       |                          |       |                        |       |
| Type   | Uncooled                   |       | Uncooled                 |       | Uncooled               |       |
| Resolution, pixels                             | 384x288                    |       | 384x288                  |       | 384x288                |       |
| Refresh rate, Hz                               | 9                          | 50    | 9                        | 50    | 9                      | 50    |
| <b>Optical characteristics</b>                 |                            |       |                          |       |                        |       |
| Objective lens                                 | F38 mm, F/1.2              |       | F50 mm, F/1.2            |       | F75 mm, F/1.4          |       |
| Magnification, x                               | 1.5-3                      |       | 2-4                      |       | 3-6                    |       |
| Digital zoom, x                                | 2                          |       | 2                        |       | 2                      |       |
| Eye relief, mm                                 | 67                         |       | 67                       |       | 67                     |       |
| Field of view (HxV), degree                    | 14.4 / 10.8                |       | 11 / 8.2                 |       | 7.2 / 5.4              |       |
|  | 2x zoom: 7.2 / 5.4         |       | 2x zoom: 5.5 / 4.1       |       | 2x zoom: 3.6 / 2.7     |       |
| Field of view, m@100m                          | 25                         |       | 19.2                     |       | 12.8                   |       |
|  | 2x zoom: 12.6              |       | 2x zoom: 9.6             |       | 2x zoom: 6.4           |       |
| Eyepiece diopter adjustment, D                 | -4...+3.5                  |       | -4...+3.5                |       | -4...+3.5              |       |
| Max. observation range of an animal            | 950 / 1039                 |       | 1250 / 1367              |       | 1600 / 1750            |       |
| 1.7 m high, m / yard, approx                   |                            |       |                          |       |                        |       |
| Close-up range, m                              | 7                          |       | 7                        |       | 7                      |       |
| <b>Reticule</b>                                |                            |       |                          |       |                        |       |
| Click value, mm@100 m (H/V)                    | 40/40                      |       | 30/30                    |       | 20/20                  |       |
| Click range, mm@100m (H/V)                     | 8000/8000                  |       | 6000/6000                |       | 4000/4000              |       |
| <b>Display</b>                                 |                            |       |                          |       |                        |       |
| Type   | OLED                       |       | OLED                     |       | OLED                   |       |
| Effective resolution, pixel                    | 640x480                    |       | 640x480                  |       | 640x480                |       |
| <b>Operational characteristics</b>             |                            |       |                          |       |                        |       |
| Power supply                                   | 4 + 6 V                    |       | 4 + 6 V                  |       | 4 + 6 V                |       |
| Battery type                                   | 2xCR123A                   |       | 2xCR123A                 |       | 2xCR123A               |       |
| External power supply                          | 8-15 V                     |       | 8-15 V                   |       | 8-15 V                 |       |
| Operating time on a battery set**, h           | 5                          |       | 5                        |       | 5                      |       |
| Max. recoil power on rifled weapon, Joules     | 6000                       |       | 6000                     |       | 6000                   |       |
| Max. recoil power on smooth-bore rifle, Joules | 12                         |       | 12                       |       | 12                     |       |
| Degree of protection, IP code (IEC60529)       | IPX7                       |       | IPX7                     |       | IPX7                   |       |
| Operating temperature, °C / °F                 | -25 ... +50 / -13 ... +122 |       |                          |       |                        |       |
| Dimensions (LxWxH), mm / inch                  | 335x80x75 / 13.2x3.1x2.9   |       | 343x80x75 / 13.5x3.1x2.9 |       | 381x80x75 / 15x3.1x2.9 |       |
| Weight (without batteries and mount), kg / oz  | 0.6 / 21.1                 |       | 0.7 / 24.7               |       | 0.77 / 27.1            |       |

| SKU#   | 76418                             | 76428                          | 76478                           |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Model: APEX                                    | LRF XD38                          | LRF XD50                       | LRF XD75                        |
| <b>Microbolometer</b>                          |                                   |                                |                                 |
| Type   | Uncooled                          | Uncooled                       | Uncooled                        |
| Resolution, pixels                             | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                         |
| Refresh rate, Hz                               | 50                                | 50                             | 50                              |
| Pixel size, μm                                 | 25                                | 25                             | 25                              |
| <b>Optical characteristics</b>                 |                                   |                                |                                 |
| Objective lens                                 | F38 mm, F/1.2                     | F50 mm, F/1.2                  | F75 mm, F/1.4                   |
| Magnification, x                               | 1.5-3                             | 2-4                            | 3-6                             |
| Digital zoom, x                                | 1x-2x                             | 1x-2x                          | 1x-2x                           |
| Eye relief, mm                                 | 67                                | 67                             | 67                              |
| Field of view (HxV), degree                    | 14.4 / 10.8<br>2x zoom: 7.2 / 5.4 | 11 / 8.2<br>2x zoom: 5.5 / 4.1 | 7.2 / 5.4<br>2x zoom: 5.5 / 4.1 |
| Field of view, m@100m                          | 25<br>2x zoom: 12.6               | 19.2<br>2x zoom: 9.6           | 12.8<br>2x zoom: 6.4            |
| Eyepiece diopter adjustment, D                 | -4...+3.5                         | -4...+3.5                      | -4...+3.5                       |
| Max. observation range of an animal            | 1.7 m high, m / yard, approx      | 950                            | 1250                            |
| Close-up range, m                              | 7                                 | 7                              | 7                               |
| <b>Reticule</b>                                |                                   |                                |                                 |
| Click value, mm@100 m (H/V)                    | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                           |
| Click range, mm@100m (H/V)                     | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                       |
| <b>Display</b>                                 |                                   |                                |                                 |
| Type   | OLED                              | OLED                           | OLED                            |
| Effective resolution, pixel                    | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                         |
| <b>Operational characteristics</b>             |                                   |                                |                                 |
| Power supply                                   | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        | 4 + 6 V                         |
| Battery type                                   | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                        |
| External power supply                          | 8-15 V                            | 8-15 V                         | 8-15 V                          |
| Operating time on a battery set**, h           | 5                                 | 5                              | 5                               |
| Max. recoil power on rifled weapon, Joules     | 6000                              | 6000                           | 6000                            |
| Max. recoil power on smooth-bore rifle, Joules | 12                                | 12                             | 12                              |
| Degree of protection, IP code (IEC60529)       | IPX4                              | IPX4                           | IPX4                            |
| Operating temperature, °C / °F                 | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                     |
| Dimensions (LxWxH), mm / inch                  | 335x110x75 / 13.2x4.3x2.9         | 343x110x75 / 13.5x4.3x2.9      | 381x110x75 / 15x4.3x2.9         |
| Weight (without batteries and mount), kg / oz  | 0.75 / 26.5                       | 0.85 / 23                      | 0.92 / 32.5                     |
| <b>Characteristics of the rangefinder</b>      |                                   |                                |                                 |
| Wavelength, nm                                 | 905                               | 905                            | 905                             |
| Max. measuring range, m**                      | 1000                              | 1000                           | 1000                            |
| Measurement accuracy, m                        | +/-1                              | +/-1                           | +/-1                            |

\* Operation in power saving mode (video output disabled).

\*\* Depends on the characteristics of the object under observation and environmental conditions.

## ● PACKAGE CONTENTS

- Thermal imaging sight
- Carrying case
- Wireless remote control
- Mount (with screws and hex-nut key)\*\*\*
- Dual cable: video and external power supply
- External power supply cable
- User manual
- Lens cleaning cloth
- Warranty card

\*\*\* Mount may not be included for certain orders.

For improvement purposes, design of this product is subject to change.

## ● DESCRIPTION

Thermal imaging sights **Apex** are designed for the use on hunting rifles both in the nighttime and in the daylight in inclement weather conditions (fog, smog, rain) to see through obstacles hindering detection of targets (branches, tall grass, thick bushes etc.). Unlike the image intensifier tube based night vision riflescopes, thermal imaging sights Apex do not require an external source of light and are not affected by bright light exposure.

**APEX LRF** models are equipped with a built-in laser rangefinder which allows distance measurement up to 1000 metres.

The **Apex** sights have a wide range application including night hunting, observation and terrain orientation, search and rescue operations.

## ● FEATURES

### Optics:

- Long eye relief (67 mm)
- Accurate Internal Focus Adjustment
- Optical magnification from 1.5x to 3x
- Wide field of view

### Electronics:

- 384x288 pixels Microbolometer sensor
- 640x480 pixels quality OLED display
- 1x-2x continuous digital zoom
- Function PiP («picture in picture»)
- Built-in laser rangefinder (distance measurement up to 1000 m)
- Three calibration modes - manual, semiautomatic and automatic
- Three operation modes – “Rocks”, “Forest”, “Identification”
- Image inversion modes: “White hot” and “Black hot”
- Wide choice of selectable reticles in sight’s memory
- One shot zeroing and zeroing with FREEZE function
- Memorization of zero-in parameters for three types of weapon or distances
- Choice of reticle colour (white/black)

### Extras:

- Power saving mode
- External power supply option
- High shock resistance
- IPX4 / IPX7 Degree of protection
- Video output enabling recording
- Defective pixel repair option
- Extra Weaver rail for accessories
- Wireless remote control
- Wide range of display brightness and contrast adjustment with memorization of user settings
- Display off function – protects against decamouflage and quick power on for immediate use

## ● GUIDELINES FOR OPERATION

The sight has been designed for long-term use. To ensure sustainable performance, please adhere to the following:

- Before use make sure that you have installed and fixed the mount according to the instructions of the section “**Installation of mount**” (section 9 “Operation”).
- Store with the lens cap on in the carrying case.
- Switch off the scope after use.

### Attempts to disassemble or repair the scope will void the warranty!

- Clean the scope's optical surfaces only if necessary, and use caution. First, remove (by blowing with a blower brush or canned air) any dust or sand particles. Then proceed to clean by using camera/lens cleaning equipment approved for use with multicoated lenses. Do not pour the solution directly onto the lens!
- The sight can be used in various operating temperatures. However, if it has been brought indoors from cold temperatures, do not turn it on for 2 to 3 hours. This will prevent external optical surfaces from fogging.
- If the sight is unable to mount onto the rifle securely, or you have doubts about the mounting system, see a qualified gunsmith. Using the weapon with a poorly mounted scope can lead to inaccurate target shooting!
- To ensure reliable performance, it is recommended to carry out regular technical inspections of the unit.
- Do not leave batteries in the unit if it is not going to be used for an extended period.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**WARNING!** Do not point the objective lens of the unit at intensive sources of light such as the sun. This may disable electronic components of the unit. The warranty does not cover damage caused by improper operation.

## MENU/STATUS BAR ICONS

- ▲ Operation mode "Rocks"
- ▲ Operation mode "Forest"
- ⌚ Operation mode "Identification"
- M** Manual calibration
- H** Semiautomatic calibration
- A** Automatic calibration
- ➡ PAL/NTSC video output signal selection / disable
- ⌚ Clock setup
- brightness Brightness control of menu symbols
- x2 2x continuous digital zoom
- + Defective pixel repair option
- ✗ Cross for defective pixel repair
- ☀️ Display brightness and contrast adjustment
- ☒ Image inversion mode: "White hot"/"Black hot"
- ↶ Return to default settings
- 🔋 Low battery indicator
- Operation on external power supply

Please refer to section 11 "Main menu" for other icons.

## COMPONENTS AND CONTROLS

1. Objective lens
2. Objective lens focusing ring
3. Power on button "ON"
4. Calibration button "Cal"
5. LRF / MODE button
6. Battery container
7. Laser rangefinder
8. Extra Weaver rail
9. Video jack / External power supply jack
10. Eyepiece adjustment ring
11. Controller
12. Mount

### Video cable / External power supply cable:

13. Sight connecting plug
14. Video output jack
15. External power supply jack

### Remote control:

16. Button "ON" (power on/off the riflescope)
17. Button "Cal" (image calibration)
18. Button "LRF / MODE" (rangefinder / extra modes)

|                     |                              | APEX   | APEX LRF   |
|---------------------|------------------------------|--|--|
| Button ON           | Short press                  | Turns the sight on   | Turns the sight on                                       |
|                     | Next short press             | Activates display off mode.<br>The sight turns off automatically in 20 minutes. Buttons CAL, MODE and controller are not active.<br>Next short press - turns the sight on. | Activates digital zoom or PiP<br>(if PiP is on the menu) |
|                     | Long press                   | Turns the sight off  | Activates display off mode or turns off the sight.       |
| Button CAL          | Short press                  | Calibrates the sight<br>(operates in any calibration mode)   |  |
|                     | Long press                   | Calibrates the sight   | Activates / deactivates mode "Inversion"                 |
| Button LRF/<br>MODE | Short press                  | Activates digital zoom or PiP<br>(if PiP is on the menu)   | Activation of rangefinder                                |
|                     | Next short press             | ---  | Distance measurement                                     |
|                     | Long press                   | Activates / deactivates mode "Inversion"   | Activates mode «SCAN», continuous distance measurement   |
|                     | Short press in SCAN mode     | ---  | Deactivates mode SCAN.                                   |
| Controller          | Rotation (by default)        | Adjustement of display brightness (from 0 to 20)   |  |
|                     | Short press                  | Switches between modes of display brightness, contrast and digital zoom (modes switch one by one (brightness -> contrast -> digital zoom -> brightness ...)).              |  |
|                     | Rotation (after short press) | Adjustement of display contrast (from 0 to 20)   |  |
|                     | Rotation (after short press) | Adjustement of digital zoom (from 1x to 2x with increment 0.1x)  |  |
|                     | Long press                   | Enter the menu   | Enter the menu   |

- The sight memorizes the function used last; upon another rotation the controller sets the function used last.
- Parameter values memorized in the sight's memory upon turning off are used when the riflescope is turned on again.

## BATTERY INSTALLATION

- Turn the battery compartment knob (6) counterclockwise to the "Open" position and remove it.
- Install two CR123A batteries according to the marking on the battery compartment cover and inside it.
- Turn the battery compartment knob clockwise until stop – the latches from both sides of the cover will pull out (see the drawing).
- Replace the battery cover and press it until its clicking position - make sure the cover is closed on both sides.
- Battery charge level is displayed on the status bar (🔋).
- In case of complete battery discharge, icon 🔋 is flashing on the status bar and in the centre of the display.

**Warning:** do not use rechargeable batteries since their use causes inaccurate battery level indication and possible abrupt disconnection during operation.

**Note:** please do not use batteries of different types or batteries with various charge levels.

8

## EXTERNAL POWER SUPPLY

The sight can be powered with an external DC power supply (2.1mm pin) with stabilized voltage ranging from 8V to 15V or a 12V vehicle socket.

- Connect the plug (13) of the cable to the jack (9) of the sight by matching the notch in the plug connector and the protrusion of the jack (9) (see the scheme).
- Secure the cable by turning clockwise the locking ring of the plug (13).
- Connect the external power supply (AC/DC) or car adapter to the jack (15) of the cable.
- **Note:** central pin of the power supply that you connect to the "power" jack of the sight, must have marking "+".
- The power supply may have marking  $--\ominus+$ .
- Connection of an external power supply (icon  on the status bar) automatically cuts off power supply from batteries.
- External power supply DOES NOT charge the batteries in the sight!

**Attention!** We suggest that you use battery packs EPS3/EPS3I or EPS5 ensuring from 9 to 20 hours of continuous operation.

9

## OPERATION


### Installation of mount

Before using the sight you need to install a mount.

The sight can be used with various mount types such as Weaver, Euro-prism, Los, Side mount, MAK adapter etc. that allow the scope to be installed on different types of rifles.

The mounting holes in the base of the sight enable the mount to be installed in one of the multiple positions. The choice of the mounting position helps the user to ensure the correct eye relief depending on the rifle type.

The mount can be attached with the help of either three or two screws (supplied) depending on the chosen position of the mount.

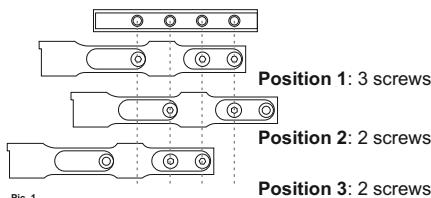

Pic. 1

- Attach the mount to the base of the sight using a hex-nut wrench and screws (see installation scheme).
- Install the scope on the rifle and check if the position is suitable for you.
- If you are happy with its position, remove the scope, unscrew the screws halfway, apply some thread sealant onto the thread of the screws and tighten them fully (do not overtighten). Let the sealant dry for a while.
- The sight is ready to be installed on a rifle and to be zeroed.

- The sight is ready to be installed on a rifle and to be zeroed.
- After first installation of your sight on a rifle, please follow instructions in the section "**Zeroing**".
- **Note.** Please check that your sight is duly zeroed after changing a mount.

### Powering on and off

- Press briefly the "**ON**" (3) button to power on the sight. Within a couple of seconds the display will light up. In case of low battery icon  will start flashing in the centre of the display.
- To switch the display off, keep pressed the "**ON**" button for a second. The display will go out, message "**Display off**" will appear.
- To switch the display on, press briefly the "**ON**" button.
- **NOTE!** When the Display off option is activated, all controls, except for the "**ON**" button, are not active.
- To switch the APEX sight off, keep pressed the "**ON**" button for three seconds.
- To switch the APEX sight off, keep pressed the "**ON**" button for three seconds. Display off message, Switch off message and countdown 3 to 1 will appear on the display. As soon as 1 is reached, the sight switches off.

### Image calibration

Calibration is required to level background temperature of the microbolometer and eliminates image flaws (such as vertical stripes, frozen image etc.). Intervals between calibrations depend on the heat of the sensor: longer continuous operation requires less frequent calibration.

- There are three calibration modes: manual (**M**), semiautomatic (**H**) and automatic (**A**).

#### Manual (silent) calibration mode

- The lens cap (1) should be closed.
- Power on the sight with the "**ON**" (3) button, hold down the controller (11) for two seconds to enter the menu.
- Rotate the controller to select option **Cal**. Press the controller.
- Rotate the controller to select mode **M**. Press the controller to confirm. To exit the menu, press and hold the controller (11) for two seconds or wait 10 seconds for automatic exit.
- Press the **CAL** (4) button to calibrate. The image will freeze for 1-2 seconds. Then open the lens cap. Calibration is completed.
- In case you see image flaws (such as frozen image, vertical stripes etc.) re-calibrate the unit with the lens cap closed.

#### Semiautomatic calibration mode

- Power on the unit, open the lens cap.
- Hold down the controller (11) for two seconds to enter the menu.
- Rotate the controller to select option **Cal**. Press the controller.
- Rotate the controller to select mode **H**. Press the controller to confirm.
- Press the **CAL** (4) button to calibrate. The image will freeze for 1-2 seconds and you will hear the sound of the internal shutter. Calibration is completed.

#### Automatic calibration mode

With the automatic calibration mode the thermal imager calibrates by itself according to the software algorythm. The detector (microbolometer) is closed with the shutter automatically. User assisted calibration with the **CAL** (4) button is allowed in this mode.

- Power on the unit, open the lens cap.
- Hold down the controller (11) for two seconds to enter the menu.
- Rotate the controller to select option **Cal**. Press the controller.
- Rotate the controller to select mode **A**. Press the controller to confirm.
- At the moment of the automatic calibration the image will freeze for 1-2 seconds and you will hear the sound of the internal shutter.
- Time intervals between calibrations depend on the heat of the detector. The unit may require calibration more frequently on activation.

### Focusing and image adjustment

- Open the lens cap (1).
- Adjust sharp image of the display icons by turning the eyepiece ring (10).
- To adjust display brightness, rotate the controller (11). Brightness level (from 0 to 20) will appear next to the brightness icon  in the top right corner of the display.
- To adjust display contrast, press the controller (icon  appears) and rotate it. Contrast level (from 0 to 20) will appear next to the contrast icon in the top right corner of the display.
- Point the unit at a warm object located at a certain distance, 100 meters, for example.
- Adjust the focus by turning the objective lens focusing ring (2).
- After this adjustment no further dioptre adjustment should be required, regardless of distance or other factors. Adjust image quality only with the ring (2) for lens focusing.
- Hold down the “**CAL**” (4) button to activate colour inversion mode (functions “**White hot**” and “**Black hot**”). When function “**White hot**” is used, warm objects are represented in shades of bright colour; “**Black hot**” renders objects in shades of dark colour.

**10**


## ZEROING

The sight features two zeroing methods - “**one shot**” zeroing and using **FREEZE** function (see menu M2).

Zeroing should be done at operating temperatures, by following the order of these steps:

### One shot zeroing

- Mount the rifle with the sight installed on a bench rest.
- Set a target at a distance of about 100m.
- Adjust the sight according to the instructions of section “**OPERATION**”.
- Aim the firearm at the target using the mechanical sight.
- Take a shot. If the point of impact does not match the aiming point, press the controller (11) to enter menu **M2** and rotate the controller to select option “**Zeroing**” marked with  icon.
- An auxiliary cross X (**C**) appears in the centre of display. On the right of the icon appear horizontal arrows and coordinated of the auxiliary cross .

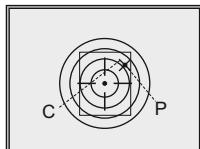

- Holding the reticle in the aiming point, by rotating the controller move the auxiliary cross (**C**) horizontally or vertically relative to the reticle until the auxiliary cross matches the point of impact (**P**) (see pic.).
- To switch between movement direction push the controller to hear a click. Vertical lines appear next to the icon  .
- **Note:** the auxiliary cross moves only within the limiting frame (see pic.) that defines its travel range: 200 clicks horizontally (+100/-100) and 200 clicks vertically (+100/-100).
- Exit submenu “**Zeroing**” with a long press of the controller button. Message OK confirms successful operation. The reticle will now move to the point of impact.
- **Attention!** Do not turn off the sight before zeroing settings are saved, otherwise your settings will be lost.
- Take another shot - the point of impact should now match the aiming point.
- The sight should now be zeroed-in for the specified distance.

### Zeroing with “Freeze” function

- Before using this function, please take a shot.
- Select option “**Freeze**”  in submenu “**Zeroing**” **M2**.
- Before pressing a button match the reticle of the sight with the aiming point (as a rule - target centre). After button **LRF/MODE** or **RC** button (18) is pressed, the image “freezes” and a limiting frame with an auxiliary cross appear.

**Note.** After the image freezes, you do not need to keep your weapon pointed at the target.

- Rotating the controller, move the auxiliary cross within the limiting frame until the cross matches the point of impact.
- Pressing the controller button allows you to switch direction of auxiliary cross (horizontal or vertical). Long press of the controller button saves zeroing settings and exits the menu.
- Saving the settings is confirmed with “OK” message displayed instead of the coordinates.
- After exiting the menu, the image returns to normal.

**Note:** zeroing parameters (coordinates X; Y) are saved in the sight's memory as number 1 in the menu option “**Weapon choice**”. If you want to zero in the sight using another weapon or another distance, select option 2 or 3 (details in the menu option “**Weapon choice**” section 11) and do the zeroing.

**11**

## MENU

### OPERATING THE MENU

Long press of the controller – entering the menu.

Rotating the controller – menu navigation.

Short press of controller – entering menu option; selecting value in menu option, exiting menu option or moving to the next parameter (clock mode).

Long press of controller – exiting menu option and menu (depending on the cursor actual position). Automatic exit the menu takes place after more than 10 seconds of inactivity (no navigation).

## THE SIGHT HAS TWO MENUS

M1 – menu 1 (main menu);

M2 – menu 2 (additional menu);

Active menu is highlighted with a frame . To switch to the other menu, rotate the controller and move the cursor (the frame will be flashing), press briefly the controller.

## STATUS BAR


Status bar in the bottom part of the display shows information as follows:

1. Number of weapon choice (1,2,3):
2. Operation mode (“Rocks”, “Forest”, “Identification”):
3. Calibration modes - manual, semiautomatic and automatic:
4. 2x smooth digital zoom is on:
5. Image inversion is on:
6. Running time: **00:00 AM**
7. Battery charge level or connected external battery:




### Menu M1 includes:

- Selection of operation mode **Mode**
- Selection of calibration mode **Cal**
- Weapon selection (1;2;3)
- Selection of preloaded reticle
- Brightness control of onscreen symbols (in the menu)
- Reticle colour selection
- Function PiP **PiP**
- Selection of rangefinding indicator\*\*

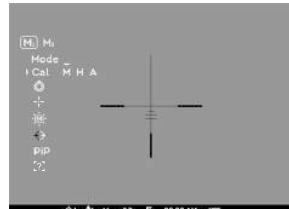

### Menu M2 includes:

- One shot zeroing
  - Selection/disable of video output signal (PAL, NTSC)
  - Clock setup
  - Remote control activation
  - Defective pixel repair option
  - Selection of units of measurement\*\*
  - Return to default settings
- \*\* Only in LRF models.

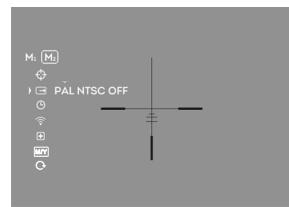

## MENU M1

### Operation modes

There are three automatic operating modes:

“Rocks” (enhanced contrast), “Forest” (low contrast) and “Identification” (improved detail rendering).

Each mode includes optimal combination of parameters (brightness, contrast, gain etc.) to deliver best possible image in specific viewing conditions.

- To select an option, press and rotate the controller (11).
- Press briefly the controller to confirm your choice.
- Icon of the selected mode is shown in the status bar.

## Weapon selection (1,2,3)

This menu option allows selection of three positions of the aiming point for various types of weapons or for various distances. Also this option allows you to save three types of reticle for each weapon.

- To select option, press controller button and select number out of the list (1; 2; 3).
- Confirm your choice by a short press of the controller button.
- Number of the selected variant of the weapon to use is shown in the status bar in the lower portion of the display.

**Note.** Originally the reticle for all the three variants is located in the display centre (coordinates X=0; Y=0). Further on, each type of weapon (distance) requires individual zeroing.

### Selection of calibration mode

Please refer to section 9 “Operation”.

### Selection of preloaded reticle

This menu option allows selection of one of the preloaded reticles (10 reticles in APEX models, 9 reticles in APEX LRF models). Menu option shows number of the reticle.

- To select option, press controller button and select reticle number out of the list. Corresponding reticle will be shown on the display.
- Confirm your choice by a short press of the controller.
- List and full description of the reticles can be found at [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com) (Support => Download section).

**Note:** adequate operation of APEX reticles is supported for the basic magnification for each model (1.5x ; 2x ; 3x), and in the “PiP” mode (“Picture in Picture”).

### Brightness control of onscreen symbols

- To select option, rotate and press the controller (11).
- Rotate the controller to select brightness level of icons – from 1 to 10.
- Confirm your choice by a short press of the controller.

### Reticle colour selection

- To switch between two reticle colours (black or white), press and rotate the controller.
- Confirm your choice by a short press of the controller.

### Function PiP

Function PiP (“picture in picture”) allows you to enlarge central area of the reticle twice which facilitates aiming without narrowing the field of view.

- Select “Yes” to activate the mode. Select “No” to deactivate.
- Confirm your choice by a short press of the controller.

**Note:** digital zoom does not work when function PiP is activated.

### Selection of rangefinding indicator

This option allows you to switch between the three types of indicators for the rangefinder.

- Push and rotate the controller to select the number of indicator.
- Press briefly the controller to confirm your choice.
- Upon start the aiming reticle disappears from the display, and rangefinding indicator only is shown instead.
- In 4 seconds of inactivity the aiming reticle reappears on the display.

## MENU M2

### One shot zeroing

Please refer to section 10 "ZEROING".

### Selection/disable of video output signal

- Press and rotate the controller to select output video signal – **PAL** or **NTSC** (video output is disabled by default).
- To disable the video output, select option "**OFF**". Disabled video output reduces power consumption.
- Confirm your choice by a short press of the controller button.

### Clock setup

- Press and rotate the controller (11) to select time format: 24/AM/PM.
- Press the controller to proceed to hour setup. Set the hour value rotating the controller.
- Press the controller to proceed to minute setup. Set the minute value.
- To exit submenu, hold down the controller for two seconds. Or wait ten seconds to exit automatically.

### Remote control activation

Please refer to section 12.

### Defective pixel repair

- When operating the thermal sight, there is a possibility of defective (dead) pixels (bright or dark dots with constant brightness) appearing on the detector which are visible on the image.
- Thermal sights Apex provide an opportunity to repair defective pixels on the detector using a software-based method.
- Press and hold the controller (11) for two seconds to enter the menu.
- Rotate the controller to select icon and press the controller.
- Select icon in the pop-up submenu and press the controller.
- A cross appears in the centre of display, coordinates (X;Y)  $\downarrow \uparrow$  of the cross relative to the centre of display appear in the place of pop-up icons, icons disappear.
- Rotate the controller to align the cross with a defective pixel (if the alignment is correct, the defective pixel should go out).
- Switch direction of the cross from horizontal to vertical by a short press of the controller.
- After the centre of the cross is aligned with a defective pixel, press the **LRF / MODE (5)** button to repair the pixel.
- In case of success a short "**OK**" message appears in the place of the coordinates.
- Further on, move the cross to repair another defective pixel. When moving the cross to the coordinates area, the latter goes to the lower right portion of the display.

### Return to default defective pixel pattern

- If you wish to return to the default defective pixel pattern (i.e. restore all defective pixels previously repaired), select icon in the pop-up submenu and press the controller.
- Options "**Yes**" and "**No**" appear on the right of the icon.
- Rotate the controller to select "**Yes**" and press the controller.

- If you choose not to return to default pixel pattern, select "**No**" and press the controller.

- To exit the main menu, keep the controller pressed for two seconds or wait 10 seconds to exit automatically.

**Attention!** One or two pixels in the form of bright white or black 1-2 pixels dots are allowed on the display of thermal imager. These pixels cannot be repaired and are not a defect.

### Selection of units of measurement

This menu option allows you to switch units of measurement – metres or yards.

- Rotate the controller to select "**M**" (metres) or "**Y**" (yards).
- Confirm your choice by a short press of the controller button.
- Icon of unit of measurement is shown next to the distance readings.

### Restore of default settings

To return to default settings:

- Rotate the controller to select "**Default settings**". Press the controller (11).
- To activate return to default settings, rotate the controller to select "Yes", press the controller button.

The following settings will return to their original status before the changes:

**Operation mode** – "Rocks";

**Calibration mode** – automatic;

**Weapon selection** – 1;

**Selection of preloaded reticle** – 1 (for all weapon types);

**Reticle colour** – black;

**Brightness of onscreen symbols** (menu/status bar) – 5;

**Video output** – off;

**Display brightness level** – 10;

**Display contrast level** – 6;

**Digital zoom** – x1;

**Image inversion** – off;

**Function "PiP"** – off

**Rangefinding indicator** - 1 (LRF models)

**Units of measurement** - metre (LRF models)

To cancel return to default settings, select "No" and press controller button to confirm.

**Note:** zeroing coordinates do not return to default for all types of weapon.

### Function "Digital zoom"

On the display you can see the full magnification which is a product of the optical magnification and **1x / 2x** digital zoom.

| Optical magnification | Digital zoom ratio |    |
|-----------------------|--------------------|----|
|                       | x1                 | x2 |
|                       | Full magnification |    |
| 1.5x                  | 1.5x               | 3x |
| 2x                    | 2x                 | 4x |
| 3x                    | 3x                 | 6x |

"Digital zoom" has two modes:

#### Standard mode:

- Brief press of the **ON (3)** button (for models 76335/76337).

You can also operate the Digital zoom with the remote control – please refer to section "**Remote control activation**" in menu **M2**.

#### Continuous zoom mode:

Press briefly the controller to select "**continuous zoom**" mode. The full magnification changes with an increment of 0,1x when rotating the controller. Operating principle of the "**Standard zoom**" mode depending on the actual value of the continuous zoom works as follows.

| Current magnification ratio, continuous zoom | First press of the LRF/MODE (18) button | Second press of the LRF/MODE (18) button |
|--|---|--|
| X1.1   | X2.0                                    | X1.1                                     |
| X1.8   | X2.0                                    | X1.8                                     |
| X2.1   | X2.0                                    | X2.1                                     |

12

### BUILT-IN RANGEFINDER

- The riflescope is equipped with a built-in rangefinder (7), allowing you to measure distance to objects up to 1000m away.
- How the rangefinder works:
- Turn on the riflescope, adjust image according to section **9**, press the **LRF/MODE** button (5) or **RC** distance measuring button (18) – rangefinding indicator appears (and aiming reticle disappears), in the top right corner of the display dashes of distance values with unit of measurement appear, i.e. the rangefinder enters the stand-by mode.
- Point the rangefinding indicator at an object and press the **LRF/MODE** (5) button.
- In the top right corner of the display you will see distance in metres (or yards – depending on settings).
- Note:** if the rangefinder is idle longer than for three seconds, it turns off automatically and aiming reticle appears.
- To measure distance in scanning mode, hold down the **LRF/MODE** button or **RC** distance measuring button (18) longer than for two seconds. Measurement readings will be changing in real time as you point the riflescope at different objects. In top right corner message **SCAN** appears. To exit **SCAN** mode, press the **LRF** button (5) or button (18) again.
- In case of unsuccessful measurement dashes will appear on the display.
- In 3-4 seconds of inactivity (no measurement is being done) the rangefinder turns off, rangefinding indicator with measured distance value disappears and aiming reticle appears.

#### Notes:

- To select a rangefinding indicator, please refer to **M1** option menu.
- To select a unit of measurement (metres or yards), please refer to **M2** option menu.
- PiP function is active in the **SCAN** mode.

### Peculiarities of operation

- Accuracy of measurement and maximum range depend on the reflection ratio of the target surface, the angle at which the emitting beam falls on the target surface and environmental conditions. Reflectivity is also affected by surface texture, colour, size and shape of the target. A shiny or brightly coloured surface is normally more reflective than a dark surface.
- Measuring range to a small sized target is more difficult than to a large sized target.
- Accuracy of measurement can also be affected by light conditions, fog, haze, rain, snow etc. Ranging performance can degrade in bright conditions or when ranging towards the sun.

13

### VIDEO OUTPUT

Video output is designed to connect external recording devices and to transmit video signal to monitors, TV sets etc.

- Connect the plug (13) of the cable to the jack (9) of the sight by matching the notch in the plug connector and the protrusion of the jack (9) (see the scheme).
- Secure the cable by turning clockwise the locking ring of the plug (13).
- Connect the signal receiver to the jack (14) of the cable.
- Turn on the sight – image will appear on the external device. Please make sure the external device is in the AV mode.
- To record video, you can use video recorders such as Yukon MPR (#27041) and others.

14

### REMOTE CONTROL ACTIVATION

Wireless remote control duplicates functions major functions:

|                    | Button ON (16)          | Button CAL (17) | Button LRF/MODE (18)                             |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>Short press</b> | Power on / Zoom / PiP*  | Calibration     | Zoom / PiP** Rangefinding indicator activation / |
| <b>Long press</b>  | Display off / Power off | Image inversion | Distance measurement*                            |

To start using the wireless remote control you will need to activate it:

- Turn on the scope and select menu option "**RC activation**" (icon ).
- Press controller button, a message "**WAIT**" will show up and countdown will start within which you need to press any button of the **RC**.
- If the activation is successful, a message "**Complete**" will show up next to icon. The **RC** is ready for use.
- If the **RC** does not work, replace the battery. To do this, unscrew the screws on the rear panel of the **RC**, remove the cover, pull out the old battery and insert a new CR2032 battery.

## ● WEAVER RAIL 7/8"

With the help of the Weaver rail (8) you can attach accessories such as:

- External power supply EPS3I.

## ● TECHNICAL INSPECTION

It is recommended that you inspect the sight before every use. Make sure to check for the following:

- Visually inspect that the unit is free from any physical damage; cracks, dents or signs of corrosion which may disqualify it from proper use.
- Check the sturdiness and proper fit of the mounting system.
- Ensure that the objective lens and eyepiece are free of cracks, grease spots, dirt, water stains and other residue before use.
- Visually inspect the condition of the battery and the battery compartment; the battery should be free of electrolyte and oxidation residue, especially where the battery makes contact with metal.
- Verify the proper function of the following: controller, control buttons.
- Verify the smoothness of the objective lens focus knob, dioptre focus knob.

## ● STORAGE AND MAINTENANCE

- The APEX sight features degree of protection IPX7 (fully waterproof, submersible at 1 metre for 30 minutes);
- APEX LRF sight features IPX4 degree of protection (splashproof).
- Always store the unit in its carrying case in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.

## ● TROUBLESHOOTING

Listed below are some potential problems that may occur when using the scope. Carry out the recommended checks and troubleshooting steps in the order listed. Please note that the table does not list all of the possible problems. If the problem experienced with the scope is not listed, or if the suggested action meant to correct it does not resolve the problem, please contact the manufacturer.

| PROBLEM   | POSSIBLE CAUSE  | CORRECTIVE ACTION   |
|---|---|---|
| The sight will not turn on.                                       | Batteries have been incorrectly installed.<br><br>Oxidized contact points in the battery compartment due to "leaky" batteries or contact points becoming exposed to a chemically reactive solution. | Reinstall the batteries observing polarity.<br><br>Clean the battery compartment, focusing on the contacts. |
|   | The batteries are fully exhausted or one or several batteries are faulty.   | Install fresh batteries. Use spare battery container.   |
| The image is blurry, with vertical stripes and uneven background. | Calibration is to be done.  | Do the calibration according to section 8 "OPERATION".  |

| PROBLEM  | POSSIBLE CAUSE   | CORRECTIVE ACTION   |
|--|--|---|
| The image is too dark.   | The lowest brightness level is set.  | Adjust brightness by rotating the controller (11).  |
| The reticle is blurred and cannot be focused with the dioptre knob.  | The dioptre cannot be adjusted to your eyesight.   | If you wear prescription glasses with a range of +/- 4, keep glasses on when looking through the eyepiece.  |
| With a crisp image of the reticle, the image of the observed target that is at least 30 m away is blurred. | Dust and condensate are covering the outside optical surfaces after the sight was brought in from the cold into a warm environment, for example. | Clean the lens surfaces with a blower and soft lens cloth.<br>Let the sight dry by leaving it in a warm environment for 4 hours.  |
| The objective lens is not focused.   | The objective lens is not focused.   | Adjust the image by rotating the focusing ring (2).   |
| The aiming point shifts after firing rounds. The sight will not focus.                                     | The sight is not mounted securely or the mount was not fixed with thread sealant.  | Check that the sight has been securely mounted, make sure that the same type and calibre bullets are being used as when the scope was initially zeroed; if your sight was zeroed during the summer, and is now being used in the winter (or the other way round), a small displacement of the aiming point. |
| The sight will not focus.  | Wrong settings.  | Adjust the sight according to the instructions given in the Section 9 "OPERATION" and check the surfaces of the eyepiece and objective lenses and clean them if necessary from dust, condensation, frost, etc; to prevent fogging in cold weather, apply a special anti-fog solution.                       |
| The scope is used in day light at long working distance.   |  | Check focusing of the scope in night conditions.  |
| The sight cannot be started with wireless remote control.  | Remote control is not activated.   | Activate the remote according to instructions in section 13.  |
| Low battery.   |  | Install a new CR2032 battery.   |
| The unit does not operate on external power supply.  |  | Make sure your power supply provides output voltage. Make sure the central pin of the external power supply and plug contacts are intact.   |
| There is no image of the object under observation.   | You are looking through glass.   | Remove glass from the field of view.  |
| No image when recording video using an external video recorder.  | Video output of the thermal imager is disabled.  | Activate the video output (see point "Selection/ Disable of video output signal", chapter 9. MENU). Make sure the video cable is securely connected.  |
| Rangefinder does not measure distance.   | In front of the receiver lens or objective lens there is an object that prevents signal transmission.  | Make sure that: the lenses are not blocked by your hand or fingers; the lenses are free of grease, frost.   |
| The unit is not held steadily when measuring.  |  | Do not stress the unit when measuring.  |
| Distance to the object exceeds 1000m.  |  | Choose an object at a distance longer than 1000m.   |
| Low reflection ratio (i.e. leaves of trees).   |  | Choose an object with a higher reflection ratio.  |
| Large measurement error.   | Inclement weather conditions (rain, mist, snow).   |   |

## DONNÉES TECHNIQUES

| SKU#   | 76411                             | 76415                          | 76421        | 76425                           | 76471        | 76475 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------|
| Modèle: APEX   | LD38                              | XD38                           | LD50         | XD50                            | LD75         | XD75  |
| <b>Microbolomètre</b>  |                                   |                                |              |                                 |              |       |
| Type   | non refroidi                      |                                | non refroidi |                                 | non refroidi |       |
| La résolution, pixel   | 384x288                           |                                | 384x288      |                                 | 384x288      |       |
| Taille de pixel, µm  | 25                                | 25                             | 25           | 25                              | 25           | 25    |
| Taux de rafraîchissement, Hz   | 9                                 | 50                             | 9            | 50                              | 9            | 50    |
| <b>Caractéristiques optiques</b>   |                                   |                                |              |                                 |              |       |
| Objectif   | F38 mm, F/1.2                     | F50 mm, F/1.2                  |              | F75 mm, F/1.4                   |              |       |
| Grossissement, fois  | 1,5-3                             | 2-4                            |              | 3-6                             |              |       |
| Zoom numérique, fois   | 2                                 | 2                              |              | 2                               |              |       |
| Dégagement oculaire, mm  | 67                                | 67                             |              | 67                              |              |       |
| Champ angulaire (HxV), degré / m@100m  | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 |              | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |              |       |
| Champ angulaire, m@100m  | 25<br>2x zoom: 12,6               | 19,2<br>2x zoom: 9,6           |              | 12,8<br>2x zoom: 6,4            |              |       |
| Ajustement dioptrique de l'oculaire, dioptries                               | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      |              | -4...+3,5                       |              |       |
| Distance max. d'observation d'un animal 1,7m de hauteur, m                   | 950                               | 1250                           |              | 1600                            |              |       |
| Distance de mise au point minimale, m  | 7                                 | 7                              |              | 7                               |              |       |
| <b>Le réticule</b>   |                                   |                                |              |                                 |              |       |
| Correction du point d'impact par clic (HxV), mm@100m                         | 40/40                             | 30/30                          |              | 20/20                           |              |       |
| Amplitude de réglage du réticule (H/V), mm@100m                              | 8000/8000                         | 6000/6000                      |              | 4000/4000                       |              |       |
| <b>L'écran</b>   |                                   |                                |              |                                 |              |       |
| Type   | OLED                              | OLED                           |              | OLED                            |              |       |
| Résolution effectif, pixel   | 640x480                           | 640x480                        |              | 640x480                         |              |       |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b>                                       |                                   |                                |              |                                 |              |       |
| Alimentation du dispositif   | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        |              | 4 + 6 V                         |              |       |
| Batterie   | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       |              | 2xCR123A                        |              |       |
| Alimentation externe, V  | 8-15 V                            | 8-15 V                         |              | 8-15 V                          |              |       |
| Temps de fonctionnement continu du dispositif avec ensemble de batteries, h* | 5                                 | 5                              |              | 5                               |              |       |
| Résistance au choc sur l'arme au canon rayé, joules                          | 6000                              | 6000                           |              | 6000                            |              |       |
| Résistance au choc sur l'arme au canon lisse, calibre                        | 12                                | 12                             |              | 12                              |              |       |
| Classe de protection, code IP (IEC 60529)                                    | IPX7                              | IPX7                           |              | IPX7                            |              |       |
| Température d'utilisation  | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    |              | -25 ... +50                     |              |       |
| Dimensions (LxLxH), mm   | 335x80x75                         | 343x80x75                      |              | 381x80x75                       |              |       |
| Poids (sans batteries et montage), kg  | 0,6                               | 0,7                            |              | 0,77                            |              |       |

\*Opération dans le mode d'économies d'énergie.

\*\* Dépend sur les caractéristiques de l'objet sous observation et les conditions environnementales.

| SKU#  | 76418                             | 76428                          | 76478                          |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Model: APEX   | LRF XD38                          | LRF XD50                       | LRF XD75                       |
| <b>Microbolomètre</b>   |                                   |                                |                                |
| Type  | non refroidi                      | non refroidi                   | non refroidi                   |
| La résolution, pixel  | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                        |
| Taille de pixel, µm   | 25                                | 25                             | 25                             |
| Taux de rafraîchissement, Hz  | 50                                | 50                             | 50                             |
| <b>Caractéristiques optiques</b>  |                                   |                                |                                |
| Objectif  | F38 mm, F/1.2                     | F50 mm, F/1.2                  | F75 mm, F/1.4                  |
| Grossissement, fois   | 1,5-3                             | 2-4                            | 3-6                            |
| Zoom numérique  | 1x-2x                             | 1x-2x                          | 1x-2x                          |
| Dégagement oculaire, mm   | 67                                | 67                             | 67                             |
| Champ angulaire (HxV), degré / m@100m   | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 |
| Champ angulaire, m@100m   | 25<br>2x zoom: 12,6               | 19,2<br>2x zoom: 9,6           | 12,8<br>2x zoom: 6,4           |
| Ajustement dioptrique de l'oculaire, dioptries                                | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      | -4...+3,5                      |
| Distance max. d'observation d'un animal 1,7m de hauteur, m                    | 950                               | 1250                           | 1600                           |
| Distance de mise au point minimale, m   | 7                                 | 7                              | 7                              |
| <b>Le réticule</b>  |                                   |                                |                                |
| Correction du point d'impact par clic (HxV), mm@100m                          | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                          |
| Amplitude de réglage du réticule (H/V), mm@100m                               | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                      |
| <b>L'écran</b>  |                                   |                                |                                |
| Type  | OLED                              | OLED                           | OLED                           |
| Résolution effectif, pixel  | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                        |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b>  |                                   |                                |                                |
| Alimentation du dispositif  | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        | 4 + 6 V                        |
| Batterie  | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                       |
| Alimentation externe, V   | 8-15 V                            | 8-15 V                         | 8-15 V                         |
| Temps de fonctionnement continu du dispositif avec ensemble de batteries, h** | 5                                 | 5                              | 5                              |
| Résistance au choc sur l'arme au canon rayé, joules                           | 6000                              | 6000                           | 6000                           |
| Résistance au choc sur l'arme au canon lisse, calibre                         | 12                                | 12                             | 12                             |
| Classe de protection, code IP (IEC 60529)                                     | IPX4                              | IPX4                           | IPX4                           |
| Température d'utilisation   | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                    |
| Dimensions (LxLxH), mm  | 335x110x75                        | 343x110x75                     | 381x110x75                     |
| Poids (sans batteries et montage), kg   | 0,75                              | 0,85                           | 0,92                           |
| <b>Caractéristiques du télémètre</b>  |                                   |                                |                                |
| Longueur d'onde, nm   | 905                               | 905                            | 905                            |
| Distance de mesure maximale, m  | 1000                              | 1000                           | 1000                           |
| Précision de mesure, m  | +/-1                              | +/-1                           | +/-1                           |

## ● CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Viseur thermique
- Housse
- Télécommande
- Montage (avec les vis et clé écrou-hexagonal)\*\*\*
- Cable double: de video et d'alimentation externe
- Cable d'alimentation externe
- Guide de l'utilisateur
- Chiffonette
- Carte de garantie

\*\*\* Dans certains ordres le montage ne peut pas être inclus.

Le design de ce produit pourrait-être amené à changer, afin d'améliorer son utilisation.

Le logiciel peut être modifié éventuellement sans préavis. Pour la dernière version du guide de l'utilisateur, veuillez visiter le site [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

## ● DESCRIPTION

Les viseurs thermiques APEX sont destinés à être utilisés pendant la nuit, en conditions d'éclairage normal et par mauvais temps (brouillard, mauvaise visibilité, pluie). Aussi en présence d'obstacles rendant difficile la détection de cible (branches, herbes hautes, buissons épais etc.). A la différence des dispositifs de vision nocturne conçus à la base de transformateurs électroniques-optiques, les caméras thermiques APEX ne nécessitent pas de source de lumière externe et ne craignent pas l'exposition à la lumière.

Les modèles Apex LRF sont équipés d'un télémètre à laser intégré qui mesure la distance d'un objet à une distance de jusqu'à 1000 mètres.

Les viseurs thermiques APEX peuvent être utilisés au cours de la chasse nocturne, de l'observation et de l'orientation sportive, ainsi que pendant les opérations de reconnaissance et de sauvetage.

## ● CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

### **Optique:**

- Grand dégagement oculaire (67 mm)
- Fonction de focalisation intérieure de l'objectif
- Grossissement optique de 1,5x à 3x
- Champ angulaire important

### **Electronique:**

- Matrice 384x288 pixel
- OLED afficheur (640x480 pixel)
- Zoom numérique graduel 1x-2x
- Fonction PIP ("picture in picture" / "image dans image")
- Télémètre à laser intégré (distance jusqu'à 1000m)
- Trois modes d'étalonnage – manuel, automatique, semi-automatique
- Trois modes d'opération – rochers, forêt, reconnaissance

- Modes d'inversion de l'image «White hot» et «Black hot»
- Un large choix de réticules commutatives dans la mémoire du viseur
- Tir de réglage moyennant un coup de feu unique avec fonction FREEZE
- Fonction de la mémorisation des paramètres de réglage pour trois types d'armes ou de distances
- Changement de couleur du réticule (blanc / noir)

### **Fonctions auxiliaires**

- Fonction de débranchement de la sortie video pour abaisser la consommation énergétique
- Alimentation externe
- Haute résistance aux chocs
- Degrés de protection IPX7 (entièrement étanche à l'eau)
- Sortie vidéo – possibilité d'écriture vidéo sur d'autres dispositifs
- Elimination des pixels défectueux
- Rail Weaver supplémentaire pour les accessoires
- Tableau de télécommande sans fil
- Fonction de mémorisation de settings de brillance et de contraste, ajustés par l'utilisateur
- Fonction désactivation de l'affichage - protège contre le camouflage et l'allumage rapide pour une utilisation immédiate

## ● PARTICULARITES D'EMPLOI

Le viseur thermique Apex est destiné pour l'utilisation prolongée. Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil il faut suivre les recommandations suivantes:

- Avant utilisation, vérifiez que vous avez installé et fixé le montage selon les instructions de la section "Installation du montage".
- Conservez le viseur avec le couvercle de protection à lumière mis sur l'objectif et dans son étui.
- N'oubliez pas d'arrêter le viseur après l'exploitation!
- **Il est défendu de réparer et démonter le viseur sous garantie!**
- Le nettoyage extérieur des pièces optiques est effectué soigneusement et en cas d'une vraie nécessité. D'abord enlevez avec précaution (souffler ou secouer) la poussière et la boue de la surface optique puis faites le nettoyage. Utilisez pour cela une serviette à coton (ouate ou un petit baton de bois), des moyens spéciaux destinés aux lentilles avec le revêtement multicouches. Ne versez pas de l'eau tout droit sur la lentille!
- Le viseur peut être exploité dans une large étendue de températures.
- Néanmoins si l'appareil est apporté du froid dans un local chaud ne le mettez pas en marche depuis 2-3 heures.
- Si vous ne pouvez pas monter facilement et sûrement le viseur sur le fusil (sans le jeu, tout droit le long du canon) ou si vous mettez en doute la dureté de fixation adressez-vous obligatoirement à un atelier spécialisé de réparation des armes. Le tir avec le viseur monté irrégulièrement sur le fusil peut causer la détérioration de la marque de pointage ou l'impossibilité du réglage de tir.
- Afin d'assurer le fonctionnement sans défaillance ainsi que la constatation opportune et la réparation des défauts causant l'usure prématurée et mise hors marche des unités et des pièces il faut effectuer à temps la visite et l'entretien techniques du viseur.
- Evitez la surchauffe des batteries par les rayons de soleil, flamme ou sources de chaleur de ce type.

## ● PICTOGRAMMES / BARRE D'ETAT

- ▲ Mode d'opération “Rochers”
- ▲ Mode d'opération “Forêt”
- ◎ Mode d'opération “Reconnaissance”
- M Mode d'étalonnage Manuel
- H Mode d'étalonnage Semi-automatique
- A Mode d'étalonnage Automatique
- ☒ Commutation du signal vidéo de sortie PAL/NTSC
- ⌚ Régime d'ajustage de l'heure
- LCD Réglage du niveau de luminosité des icônes de menu
- x2** Zoom numérique 2x
- + Mode d'élimination des pixels défectueux
- ✗ Croix pour éliminer des pixels défectueux
- ☀️☀️ Réglage du niveau de brillance et de contraste
- ☒ Régimes “White hot / Black hot”
- ⟳ Retour à la carte d'usine des pixels
- 🔋 Affichage de charge de batteries
- FFF Affichage de fonctionnement avec la source d'alimentation externe

Pour la description des autres icônes consultez la section 11 “Menu”.

## ● ELEMENTS ET ORGANES DE COMMANDE

1. L'objectif
2. Galet de focalisation de l'objectif
3. Bouton interrupteur du viseur "ON"
4. Bouton de calibration “CAL”
5. Bouton “LRF / MODE”
6. Compartiment à piles
7. Télémètre à laser
8. Rail Weaver supplémentaire
9. Prise video / prise d'alimentation externe
10. Bague de réglage dioptrique de l'oculaire
11. Régulateur
12. Montage

### Video cable / External power supply cable:

13. Prise connection visée
14. Prise sortie video
15. Prise alimentation externe

### Télécommande sans fil:

16. Bouton “ON” (allumer / arrêter le viseur)
17. Bouton “CAL” (l'étalonnage du viseur)
18. Bouton “LRF / MODE” (Télémètre / fonctions supplémentaires)

|                     |                                    | APEX  | APEX LRF   |
|---------------------|------------------------------------|---|--|
| Bouton ON           | Pression courte                    | Allumer le viseur   | Arrêter le viseur  |
|                     | Pression rapide suivante           | Eteindre l'écran (Display off). Le viseur arrête automatique dans 20 min. Les boutons CAL, MODE et le régulateur ne sont pas actives. Pression courte suivante - allumer l'écran.                                       | Activer le zoom digital ou PiP (si le PiP est activee dans menu) |
| Bouton CAL          | Pression longue                    | Arrêter le viseur   | Eteindre l'écran (Display off) ou arrêter le viseur              |
|                     | Pression rapide                    | Etalonnage du viseur (fonctionne dans n'importe quel mode d'étalonnage)   |  |
| Bouton LRF/<br>MODE | Pression longue                    | Etalonnage du viseur  | Activer / désactiver le mode “Inversion”                         |
|                     | Pression rapide                    | Activer le zoom digital ou PiP (si le PiP est active)   | Activer le télémètre   |
|                     | Pression rapide suivante           | ----  | Mesurer la distance  |
|                     | Pression longue                    | Activer / désactiver le mode “Inversion”  | Activer le mode «SCAN», mesurer la distance continuellement      |
| Régulateur          | Pression rapide/ dans le mode SCAN | ----  | Désactiver le mode SCAN.   |
|                     | Rotation (par défaut)              | Ajuster la luminosité de l'écran (de 0 à 20)  |  |
|                     | Pression rapide                    | Commutation entre les modes de ajustement de luminosité, contraste de l'écran, et le zoom digital. (Commutation entre les modes se fait de manière cyclique (luminosité -> contraste -> zoom digital -> luminosité...). |  |
|                     | Rotation (après pression rapide)   | Ajuster le contraste de l'écran (de 0 à 20)   |  |
|                     | Rotation (après pression rapide)   | Ajuster le zoom digital (de 1x à 2x avec le pas de 0,1x)  |  |
|                     | Pression longue                    | Entrer le menu  | Entrer le menu   |

- Le réglage de la dernière fonction activée est enregistré dans la mémoire de viseur; le réglage de la dernière fonction se fait moyennant la rotation continue de bouton de commande.
- Les valeurs de paramètres enregistrées dans la mémoire de viseur lors de son arrêt, sont utilisées lors de la mise en marche ultérieure de viseur.

**ATTENTION!** Ne pointez pas l'objectif de l'appareil vers des sources de lumière vives comme le soleil. Cela peut endommager les composants électroniques de l'appareil. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée.

## 7

### ● INSTALLATION DES PILES

- Tournez le bouton du compartiment à piles (6) dans le sens antihoraire en butée et le retirez.
- Installez deux piles CR123A selon le marquage sur le couvercle du compartiment à piles.
- Remettez le couvercle et tournez le bouton du compartiment à piles dans le sens horaire - les loquettes de les deux côtés vont ressortir (voir schéma).
- En replaçant le couvercle effectuer une pression dessus, jusqu'à un clic de position, le couvercle se refermera.
- Assurez-vous que le couvercle est fermé sur deux côtés.
- Le niveau de chargement des piles s'affiche sur la barre d'état ( ).
- Si les piles sont complètement déchargées, une icône clignotante apparaît sur la barre d'état.

**Note:** veuillez ne pas utiliser de piles de différents types ou des piles avec des niveaux différents de charge.

**Attention:** ne pas utiliser des piles rechargeables, car pendant leur utilisation la charge de la batterie pouvait être affiché incorrectement et une déconnexion accidentelle pendant le fonctionnement est aussi possible.

## 8

### ● ALIMENTATION EXTERIEURE

L'appareil peut fonctionner à l'aide d'une source extérieure d'alimentation (prise mâle 2,1mm) ou d'un réseau d'automobile. La plage de la tension d'entrée varie de 8V à 15V.

- Connectez le câble (13) à la prise (9) du viseur en faisant correspondre l'encoche dans la prise du connecteur et la proéminance de la prise (9).
  - Sécurisez le câble en tournant dans le sens horaire la bague de verrouillage de la prise (13) (voir schéma).
  - Connectez la prise d'alimentation externe (AC / DC) ou la prise adaptateur voiture (15), du câble.
  - **Attention!** Dans la cheville de contact de l'alimentation raccordée au viseur le contact central doit être "+".
  - Le marquage possible sur la cheville de contact ou sur la source d'alimentation -+.
  - Lors du raccordement d'une source extérieure d'alimentation (sur le panneau d'affichage apparaît une icône ), l'alimentation par piles est coupée.
- Pendant le fonctionnement à l'aide d'une source extérieure d'alimentation la charge des accumulateurs ne se produit pas!

**Remarque:** veuillez utiliser l'alimentateur externe EPS3I ou EPS5, qui permet d'assurer le fonctionnement autonome d'une durée de 9 à 20 heures.

## 9

### ● UTILISATION

#### Installation du montage

Avant d'utiliser la lunette de visée, vous devez installer un montage. Le viseur peut être utilisé avec les types différents de montages - Euro-prisme, Weaver, latéral, MAK etc. ce qui permet d'installer le viseur sur plusieurs types d'armes.

Les trous de montage dans la base de la lunette de visée permettent au montage d'être installé dans différentes positions. Le choix de la position de montage permet à l'utilisateur d'assurer le dégagement oculaire adéquat en fonction du type de fusil.

Le montage peut être fixé au viseur tant à l'aide de trois vis, qu'à l'aide de deux vis (fournies avec le lot de livraison) en fonction de la position de montage voulue.

- Fixer le montage à la base de la lunette de visée en utilisant la clé écrou hexagonal et vis (voir schéma d'installation). Installer la lunette de visée sur un fusil et choisir la meilleure position.
- Démonter la lunette, dévisser les vis à demi, appliquer un collant d'étanchéité sur le filetage de la vis et la serrer suffisamment (ne pas sur-serrer). Laisser le collant d'étanchéité sécher.
- La lunette de visée est prête à être installée sur un fusil.
- Après la première installation de votre viseur sur le fusil, veuillez suivre les recommandations du chapitre "TIR DE REGLEAGE DE L'ARME".

**NB:** En cas de changement de position du montage, le contrôle du tir de réglage du viseur de l'arme est impératif.

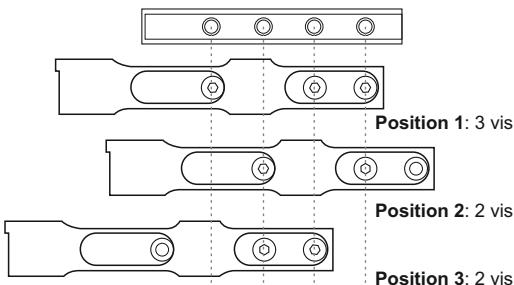


Fig. 1

#### Allumer et arrêter le viseur

- Mettez le dispositif en service en appuyant rapidement sur le bouton "ON" (3). L'écran est allumé en quelques secondes. En cas de décharge de batteries, une icône commence à clignoter dans la barre d'état et le centre de l'écran.

- Pour désactiver l'écran, appuyez rapidement le bouton “**ON**”.
- Attention!** Lorsque la fonction Display Off est activée, toutes les réglages, sauf le bouton “**ON**” sont pas actif.
- Pour arrêter le viseur APEX, maintenez le bouton “**ON**” enfoncé pour trois secondes.
- Pour arrêter le viseur APEX LRF, maintenez le bouton “**ON**” enfoncé pour trois secondes. Dans le centre de l'écran sous “**Display off**” s'affiche une message “**Switch off**” avec compte à rebours de 3 à 1, et puis le viseur s'éteint.

### L'étalonnage

L'étalonnage permet d'égaliser la plage de températures du microbolomètre et d'éliminer les défauts de l'image (image figée, bandes verticales etc.).

- Il y a trois modes d'étalonnage:
- Manuel (**M**), semi-automatique (**H**), automatique (**A**).

### Mode d'étalonnage manuel (silencieux)

- Le couvercle de l'objectif doit être fermé.
- Mettez le dispositif en service avec le bouton “**ON**” (**3**), appuyez sur le régulateur (**11**) et le tenez appuyé pendant deux secondes pour accéder au menu.
- En tournant le galet du régulateur choisissez le point **CAL**. Appuyez sur le régulateur.
- En tournant le galet du régulateur choisissez le mode **M**. Appuyez sur le régulateur pour confirmer votre choix. Pour quitter le menu appuyez sur le régulateur et le tenez appuyé ou attendez 10 secondes pour la sortie automatique.
- Pour l'étalonnage appuyez sur le bouton **CAL** (**4**). L'image s'immobilisera pour 1-2 secondes. Ensuite ouvrez le couvercle de l'objectif. L'étalonnage donc est effectué.
- Dans le cas de l'apparition des artefacts (image figée, bandes verticales etc.) refaites l'étalonnage avec le couvercle de l'objectif fermé.

### Mode d'étalonnage semi-automatique

- Mettez le dispositif en service, ouvrez le couvercle de l'objectif.
- Appuyez sur le régulateur (**11**) et le tenez appuyé pendant deux secondes pour accéder au menu.
- En tournant le galet du régulateur choisissez le point **CAL**. Appuyez sur le régulateur.
- En tournant le galet du régulateur choisissez le mode **H**. Appuyez sur le régulateur pour confirmer votre choix.
- Pour l'étalonnage appuyez sur le bouton **CAL** (**4**). L'image s'immobilisera pour 1-2 secondes et vous étendrez le son du rideau intérieur. Donc l'étalonnage est réalisé.

### Mode d'étalonnage automatique

En utilisant le mode automatique le viseur se calibre indépendamment selon l'algorithme de programme. Le senseur se ferme automatiquement par le rideau intérieur. Dans ce mode il est admissible de calibrer le dispositif par l'utilisateur à l'aide du bouton **CAL** (**4**).

- Mettez le dispositif en service, ouvrez le couvercle de l'objectif.
- Appuyez sur le régulateur (**9**) et le tenez appuyé pendant deux secondes pour accéder au menu.
- A l'aide de la rotation du régulateur choisissez le point **CAL**. Appuyez sur le régulateur.

- En tournant le galet du régulateur choisissez le mode **A**. Appuyez sur le régulateur pour confirmer votre choix.
- Dans le moment d'étalonnage automatique l'image s'immobilisera pour 1-2 secondes et vous étendrez le son du rideau intérieur.
- Le temps entre les étalonnages dépend du degré de la chauffe du senseur. En mettant le dispositif en service le étalonnage peut s'effectuer plus souvent.

### Focalisation et réglage de l'image

- Ouvrez le couvercle de l'objectif.
- Ajustez la netteté des pictogrammes, tout en tournant l'anneau d'ajustage précis de l'oculaire (**10**).
- Afin de régler la luminosité de l'écran, procédez à la rotation du régulateur (**9**). L'intensité de luminosité - de 0 à 20 – s'affiche à droite de l'icône : au coin droit en haut de l'écran.
- Afin de régler le contraste de l'écran, appuyez sur le régulateur (**11**) et procédez à sa rotation en vue de modifier le niveau de contraste - de 0 à 20 – qui s'affiche à droite de l'icône au coin droit en haut de l'écran.
- Choisissez l'objet d'observation fixe chaud, éloigné d'une certaine distance, par exemple de 100 m.
- Essayez d'obtenir la qualité optimale de l'image, tout en tournant le galet de focalisation interne de l'objectif (**2**).
- Une fois l'appareil effectué, indépendamment de la distance et d'autres conditions, il n'est plus nécessaire de tourner le galet d'ajustage dioptrique. Ajustez l'image avec le galet de focalisation interne de l'objectif (**2**).
- Pour activer l'inversion de couleur de l'image (fonctions «**White hot**» et «**Black hot**»), appuyez sur le bouton **CAL** (**4**) et le maintenez appuyé pendant deux secondes. L'utilisation de la fonction «**White hot**» (blanc chaud) permet d'afficher les objets chauds en couleurs plus claires;
- «**Black hot**» (noire chaud) – les objets chauds s'affichent en nuances plus foncées.


**10**

### TIR DE REGLAGE DE L'ARME

Le viseur est muni d'une fonction de tir de réglage avec utilisation de deux méthodes – méthode d'un «coup de feu unique» et avec la fonction «**FREEZE**» (voir le menu M2). On recommande d'effectuer le réglage dans le régime de température qui soit proche à la température d'exploitation du viseur dans l'ordre suivant:

#### Tir de réglage par méthode “coup feu unique”

- Installez l'arme avec le viseur sur le chevalet de pointage.
- Placez le but à distance de réglage, par exemple, de 100 m.
- Réglez le viseur selon les recommandations du chapitre 9 “**Exploitation**”.
- Pointer l'arme sur le centre de la cible selon le viseur mécanique.

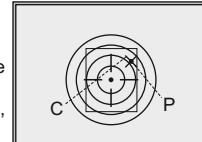

- Tirez une fois. Réalisez un coup de feu. Si le point d'impact ne se confond pas avec le point de visée, en appuyant sur le bouton de commande et en le maintenant appuyé, entrez dans le menu M2 et choisissez, moyennant la rotation de la commande, la commande «**Tir de réglage**» (désignée par l'icône ).
- Au centre de l'écran s'affiche une croix auxiliaire (C) A droite de l'icône apparaissent: les flèches horizontales et les coordonnées de la croix auxiliaire .
- Tout en maintenant le réticule au point de visée, par rotation de la commande faites glisser la croix auxiliaire par rapport au réticule jusqu'à ce que la croix auxiliaire se confonde avec le point d'impact (P) (voir la fig.).
- Pour passer du sens horizontal de glissement du réticule au sens vertical, appuyez pendant un instant sur le bouton de commande. Alors à côté de l'icône apparaissent les lignes verticales .
- Attention!** La croix auxiliaire ne peut se déplacer que dans les limites du cadre limiteur rouge (voir la figure), qui définit la plage d'ajustage – 200 clics à l'horizontale (+100/-100) et 200 clics à la verticale (+100/-100).
- Quittez le menu «**Tir de réglage**», en appuyant sur le bouton de commande et en le maintenant appuyé. Le message **OK** apparaîtra, confirmant le succès de l'opération. Le réticule se mettra au point d'impact.
- Attention!** Ne débranchez pas le viseur jusqu'à ce que les settings du tir de réglage soient sauvegardés.
- Réalisez un deuxième coup de feu – maintenant le point d'impact doit se confondre avec le point de visée.
- Le viseur est réglé à une distance voulue.

#### **Tir de réglage avec fonction “Freeze”**

- Avant d'activer cette commande du menu, réalisez un coup de feu de réglage.
- Choisissez la commande “**Freeze**” dans l'option “**Réglage par méthode “coup feu unique”** (menu M2).
- Avant d'appuyer sur le bouton, assurez-vous que le réticule de viseur se confond avec le point de visée (en règle générale – avec le centre de la cible).
- Une fois le bouton **LRF/MODE** ou le bouton **(18)** de la télécommande appuyé, l'image est «figée» et la croix auxiliaire encadrée apparaît.
- Remarque.** Dès que l'image est figée, il n'est plus nécessaire de tenir l'arme pointée sur la cible.
- Moyennant la rotation du régulateur **(11)**, faites glisser la croix auxiliaire dans les limites du cadre jusqu'à ce qu'elle se confonde avec le point d'impact.
- Un appui instantané sur le régulateur permet de changer la direction de glissement de la croix auxiliaire (suivant l'horizontale ou suivant la verticale). L'appui sur la commande sans la relâcher permet de valider la sauvegarde de settings de tir de réglage et de quitter cette option du menu.
- La sauvegarde de coordonnées est confirmée par le message “**OK**” à l'emplacement d'affichage de coordonnées.
- Lorsque vous quittez le menu, l'image vidéo réapparaîtra.

**Remarque:** les paramètres du réglage (coordonnées X; Y) sont enregistrés dans la mémoire du viseur sous le numéro 1 dans le point du menu “Choix d'une arme”.

Si vous voulez régler le viseur sur une autre arme ou bien pour une autre distance, choisissez le numéro 2 ou 3 (pour les détails consultez le point “Choix d'une arme” du chapitre 11).

## 11

### **MENU**

#### **FONCTIONNEMENT ET RÉPERTOIRES DU MENU**

**Appui sur le régulateur sans le relâcher** – entrée dans le menu;

**Rotation de la commande** – navigation sur le menu;

Appui instantané sur le régulateur – entrer dans le menu d'option; choisir la valeur dans l'option de menu, l'option sortie de menu ou passer au prochain paramètre (mode horloge).

**Appui long sur le régulateur** – sortie de l'option de menu et du menu (en fonction de la position actuelle du curseur).

La sortie du menu peut se produire automatiquement après 10 secondes de non utilisation (absence de navigation dans le menu).

**Deux menu sont disponibles:**

**M1** – menu 1 (menu principal);

**M2** – menu 2 (menu supplémentaire);

Le menu actif est encadré . Pour passer à un autre menu, faites déplacer le curseur moyennant la rotation de la commande (le cadre commence à clignoter) et appuyez sur le bouton de commande.

#### **BARRE D'ETAT**


Dans la barre d'état s'affichent les informations suivantes:

- Numéro de l'arme choisi (1,2,3):
- Modes d'opération – “**Rochers**”, “**Forêt**”, “**Reconnaissance**”:
- Mode d'étalement – manuel, automatique, semi-automatique:
- Zoom numérique graduel 2x activé:
- L'inversion de l'image activée:
- Heure, minutes en cours: **00:00 AM**
- Charge des batteries en cours, soit la connexion de la source d'alimentation externe:




#### **Répertoire du menu M1 (menu principal):**

- Selection of operation mode **Mode**
- Selection of calibration mode **Cal**
- Choix de l'arme (1; 2; 3)
- Choix du réticule à partir de la mémoire de l'appareil
- Réglage de brillance de la graphique (menu/barre d'état)
- Changement de couleur du réticule
- Fonction PIP **PIP**
- Choix du réticule de télémètre\*\*

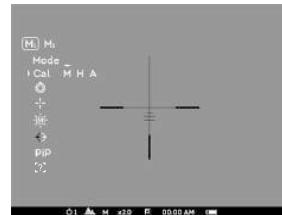

## Répertoire du menu M2 (menu supplémentaire):

- Tir de réglage du viseur par méthode de coup de feu unique ↗
- Choix du standard de signal vidéo de sortie – PAL, NTSC ou débranchement de sortie vidéo ➔
- Réglage de l'heure, de minutes ⏴
- Activation du panneau de commande à distance ☎
- Elimination des pixels défectueux +
- Choix des unités de mesure de télémètre\*\* MY
- Retour aux settings par défaut Q

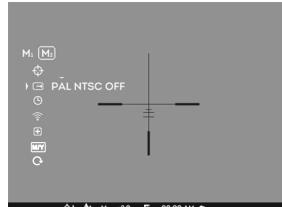

\*\* Uniquement dans les modèles APEX LRF (avec télémètre).

## MENU M1:

### Mode d'opération

Il y a trois modes d'opération du viseur: "Rochers" ▲ (contraste haut), "Forêt" ▲ (contraste bas) et "Reconnaissance" ⚡ (identification détaillée améliorée).

Chacun des modes comporte un combinaison optimal de paramètres (luminosité, contraste, intensification et d'autres) pour assurer la meilleure qualité de l'image dans les conditions concrètes de l'observation.

- Pour choisir la mode, appuyez sur le régulateur (11) et tournez.
- Validez le choix par un appui instantané sur le bouton de commande.
- Icône du mode sélectionné est visible dans la barre de status.

### Choix de l'arme (1,2,3)

Cette commande vous permet de faire un choix parmi les trois positions du réticule de tir de réglage pour les différents types d'arme (ou pour une distance différente) et de mémoriser les trois variantes de réticule pour chaque type d'arme.

- Pour choisir le type que vous désirez, appuyez sur le bouton de commande et sélectionnez les numéros indiqués dans la liste (1,2,3).
- Validez le choix par un appui instantané sur le bouton de commande.
- Le numéro du type d'arme, que vous désirez utiliser, s'affiche sur la ligne d'état.

**P.S.** Par défaut le réticule de tous les trois types d'armes se situe au centre ( $X=0, Y=0$ ). Par la suite, pour tout type d'arme le tir de réglage est à réaliser indépendamment.

### Choix du mode d'étalementage

Consultez la section 9 "Utilisation".

### Choix du réticule à partir de la mémoire de l'appareil.

Cette commande permet de choisir un des réticules préréglés (10 - modèles APEX, 9 - modèles APEX LRF). Le numéro de réticule est indiqué dans la case du menu.

- Afin de choisir le type que vous désirez, appuyez sur le bouton de commande et sélectionnez le numéro de réticule dans la liste. Le réticule correspondant s'affichera sur l'écran.
- Validez le choix par un appui instantané sur le bouton de commande.
- Pour la liste et la description détaillée de réticules consultez le site [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

**Remarque:** Le bon fonctionnement de réticules APEX est pris en charge pour le grossissement de base pour chaque modèle (1.5x, 2x, 3x), et dans le mode "PIP".

### Réglage de la luminosité de la graphique (menu et barre d'état).

- Pour choisir la commande appropriée du menu, procédez à la rotation de la commande, appuyez sur le bouton de commande.
- Moyennant la rotation de la commande choisissez le niveau de brillance des icônes du menu de 1 à 10.
- Validez le choix par un appui instantané sur le bouton de commande.

### Changement de couleur du réticule.

Cette commande permet de changer la couleur du réticule qui est affiché sur l'écran.

- Afin de choisir une couleur parmi les deux couleurs disponibles (noir/blanc), appuyez sur le bouton de commande et procédez à la rotation de la commande.
- Validez le choix par un appui instantané sur le bouton de commande.

### Fonction PiP

Fonction PiP ("picture in picture" / "image dans image") vous permet d'agrandir la zone centrale du réticule à deux reprises ce qui facilite la visée sans en réduire le champ de vision.

Sélectionnez "Oui" pour activer le mode. Sélectionnez "Non" pour le désactiver.

- Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur le régulateur.
- **Note:** le zoom digital ne fonctionne pas lorsque la fonction PiP est activée.

### Choix du réticule de télémètre

Cette option permet de choisir la configuration du réticule de télémètre parmi les trois types disponibles.

- Appuyez sur le régulateur (11) et procédez à sa rotation pour choisir le type de réticule.
- Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour valider le choix.
- Lors du démarrage du télémètre la réticule de visée disparaît de l'écran, et le réticule de télémétrie seulement apparaît à la place.
- Dans 4 secondes d'inactivité, le réticule de visée reapparaît sur l'écran.

## MENU M2:

### Tir de réglage par méthode d'un coup de feu unique.

Consultez la section 10 "TIR DE REGLAGE DE L'ARME".

### **Choix du standard de signal vidéo de sortie.**

- Appuyez sur le bouton de commande et procédez à sa rotation pour choisir le standard de signal – **PAL** ou **NTSC** (par défaut la sortie vidéo est débranchée).
- Afin de débrancher la sortie vidéo, choisissez **“OFF”**. Le débranchement permet de réduire la consommation d'énergie de l'appareil.
- Appuyez sur le régulateur (11), afin de valider le choix.

### **Réglage de l'heure, des minutes.**

- Appuyez sur le régulateur (11), moyennant la rotation du régulateur choisissez le format d'affichage de l'heure, des minutes - 24/PM/AM.
- Afin de passer au réglage de la valeur d'heure, appuyez sur le régulateur. Sélectionnez la valeur d'heure par rotation du régulateur.
- Afin de passer au réglage de la valeur de minutes, appuyez sur le régulateur. Par rotation du régulateur sélectionnez la valeur de minutes.
- Pour quitter le menu, appuyez sur le régulateur et le maintenez appuyé.

### **Activation du panneau de commande à distance.**

Consultez la section 12 “**TÉLÉCOMMANDE**”.

### **Elimination des pixels défectueux**

Pendant l'exploitation du viseur une apparition des pixels défectueux (“morts”) sur le senseur est possible, c'est-à-dire des points vifs ou sombres avec la brillance constante sont visibles sur l'image. Les viseurs thermiques Apex offrent une possibilité d'éliminer des pixels défectueux sur le senseur par un moyen de programme.

- Appuyez sur le régulateur (11) et le tenez appuyé pendant deux secondes pour accéder au menu.
- A l'aide de la rotation du régulateur choisissez le pictogramme et appuyez sur le régulateur.
- Dans le sous-menu surgi choisissez le pictogramme et appuyez sur le régulateur.
- Dans le centre de l'afficheur surgit une croix , et à la place des pictogrammes surgissantes apparaissent les coordonnées (X;Y) de la croix par rapport au centre de l'afficheur, les pictogrammes du menu disparaissent de l'afficheur.
- Moyennant la rotation du régulateur déplacez la croix d'une façon pour que le centre de la croix coïncide avec le pixel défectueux (si la croix et le pixel ont été identifiés avec succès, le pixel défectueux doit s'éteindre). Une pression courte sur le régulateur permet de changer la direction du mouvement de la croix de celle horizontale à celle verticale.
- Après la coincidence du centre de la croix avec le pixel défectueux l'élimination de celui-ci se réalise à la pression sur le bouton **LRF/MODE (5)**.
- Dans le cas de l'élimination réussie un court message “**OK**” apparaît sur la place des coordonnées.
- Ensuite, en déplaçant la croix on peut éliminer le pixel défectueux suivant. En déplaçant la croix-curseur dans la zone d'introduction sur l'afficheur des coordonnées, celles-ci se déplacent dans la partie inférieure droite de l'afficheur.

### **Retour à la carte d'usine des pixels**

- Si vous souhaitez retourner à la carte d'usine des pixels (c'est-à-dire faire revenir tous les pixels éliminés avant dans l'état initial), choisissez le pictogramme dans le sous-menu surgi et appuyez sur le régulateur.
- A droite du pictogramme apparaissent les points “**Yes**” ou “**No**”.
- A l'aide de la rotation du régulateur choisissez “**Yes**” et appuyez sur le régulateur.
- Si vous changez d'avis et décidez de ne pas retourner à la carte d'usine des pixels, choisissez “**No**” et appuyez sur le régulateur.
- Pour quitter le menu appuyez sur le régulateur et le tenez appuyé pendant deux secondes. Soit attendez 10 secondes, l'achèvement sera automatique.

### **Choix des unités de mesure de télémètre**

Cette option vous permet de choisir l'unité de mesure de la distance – mètres ou yards.

- Par rotation du régulateur (11) choisissez la commande “**M**” – mètres ou “**Y**” – yards.
- Validez le choix par un appui instantané sur régulateur (11).
- L'icône de l'unité de mesure s'affiche avec les chiffres de la distance mesurée.

### **Retour aux settings par default**

Pour le retour aux settings par défaut:

- Moyennant la rotation de la commande choisissez la commande “**Annulation de settings**”. Appuyez sur le bouton de commande.
- Pour assurer le retour aux setting par défaut, moyennant la rotation de la commande choisissez “**Yes**” et appuyez sur le régulateur (11).

Il sera réalisé le retour aux settings suivants, à leur état initial, avant leur ajustage par l'utilisateur:

Mode d'opération – “Rochers”;  
Mode d'étalonnage – automatique;  
Choix du type d'arme – 1;

Choix du réticule à partir de la mémoire de l'appareil – 1 (pour tous les types d'armes);

“Changement de couleur du réticule” – couleur noire;

Brillance de la graphique (menu) – 5;

Sortie vidéo – débranché;

Valeur du niveau de brillance – 10;

Valeur du niveau de contraste – 6;

Zoom numérique – x1;

L'inversion de l'image – débranché;

La fonction PIP – débranché.

Réticule de télémètre - 1 (modèles LRF)

L'unité de mesure de la distance - mètre (modèles LRF)

Pour annuler le retour aux settings par défaut, choisissez “No”.

**Attention:** les coordonnées de tir de réglage ne s'annulent pas pour tous les types d'arme.

### Fonction «Zoom numérique».

La valeur d'amplification générale s'affiche sur l'afficheur.

L'amplification totale de viseur présente le produit de l'amplification optique de viseur et de l'amplification numérique avec un coefficient de  $1/x_2x$ .

| Amplification optique  | L'amplification numérique |    |
|------------------------|---------------------------|----|
|                        | x1                        | x2 |
| Amplification générale |                           |    |
| 1,5x                   | 1,5x                      | 3x |
| 2x                     | 2x                        | 4x |
| 3x                     | 3x                        | 6x |

Deux régimes de «Zoom numérique» sont disponibles:

- Appui instantané sur le bouton "ON" (3).
- La télécommande permet aussi de commander le zoom numérique - voir le point «Activation de télécommande» dans le menu M2.

### Régime de zoom «en douce»:

Sélectionnez la fonction «zoom en douce» moyennant l'appui instantané sur le régulateur. La variation de la valeur d'amplification générale se poursuit au pas de  $0,1x$  par la rotation de bouton de commande.

Fonction «zoom standard». Principe d'action en fonction de la valeur courante de la fonction «zoom en douce».

| Coéfficient d'amplification courant, «zoom en douce» | Premier appui sur le bouton LRF/MODE (18) | Deuxième appui sur le bouton LRF/MODE (18) |
|--|---|--|
| X1.1   | X2.0                                      | X1.1                                       |
| X1.8   | X2.0                                      | X1.8                                       |
| X2.1   | X2.0                                      | X2.1                                       |

12

## TÉLEMÉTRE INCORPORÉ

- Le viseur DigiSight LRF est doté d'un télemètre incorporé (7), qui permet de mesurer la distance jusqu'à l'objet d'observation.

### Mode opératoire:

- Allumez le viseur, réalisez le setting de l'image du viseur en se référant aux instructions décrites à la section 9 , appuyez sur le bouton de télemètre LRF/MODE (5) ou sur le bouton de mesure de la distance (18) de la télécommande – sur l'écran apparaîtra le reticule de télemètre (alors le reticule de viseur disparaîtra), Au coin droit en haut de l'écran apparaissent les traits des valeurs de distance avec l'unité de mesure, le télemètre passe en mode de veille.

- Pointez le reticule de télemètre sur l'objet et appuyez sur le bouton (18).
- Au coin droit en haut de l'écran s'affichera la distance en mètres (ou en yards).

**Remarque:** si, après la réalisation de la mesure, le télemètre reste non utilisé pendant plus de trois secondes, il sera débranché et le reticule de visée apparaîtra.

Afin de mesurer la distance en mode de scanning, maintenez appuyé pendant plus de deux secondes le bouton LRF/MODE (5) ou le bouton (18) de la télécommande. La valeur de distance varie en mode on line en fonction de la distance jusqu'à l'objet d'observation. Au coin droit en haut de l'écran le message SCAN apparaîtra. Pour quitter le mode de scanning, appuyez encore une fois sur le bouton LRF/MODE (5) ou le bouton (18).

- En cas d'échec de l'opération de mesure, sur l'écran apparaîtront des traits.
- Dans 3-4 secondes d'inactivité (pas de mesure est réalisée) le télemètre se éteint, le reticule de télemètre avec la valeur de distance mesurée disparaît et le reticule de visée apparaît.

### Remarques:

- Pour sélectionner un reticule de télemètre, référez à la option M1 de menu.
- Pour sélectionner une unité de mesure (mètres ou yards), référez à la option M2 de menu.

### Particularités d'utilisation du télemètre

- La précision de mesure et la distance pouvant être mesurée dépendent du facteur de réflexion de la surface de l'objet observé et des conditions atmosphériques. Le facteur de réflexion est fonction des facteurs tels que texture, couleur, dimensions et forme de l'objet observé. En règle générale, les objets de couleurs plus claires ou présentant une surface brillante ont un facteur de réflexion plus élevé.
- Mesurer la distance jusqu'aux objets menus est plus difficile par rapport aux objets encombrants.
- La précision de mesure est influencée par les facteurs tels que conditions d'éclairage, brouillard, brume légère, pluie, neige. Les résultats de la mesure peuvent être moins précis pendant le travail sous le soleil ou lorsque le télemètre est orienté vers le soleil.

13

## SORTIE VIDEO

Le viseur est muni d'une sortie video (7) permettant de connecter les appareils d'enregistrement vidéo externes et d'afficher l'image sur un afficheur.

- Connectez le câble (14) à la prise (9) de la visée en faisant correspondre l'encoche dans la prise du connecteur et la proéminence de la prise (9). Sécurisez le câble en tournant dans le sens horaire la bague de verrouillage de la prise (9) (voir schéma).

- Connectez la prise d'alimentation externe (AC / DC) ou la prise adaptateur voiture, du câble.
- Mettez en fonction le viseur et une image s'affichera sur le dispositif externe. Veuillez vous assurer que l'appareil externe est en mode AV.
- Pour enregistrer de la vidéo, vous pouvez utiliser les enregistreurs vidéo tels que **Yukon MPR** (#27041) et autres.

14

## TÉLÉCOMMANDE

**La télécommande sans fil permet de doubler les fonctions principales de viseur:**

|                        | Bouton ON                       | Bouton CAL           | Bouton LRF/MODE  |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>Pression courte</b> | Allumer le viseur / Zoom / PiP* | L'étalonnage         | Zoom / PiP** Activation du réticule de télémètre / Mesure de distance* |
| <b>Pression longue</b> | L'écran off / arrêter le viseur | L'inversion de image | Mode SCAN *  |

\* Modèles avec LRF

\*\* Modèles sans LRF

- Avant la mise en service de la télécommande, son activation est nécessaire, pour faire ceci:
- Choisissez la commande du menu “**Activation du panneau de commande à distance**” (l’icône ).
- Appuyez sur le bouton de commande, le message “Wait” apparaît, le compte à rebours démarre, au cours duquel il faut appuyer sur un des boutons prévus sur le panneau de commande à distance et le maintenir appuyé pendant deux secondes.
- Une fois l’activation réalisée avec succès, à côté de l’icône  apparaît le message “**Complete**”. En cas d’affichage du message Error (Erreur), recommencez la procédure.
- Le panneau est activé et prêt à fonctionner.
- En cas d’un défaut de fonctionnement du tableau de télécommande, veuillez remplacer la pile. Pour faire ceci, procédez comme suit: dévissez les vis au panneau arrière du tableau de télécommande, enlevez le couvercle arrière, retirez la pile déchargée et mettez en place la nouvelle pile CR2032.

15

## UTILISATION DU RAIL WEAVER 7/8"

- Le rail Weaver (8) est destiné à être utilisé pour le montage des accessoires tels que:
- Alimentateur externe **EPS31**.

16

## VISITE TECHNIQUE

Lors de la visite technique, recommandée chaque fois avant d'aller à la chasse, il faut faire obligatoirement ce qui suit:

- Contrôle extérieur de l'appareil (les fissures, enfoncements profonds, traces de rouille ne sont pas admissibles).
- Contrôle de la régularité et de la sûreté du montage du viseur sur l'arme (le jeu dans le montage est inadmissible).
- Contrôle de l'état des lentilles de l'objectif, de l'oculaire (les fissures, taches grasses, saleté, gouttes d'eau et d'autres dépôts sont inadmissibles).
- Contrôle de l'état des piles d'alimentation et des contacts électriques du compartiment de batteries (la batterie ne doit pas décharger: les traces d'électrolyte, de sels et d'oxydation sont inadmissibles).
- Contrôle de la sûreté du fonctionnement du commutateur des régimes de travail, du régulateur, des boutons de contrôle.
- Contrôle du douceur de fonctionnement du régulateur de focalisation de l'objectif, de la bague d'oculaire.

17

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

Les viseurs APEX ont l'indice de protection IPX7 (Protégé contre les effets de l'immersion temporaire pendant 30 min jusqu'à 1 m.); Les viseurs APEX LRF ont l'indice de protection IPX4 (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).

Conservez toujours l'appareil dans son étui, dans un endroit sec et bien aéré. Pour la conservation de l'appareil d'une longue période les piles devront être retirées.

18

## RECHERCHE DES DEFAUTS

Le tableau présente la liste des dérangements éventuels pouvant apparaître au cours de l'utilisation du viseur. Effectuez les vérifications recommandées et les procédures de dépannage dans l'ordre indiqué. Veuillez noter que le tableau ne répertorie pas tous les problèmes possibles. Si le problème rencontré avec la lunette n'est pas répertorié, ou si l'action proposée visant à corriger le problème, ne le résout pas, veuillez contacter le fabricant.

| PROBLÈME  | CAUSE PROBABLE  | SOLUTION   |
|---|---|--|
| Le dispositif ne se met pas en marche.  | Mauvaise mise en place des batteries.   | Mettre en place les batteries en respectant le marquage.   |
|   | Les contacts dans le contenant sont oxydés – «écoulement» des batteries ou présence d'un liquide chimiquement actif sur les contacts. | Nettoyer le contenant de batteries, dénuder les contacts.  |
|   | Les batteries sont complètement épuisées ou une ou quelques batteries sont défectueuses.  | Mettre en place des batteries chargées.  |
| L'image est non distincte, présence de bandes verticales,fond irrégulier.                     | L'étalonnage est nécessaire.  | Utilisez le contenant de batteries de recharge.  |
| L'image est trop noire.   | Niveau de brillance insuffisant.  | Effectuer l'étalonnage de l'image, en se référant aux instructions citées au p.8 Utilisation Réglér la brillance moyennant la rotation du régulateur.  |
| L'image de la reticule n'est pas nette - on n'arrive pas de viser l'oculaire.                 | Le manque du débit dioptrique de l'oculaire pour la correction de votre vue.  | Si vous portez les lunettes à puissance dépassant ±3,5, observez par l'oculaire du viseur avec vos lunettes.   |
| A une bonne image de la la réticule, une mauvaise image de l'objet éloigné pas moins de 30 m. | La poussière ou l'eau condensée sur les surfaces optiques extérieures de l'objectif et de l'oculaire.                                 | Nettoyer avec une serviette molle à conton les surfaces optiques extérieures. Secher le viseur et le laisser dans le local chaud depuis 4 heures.  |
|   | La lentille objective n'est pas mise au point.  | Ajustez l'image en faisant une rotation de la molette de mise au point.  |
| La reticule s'écarte au moment du tir.  | Absence de rigidité de montage du viseur sur le fusil, la fixation n'est pas bloquée par le dispositif de verrouilla-ge fileté.       | Vérifier la rigidité du montage du viseur. Assurez-vous que vous utilisez un tel type de cartouches que vous avez utilisées auparavant au réglage par tir de vos fusil et viseur. Si vous avez réglé le viseur en été mais l'utilisez en hiver (ou au contraire) alors il n'est pas exclu un certain changement du point zéro de mire. |
| Le viseur ne focalise pas.  | Réglage incorrecte.   | Regler l'appareil suivant le chapitre 9 "EXPLOITATION". Vérifier les surfaces extérieures des lentilles de l'objectif et de l'oculaire; en cas nécessaire les nettoyer de la poussière, du condensat, du givre etc. Au temps froid utiliser les moyens de protection spéciaux (par exemple, les lunettes de correction).               |

| PROBLÈME   | CAUSE PROBABLE   | SOLUTION   |
|--|--|--|
|  | Utilisation du viseur dans les conditions d'éclairage normal, les distances d'observation étant importantes.                   | Vérifier la focalisation du viseur dans les conditions d'éclairage de nuit.  |
| Le viseur ne se met en marche avec le tableau de télécommande.   | Le tableau de télécommande n'a pas été activé.   | Activez le tableau de télécommande conformément au paragraphe 14.  |
|  | Batterie est déchargée.  | Mettre en place une nouvelle batterie CR2032.  |
| L'appareil ne fonctionne pas sur une alimentation externe.   | Assurez-vous que votre alimentation fournit la tension de sortie.  | Chargez le bloc d'alimentation (si nécessaire).  |
|  | Assurez-vous que le contact au centre de la prise d'alimentation externe et que la prise ne soient pas déformés.               |  |
| Il n'y a pas d'image lors de l'enregistrement du signal vidéo depuis le viseur thermique avec un enregistreur vidéo externe. | La sortie vidéo du viseur thermique est désactivée. Pas de connection.   | Veuillez activer la sortie vidéo (voir le point „Choix du standard de vidéosignal/ débranchement de sortie vidéo”, chapitre 11. MENU). Assurez-vous que le câble vidéo soit connecté correctement.   |
| Il n'y a pas d'image de l'objet de observation.  | L'observation est effectuée à travers le verre.  | Retirez le verre de la champ de vision.  |
| La reticule s'écarte au moment du tir.   | Absence de rigidité de montage du viseur sur le fusil, la fixation n'est pas bloquée par le dispositif de verrouillage fileté. | Vérifier la rigidité du montage du viseur. Assurez-vous que vous utilisez un tel type de cartouches que vous avez utilisées auparavant au réglage par tir de vos fusil et viseur. Si vous avez réglé le viseur en été mais l'utilisez en hiver (ou au contraire) alors il n'est pas exclu un certain changement du point zéro de mire. |
| Le télémètre ne réalise pas la mesure de la distance.  | Devant les lentilles du récepteur ou de l'objectif se trouve un objet étranger qui empêche le passage du signal.               | Assurez-vous que les lentilles ne sont pas couvertes avec la main ou avec les doigts; ne sont pas couvertes avec saleté, givre etc.  |
|  | Les conditions atmosphériques ne sont pas favorables (pluie, brume, neige).  |  |
|  | Au cours de la mesure le viseur était soumis aux vibrations.   | Au cours de la mesure tenez l'appareil tout droit.   |
| Erreur de mesure importante.   | La distance jusqu'à l'objet est supérieure à 400 m.  | Choisissez un objet à une distance inférieure à 400 m.   |
|  | Le facteur de réflexion de l'objet est très petit (p.ex. les feuilles des arbres).   | Choisissez un objet dont le facteur de réflexion est plus élevé.   |
|  | Les conditions atmosphériques ne sont pas favorables (pluie, brume, neige).  |  |

## TECHNISCHE DATEN

| SKU#   | 76411              | 76415              | 76421              | 76425 | 76471 | 76475 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| Modell: APEX                                 | LD38               | XD38               | LD50               | XD50  | LD75  | XD75  |
| <b>Microbolometer</b>                        |                    |                    |                    |       |       |       |
| Typ  | ungekühlter        | ungekühlter        | ungekühlter        |       |       |       |
| Auflösung, Pixel                             | 384x288            | 384x288            | 384x288            |       |       |       |
| Pixelgröße, µm                               | 25                 | 25                 | 25                 |       |       |       |
| Bildwechselfrequenz, Hz                      | 9                  | 50                 | 9                  | 50    | 9     | 50    |
| <b>Optische Kenndaten</b>                    |                    |                    |                    |       |       |       |
| Objektiv                                     | F38 mm, F/1,2      | F50 mm, F/1,2      | F75 mm, F/1,4      |       |       |       |
| Vergrößerung, x                              | 1,5-3              | 2-4                | 3-6                |       |       |       |
| Digitales Zoom                               | 1x-2x              | 1x-2x              | 1x-2x              |       |       |       |
| Austrittspupillen-abstand, mm                | 67                 | 67                 | 67                 |       |       |       |
| Sehfeldwinkel (HxV),                         | 14,4 / 10,8        | 11 / 8,2           | 7,2 / 5,4          |       |       |       |
| Winkelgrad                                   | 2x zoom: 7,2 / 5,4 | 2x zoom: 5,5 / 4,1 | 2x zoom: 3,6 / 2,7 |       |       |       |
| Sehfeldwinkel, m                             | 25                 | 19,2               | 12,8               |       |       |       |
| auf 100m                                     | 2x zoom: 12,6      | 2x Zoom: 9,6       | 2x Zoom: 6,4       |       |       |       |
| Dioptrienausgleich, Dioptrien                | -4...+3,5          | -4...+3,5          | -4...+3,5          |       |       |       |
| Max. Entdeckungsdistanz, m*                  | 950                | 1250               | 1600               |       |       |       |
| Naheinstellung, m                            | 7                  | 7                  | 7                  |       |       |       |
| <b>Absehen</b>                               |                    |                    |                    |       |       |       |
| Kennwert vom Klicken, mm                     |                    |                    |                    |       |       |       |
| auf 100 m (HxV)                              | 40/40              | 30/30              | 20/20              |       |       |       |
| Korrekturbereich, mm                         |                    |                    |                    |       |       |       |
| auf 100 m (HxV)                              | 8000/8000          | 6000/6000          | 4000/4000          |       |       |       |
| <b>Bildschirm</b>                            |                    |                    |                    |       |       |       |
| Typ  | OLED               | OLED               | OLED               |       |       |       |
| Effektive Auflösung, Pixel                   | 640x480            | 640x480            | 640x480            |       |       |       |
| <b>Betriebsparameter</b>                     |                    |                    |                    |       |       |       |
| Betriebsspannung                             | 4 + 6 V            | 4 + 6 V            | 4 + 6 V            |       |       |       |
| Batterien                                    | 2xCR123A           | 2xCR123A           | 2xCR123A           |       |       |       |
| Externe Stromspeisung                        | 8-15 V             | 8-15 V             | 8-15 V             |       |       |       |
| Betriebsdauer von einem Batterie-set, Stunde | 5                  | 5                  | 5                  |       |       |       |
| Max. Stoßfestigkeit                          |                    |                    |                    |       |       |       |
| auf gezogener Waffe, J                       | 6000               | 6000               | 6000               |       |       |       |
| Max. Stoßfestigkeit                          |                    |                    |                    |       |       |       |
| auf der Waffe mit glatten Läufen             | 12                 | 12                 | 12                 |       |       |       |
| Schutzklaasse, Code IP (IEC 60529)           | IPX7               | IPX7               | IPX7               |       |       |       |
| Betriebstemperatur, °C                       | -25 ... +50        | -25 ... +50        | -25 ... +50        |       |       |       |
| Abmessungen (LxBxH), mm                      | 335x80x75          | 343x80x75          | 381x80x75          |       |       |       |
| Gewicht (ohne Batterien u. Montage), kg      | 0,6                | 0,7                | 0,77               |       |       |       |

\* Betrieb im Energiesparmodus.

| SKU#   | 76418              | 76428              | 76478              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modell: APEX                                 | LRF XD38           | LRF XD50           | LRF XD75           |
| <b>Microbolometer</b>                        |                    |                    |                    |
| Typ  | ungekühlter        | ungekühlter        | ungekühlter        |
| Auflösung, Pixel                             | 384x288            | 384x288            | 384x288            |
| Pixelgröße, µm                               | 25                 | 25                 | 25                 |
| Bildwechselfrequenz, Hz                      | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Optische Kenndaten</b>                    |                    |                    |                    |
| Objektiv                                     | F38 mm, F/1,2      | F50 mm, F/1,2      | F75 mm, F/1,4      |
| Vergrößerung, x                              | 1,5-3              | 2-4                | 3-6                |
| Digitales Zoom                               | 1x-2x              | 1x-2x              | 1x-2x              |
| Austrittspupillen-abstand, mm                | 67                 | 67                 | 67                 |
| Sehfeldwinkel (HxV),                         | 14,4 / 10,8        | 11 / 8,2           | 7,2 / 5,4          |
| Winkelgrad                                   | 2x zoom: 7,2 / 5,4 | 2x zoom: 5,5 / 4,1 | 2x zoom: 3,6 / 2,7 |
| Sehfeldwinkel, m                             | 25                 | 19,2               | 12,8               |
| auf 100m                                     | 2x zoom: 12,6      | 2x Zoom: 9,6       | 2x Zoom: 6,4       |
| Dioptrienausgleich, Dioptrien                | -4...+3,5          | -4...+3,5          | -4...+3,5          |
| Max. Entdeckungsdistanz, m*                  | 950                | 1250               | 1600               |
| Naheinstellung, m                            | 7                  | 7                  | 7                  |
| <b>Absehen</b>                               |                    |                    |                    |
| Kennwert vom Klicken, mm                     |                    |                    |                    |
| auf 100 m (HxV)                              | 40/40              | 30/30              | 20/20              |
| Korrekturbereich, mm                         |                    |                    |                    |
| auf 100 m (HxV)                              | 8000/8000          | 6000/6000          | 4000/4000          |
| <b>Bildschirm</b>                            |                    |                    |                    |
| Typ  | OLED               | OLED               | OLED               |
| Effektive Auflösung, Pixel                   | 640x480            | 640x480            | 640x480            |
| <b>Betriebsparameter</b>                     |                    |                    |                    |
| Betriebsspannung                             | 4 + 6 V            | 4 + 6 V            | 4 + 6 V            |
| Batterien                                    | 2xCR123A           | 2xCR123A           | 2xCR123A           |
| Externe Stromspeisung                        | 8-15 V             | 8-15 V             | 8-15 V             |
| Betriebsdauer von einem Batterie-set, Stunde | 5                  | 5                  | 5                  |
| Max. Stoßfestigkeit                          |                    |                    |                    |
| auf gezogener Waffe, J                       | 6000               | 6000               | 6000               |
| Max. Stoßfestigkeit                          |                    |                    |                    |
| auf der Waffe mit glatten Läufen             | 12                 | 12                 | 12                 |
| Schutzklaasse, Code IP (IEC 60529)           | IPX4               | IPX4               | IPX4               |
| Betriebstemperatur, °C                       | -25 ... +50        | -25 ... +50        | -25 ... +50        |
| Abmessungen (LxBxH), mm                      | 335x110x75         | 343x110x75         | 381x110x75         |
| Gewicht (ohne Batterien u. Montage), kg      | 0,75               | 0,85               | 0,92               |
| <b>Parameter vom Entfernungsmesser</b>       |                    |                    |                    |
| Laservellenlänge, nm                         | 905                | 905                | 905                |
| Max. Meßentfernung, m**                      | 1000               | 1000               | 1000               |
| Entfernungsmeßgenauigkeit, m                 | +/-1               | +/-1               | +/-1               |

\*\* Abhängig von den Eigenschaften des Messobjekts, den Umgebungsbedingungen.

## ● LIEFERUMFANG

- Zielfernrohr
- Aufbewahrungstasche
- Fernbedienungspult
- Schiene (mit Schrauben und Sechskantschlüssel)\*\*\*
- Doppelkabel: Video und Stromversorgung
- Stromversorgungskabel
- Betriebsanleitung
- Putztuch
- Garantieschein

\*\*\* Bestimmten Aufträgen gemäß kann die Schiene nicht mitgeliefert werden.  
Änderung des Designs zwecks höherer Gebrauchseigenschaften vorbehalten.  
Softwareänderungen bleiben vorbehalten. Die aktuelle Version der Betriebsanleitung können Sie bei der Webseite [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com) finden.

## ● BESCHREIBUNG

Wärmebild-Zielfernrohre **Apex** sind für die Anwendung mit Jagdwaffen in Nachtbedingungen, bei Tageslicht bei schlechten Witterungsbedingungen (Nebel, Dunst, Regen) bestimmt. Die Wärmebild-Zielfernrohre sind sogar bei Anwesenheit der Objekte, die die Zielentdeckung stören (Zweige, hohes Gras, dichtes Gebüsch u.ä.), effektiv. Im Unterschied zu den Zielfernrohren mit Restlichtverstärkeröhre funktionieren die Wärmebild-Zielfernrohre Apex ohne Licht und sind gegen Seitenbelichtung unempfindlich.  
Die Modelle Apex LRF sind mit einem integrierten Entfernungsmesser ausgestattet, der die Distanz bis zum Objekt bis zu 1000 Meter misst.  
Der Betriebsbereich von Apex umfasst Beobachtung, Orientierung bei beschränkter Sicht, Jagd, Such- und Rettungsmaßnahmen.

## ● MERKMALE

### Optik:

- Großer Austrittspuppenabstand (67 mm)
- Innenfokussierung des Objektivs
- Optische Vergrößerung von 1,5 bis 3-fach
- Großer Sehfeldwinkel

### Elektronik:

- Hochempfindlicher Sensor 384x288 Pixel
- OLED Bildschirm (640x480 Pixel)
- Stufenloses digitales Zoom (von 1x bis 2x) mit einem Schritt von 0,1x
- Modus PiP («Bild im Bild»)
- Integrierter Entfernungsmesser (max. Messdistanz 1000m)
- Drei Kalibrierungsmodi: manueller, automatischer, halbautomatischer
- Drei Betriebsmodi: "Felsen", "Wald", "Identifizierung"
- Zwei Bildinversionbetriebe: "White hot" und "Black hot"
- Reiche Auswahl an Absehen im Zielfernrohr gespeichert
- Einschießen mit einem Schuss und mit FREEZE-Funktion
- Kennwertspeicherung des Einschießens für drei Gewehrarten oder Entfernungen
- Farbwechsel des Absehens (schwarz/ weiß)

## ZUSATZFUNKTIONEN

- Funktion der Videoausgangsanschaltung für Energiesparen
- Externe Speisung
- Hohe Stoßfestigkeit
- Schutzklasse IPX7/IPX4
- Videoausgang für Videoaufnahme
- Löschen der schadhaften Pixel
- Zusätzliche Weaver-Schiene für Zubehör
- Drahtlose Fernbedienung
- Umfangreiche Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit Speicherung der Benutzereinstellungen
- Abschaltfunktion des Bildschirms – Schutz gegen Demaskierung und Schnellschaltung für weitere Anwendung.

## ● BESONDERHEITEN DES BETRIEBS

Das Zielfernrohr Apex ist für eine dauerhafte Anwendung bestimmt. Um die volle Leistungsfähigkeit des Gerätes zu gewährleisten, soll man sich an folgende Empfehlungen halten:

- Vor dem Betrieb vergewissern Sie sich, dass die Schiene laut Anweisungen des Abschnitts "**Installation der Schiene**" installiert und festgemacht wurde.
- Lagern Sie das Zielfernrohr mit dem geschlossenen Lichtschutzdeckel in der Aufbewahrungstasche.
- Schalten Sie das Zielfernrohr nach der Anwendung aus!
- **Es ist verboten das Garantiezielfernrohr zu reparieren und zu demontieren!**
- Reinigen Sie die optischen Außenteile sehr vorsichtig und nur im Falle der dringenden Notwendigkeit. Zuerst entfernen Sie (wischen oder abstäuben) vorsichtig den Staub und Sand von der optischen Oberfläche, dann reinigen Sie sie. Benutzen Sie ein sauberes Baumwolttuch (Watte und Holzstab), spezielle Mittel für Linsen mit Vielfachschichten.
- Das Zielfernrohr kann im breiten Temperaturbereich verwendet werden.
- Aber wenn das Zielfernrohr von der Kälte in einen warmen Raum gebracht wurde, nehmen Sie es aus der Aufbewahrungstasche nicht heraus, schalten Sie es im Laufe von 2-3 Stunden nicht ein. Das ermöglicht die Kondensatbildung auf den optischen Außenelementen zu vermeiden.
- Wenn es Ihnen nicht gelang, leicht und sicher (ohne Luft, genau längs der Linie des Laufes) das Zielfernrohr an das Gewehr anzubauen, oder Sie zweifeln, dass es richtig befestigt ist, - wenden Sie sich unbedingt an spezialisierte Gewehrwerkstatt. Das Schießen mit falsch angebautem Zielfernrohr kann zum Markenabkommen oder Zielenstörung bringen!
- Für ein langes korrektes Funktionieren, Vorbeugung und Beseitigung der vorzeitigen Störungen und Verschleiß von Bauelementen und – einheiten führen Sie technische Wartung rechtzeitig durch.
- Die Batterien aus dem Zielfernrohr herausnehmen, wenn das Gerät länger als ein Monat nicht gebraucht wird.
- Einwirkung der übermäßigen Sonnen-, Feuererhitzung etc. auf die Batterien vermeiden.

**ACHTUNG!** Richten Sie das Objektiv des Gerätes niemals direkt auf die hellen Lichtquellen, solche wie die Sonne, da die elektronischen Komponenten beschädigt werden können. Im Rahmen der Garantie wird für die Schäden nicht gehaftet, die durch falsche Anwendung verursacht wurden.

## ● HAUPTPIKTOGRAMME DES MENÜS/ STATUSZEILE

- ▲ Betriebsmodus "Felsen"
- ▲ Betriebsmodus "Wald"
- ◎ Betriebsmodus "Identifizierung"
- M Manuelle Kalibrierung
- H Halbautomatische Kalibrierung
- A Automatische Kalibrierung
- ↔ Umschalten zwischen Ausgangssignalstandards PAL/NTSC
- ⌚ Uhrzeiteinstellung
- ☀ Helligkeitseinstellung der Menüpiktogramme
- x2 Digitales Zoom 2x
- ⊕ Löschen der schadhaften Pixel
- ✗ Kreuz zum Löschen der schadhaften Pixel
- ☀ Helligkeits- und Kontrasteinstellung
- ☒ Modus der Bildinversion: "White hot"/"Black hot"
- ↶ Rückstellung zu Pixelablegen
- LCD Ladezustandsanzeige
- /- Betriebsanzeiger von Außenstromspeisung

Die Beschreibung der übrigen Piktogramme finden Sie im 11. Kapitel „**MENÜ**“

## ● BESTANDTEILE UND STEUERORGANE

1. Objektiv
2. Griff der Objektivfokussierung
3. Taste "ON" (Ein-, Ausschalten)
4. Kalibrierungstaste "Cal"
5. Entfernungsmesser "LRF" / Zusatzregime "MODE"
6. Batteriebehälter
7. Entfernungsmesser
8. Zusätzliche Weaver-Schiene
9. Videoausgang/Anschluss der Externen Stromspeisung
10. Ring für Dioptrieneinstellung
11. Encoder
12. Montage

### Videokabel/ Stromversorgungskabel:

13. Anschlussstecker
14. Videoausgang
15. Anschluss an externe Stromspeisung

### Drahtlose Fernbedienung:

16. Taste "ON" (Ein/Ausschalten des Geräts)
17. Taste "Cal" (Kalibrierung des Geräts)
18. Taste "LRF/Mode"

### STEUERORGANE

#### Einschalttaste "ON":

**Kurzes Drücken** – Einschalten des Wärmebild-Zielfernrohrs.  
**Nächstes kurzes Drücken** – Einschalten des Digitalzooms x2 oder "PiP";  
(für Modelle LRF)  
**Dauerdrücken** – Ausschalten des Bildschirmes oder des Gerätes.

|                 |                                  | APEX  | APEX LRF   |
|-----------------|----------------------------------|---|--|
| Taste ON        | Kurzes Drücken                   | Zielfernrohr einschalten  | Zielfernrohr einschalten   |
|                 | Следующ. короткое нажатие        | Bildschirm ausschalten (Display off). Das Zielfernrohr schaltet sich in 20 min automatisch aus. Die Tasten CAL, MODE und Controller sind nicht aktiv. Nächstes kurzes Drücken - Bildschirm einschalten. | Digital Zoom oder PiP aktivieren (wenn PiP ist im Menü aktiviert ist). |
| Taste CAL       | Dauerdrücken                     | Zielfernrohr ausschalten  | Bildschirm ausschalten (Display off) oder Zielfernrohr ausschalten     |
|                 | Kurzes Drücken                   | Kalibrieren des Zielfernrohres (funktioniert in jedem Kalibrierungsmodus).  |  |
| Taste LRF/ MODE | Dauerdrücken                     | Kalibrieren des Zielfernrohres  | Ein-/Ausschalten des Modus "Inversion"                                 |
|                 | Kurzes Drücken                   | Digital Zoom oder PiP aktivieren (wenn PiP ist im Menü aktiviert ist).  | Entfernungsmesser aktivieren.  |
|                 | Nächstes kurzes Drücken          | ---   | Entfernungsmessung   |
|                 | Dauerdrücken                     | Ein-/Ausschalten des Modus "Inversion"  | Modus «SCAN» aktivieren, kontinuierliche Entfernungsmessung            |
| Kontroll-ler    | Kurzes drücken in Modus SCAN     | ---   | Modus SCAN ausschalten.  |
|                 | Drehen (standardmäßig)           | Einstellung der Helligkeit des Bildschirms (von 0 bis 20)   |  |
|                 | Kurzes Drücken                   | Umschaltung zwischen Modi von Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Digitalzoom, (Taktschaltern der Modi (Helligkeit -> Kontrast -> digitaler Zoom -> Helligkeit...)).                               |  |
|                 | Drehen (nach dem kurzen Drücken) | Einstellung der Kontrast des Bildschirms (von 0 bis 20)   |  |
|                 | Drehen (nach dem kurzen Drücken) | Einstellung des Digitalzoom (von 1x bis 2x mit Schritt 0,1x)  |  |
| Dauerdrücken    |                                  | Menü eintreten  | Menü eintreten   |

- Das Gerät speichert die letzte eingestellte Funktion. Beim nächsten Drehen des Controllers wird die letzte Funktion eingestellt.
- Die beim Ausschalten gespeicherten Parameter sind auch beim nächsten Einschalten des Gerätes aktiv.

## EINLEGEN DER BATTERIEN

- Drehen Sie den Griff des Deckels des Batteriefachs (6) gegen den Uhrzeigersinn, bringen Sie ihn in die Position „Open“. Den Deckel abnehmen.
- Legen Sie zwei Batterien CR123A der Markierung auf dem Deckel des Batteriefachs und innerhalb des Batteriefachs gemäß ein.
- Drehen Sie den Griff des Deckels des Batteriefachs im Uhrzeigersinn – die Riegel werden von den beiden Seiten ausfahren.
- Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück ein, drücken Sie den Deckel bis er einrastet - der Deckel schließt. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel beidseitig geschlossen wurde.
- Batterieaufladungszustand wird unten in der Statuszeile (█) abgebildet.
- Bei völliger Batterieentladung blinkt das Piktogramm █ in der Statuszeile.

**Achtung:** verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien – die Ladezustandsanzeige funktioniert nicht korrekt, das Gerät kann sich unerwartet abschalten.

**Benutzen Sie nur gleichartige Speiselemente mit dem gleichen Aufladeniveau.**

## EXTERNE STROMSPEISUNG

Das Gerät kann von einer externen Stromquelle (Stecker 2,1mm) als auch von einem Kraftfahrzeugnetz gespeist werden. Das Intervall der Eingangsspannungen liegt zwischen 8V und 15V.

- Schließen Sie den Stecker (13) des Kabels an die Anschlussstelle (9) des Wärmebild-Zielfernrohrs an. Dazu vereinen Sie den Schlitz im Stecker mit dem Vorsprung der Anschlussstelle (9) (siehe das Schema).
- Machen Sie das Kabel fest, indem Sie den Halterung des Steckers (13) im Uhrzeigersinn zudrehen.
- Schließen Sie die Außenstromquelle (AC/DC) oder den Autoadapter an die Anschlussstelle (15) des Kabels an.

**Achtung!** Im ans Gerät anzuschließenden Anschlussstecker muss der zentrale Kontakt "+" sein.

- Mögliche Markierung am Stecker oder der Stromquelle ist --○+.
- Beim Anschluss einer äußeren Stromquelle (es erscheint ein Piktogramm -█-) wird die Speisung von den Batterien abgeschaltet.
- Während der Versorgung von der externen Stromquelle erfolgt kein Aufladen der Batterien!

**Anmerkung:** es ist empfehlenswert, Außenstromquellen EPS3/EPS3I oder EPS5 zu gebrauchen, diese garantieren von 9 bis zu 20 Stunden Alleinlauf.

## BETRIEB

### Installation der Schiene

Vor dem Anfang des Zielfernrohrbetriebs ist es notwendig, die Schiene zu installieren.

Das Zielfernrohr kann mit verschiedenen Schienentypen verwendet werden: Euro-Prisma, Weaver, Seitenschiene, MAK Adapter u.a., die die Installation des Zielfernrohres an viele Waffentypen ermöglichen.

Das Vorhandensein von Befestigungsnesten am Zielfernrohrsockel ermöglicht die Installation der Schiene in zahlreiche Positionen. Die Wahl der Schieneneinstellung lässt die richtige Lage der Austrittspupille dem Waffentyp gemäß gewährleisten. Die Schiene kann sowohl mit drei, als auch mit zwei Schrauben (aus dem Lieferumfang) fixiert werden, das hängt von der ausgewählten Lage der Schiene ab (Beispiele Abb.).

- Mittels Sechskantschlüssels und Schrauben ist die Schiene an den Zielfernrohrsockel anzuschrauben;
- Stellen Sie das Zielfernrohr auf die Waffe auf, vergewissern Sie sich, dass die gewählte Lage bequem ist, dann nehmen Sie das Gerät ab;
- Drehen Sie die Schrauben los, bringen Sie Gewindefixierungsflüssigkeit an das Gewinde der Schrauben an und schrauben Sie sie fest. Lassen Sie die Gewindefixierungsflüssigkeit trocknen.

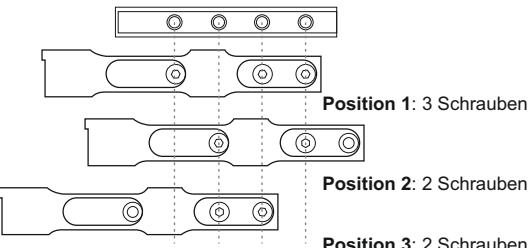


Abb. 1

- Das Zielfernrohr ist zur Installation an die Waffe bereit.
- Nach der ersten Montage des Zielfernrohrs auf das Gewehr sollen Sie den Anleitungen aus dem Abschnitt „**Einschießen des Zielfernrohrs auf die Waffe**“ folgen.

### Anmerkung

Bei der Änderung der Schienenposition wird wahrscheinlich ein unwesentliches Einschießen notwendig.

### Einschalten und Auschalten

- Drücken Sie die Taste "ON" (3), um das Gerät einzuschalten. Der Bildschirm leuchtet in ein paar Sekunden auf. Wenn die Batterien entladen sind, beginnt das Piktogramm in der Statuszeile █ zu blinken.
- Um den Bildschirm auszuschalten, halten Sie die Taste "ON" eine Sekunde gedrückt. Der Bildschirm erlischt, Meldung "Display off" erscheint.
- Um den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste "ON".
- Achtung!** Wenn die Funktion "Display off" aktiviert ist, sind alle Bedienelemente außer der Taste "ON" nicht aktiv.
- Um das Zielfernrohr APEX auszuschalten, halten Sie die Taste "ON" drei Sekunden gedrückt.
- Um das Zielfernrohr APEX LRF auszuschalten, halten Sie die Taste "ON" drei Sekunden gedrückt. In der Mitte des Bildschirms unter der Meldung "Display Off" erscheint "Switch Off" mit dem Countdown von 3 auf 1. Nach dem 1 erreicht ist, erlischt das Zielfernrohr.

## Kalibrierung

- Kalibrieren Sie das Bild. Das ermöglicht den Wärmegrad des Mikrobolometers auszugleichen und Fehler der Abbildung zu beheben. Das Kalibrierungsintervall hängt vom Heizniveau des Sensors ab. Beim Einschalten des Gerätes kann das Wärmebildgerät öfter kalibriert werden.
- Das Gerät bietet drei Kalibrierungsmodi an: manuellen (**M**), halbautomatischen (**H**) und automatischen (**A**).

### Manuelle (geräuschlose) Kalibrierung

- Der Objektivschutzdeckel soll geschlossen sein.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste „**ON**“ (**3**) drücken, halten Sie den Encoder (**11**) zwei Sekunden lang gedrückt, um ins Menü zu übergehen.
- Den Encoder drehend, wählen Sie den Menüpunkt „**CAL**“ (**4**). Drücken Sie den Encoder.
- Den Encoder drehend, wählen Sie den Modus **M**. Drücken Sie den Encoder, um Ihre Wahl zu bestätigen. Um das Menü zu verlassen, halten Sie den Encoder zwei Sekunden lang gedrückt, oder es ist 10 Sekunden abzuwarten, so erfolgt der Ausgang aus dem Menü automatisch.
- Um den Sensor zu kalibrieren, drücken Sie die Taste **CAL**. Das Bild erstarrt für eine oder zwei Sekunden. Danach ist der Objektivschutzdeckel zu öffnen. Das Kalibrieren verlief erfolgreich.
- Falls auf dem Bildschirm Fehler erscheinen (erstarres Bild, senkrechte Linien u.ä.), soll die Kalibrierung bei dem geschlossenen Objektivschutzdeckel wiederholt werden.

### Halbautomatische Kalibrierung

- Das Gerät ist einzuschalten, der Objektivschutzdeckel aufzuklappen.
- Der Encoder (**11**) soll zwei Sekunden lang gedrückt werden, damit das Menü aktiviert wird.
- Den Encoder drehend, wählen Sie den Menüpunkt **CAL**. Danach soll der Encoder gedrückt werden.
- Drehen Sie den Encoder, um den **H** Modus zu wählen. Um den gewählten Punkt zu bestätigen, soll der Encoder gedrückt werden.
- Um das Kalibrieren anzufangen, soll die Taste **CAL** (**4**) gedrückt werden. Das Bild wird für eine oder zwei Sekunden erstarrn, dabei wird die innere Blende ein Geräusch anzeigen. Das Gerät wurde erfolgreich kalibriert.

### Automatische Kalibrierung

Im automatischen Regime wird das Wärmebildgerät dem Programmalgorithmus nach kalibriert. Der Sensor wird automatisch mit der Blende geschlossen. In diesem Betriebsmodus ist manuelle Kalibrierung mittels **CAL** (**4**) Taste möglich.

- Das Gerät ist einzuschalten, der Objektivschutzdeckel ist aufzumachen.
- Der Encoder (**11**) ist zwei Sekunden lang gedrückt zu halten, um ins Menü zu übergehen.
- Der Encoder ist zu drehen, der **CAL** Punkt ist zu wählen. Drücken Sie den Encoder.
- Drehen Sie den Encoder, der A-Betriebsmodus soll gewählt werden. Um die Wahl zu bestätigen, drücken Sie den Encoder.
- Bei der automatischen Kalibrierung erstarrt das Bild für eine oder zwei Sekunden. Es ertönt ein Geräusch durch das Funktionieren der inneren Blende.

## Bildfokussierung und – Einstellung

- Den Objektivschutzdeckel aufklappen.
- Das Rad des Dioptrieneinstellungsrads (**10**) drehen, um die Bildschärfe der Piktogramme einzustellen.
- Um das Helligkeitsniveau des Displays zu optimieren, drehen Sie den Encoder (**11**). Die erreichte Helligkeitsstufe  (von 0 bis 20) wird neben dem Helligkeitsanzeiger im oberen Teil des Bildschirms abgespiegelt.
- Um das kontrastreiche Bild auf dem Display zu erreichen, drücken Sie den Encoder (**9**) (es erscheint das Piktogramm ), drehen Sie ihn. Die entsprechende Kontraststufe (von 0 bis 20) wird neben dem Kontrastanzeiger im oberen Teil des Bildschirms gezeigt.
- Wählen Sie einen unbeweglichen warmen Beobachtungsobjekt, der 100 Meter entfernt ist.
- Das Fokusierungsrad (**2**) drehend, erreichen Sie ein möglichst scharfes Bild.
- Nachdem alle Einstellungen durchgeführt wurden, brauchen Sie das Dioptrieneinstellungsrads nicht mehr zu drehen, unabhängig von Distanz und anderen Bedingungen. Das Bild wird nur mittels des Rades der inneren Fokussierung (**6**) eingestellt.
- Um die Farbinversion des Bildes (Funktionen „White hot“ und „Black hot“) zu aktivieren, halten Sie die Taste „**CAL**“ (**4**) zwei Sekunden lang gedrückt. Falls die Funktion „**White hot**“ („Weiß heiß“) ein ist, werden warme Objekte in helleren Farbtönen dargestellt; im Modus „**Black hot**“ (Schwarz heiß) werden warme Objekte in dunkleren Farbsättigungen gezeigt. Das Absehen wird zusammen mit dem Bild invertiert.

## 10


### EINSCHIESSEN DES ZIELFERNROHRS AUF DIE WAFFE

Das Zielfernrohr ermöglicht zwei verschiedene Arten des Einschießens: mittels „**Einschießen mit einem Schuss**“ und mithilfe der Funktion „**Freeze**“ . Es wird empfohlen, das Einschießen des Zielfernrohrs bei einer ähnlichen der Betriebstemperatur wie folgt durchzuführen:

#### Einschießen mit einem Schuss

- Stellen Sie die Waffe mit dem Zielfernrohr auf das Zielgestell.
- Stellen Sie die Zielscheibe in der einzuschießenden Entfernung auf, z.B. 100 m.
- Stellen Sie das Zielfernrohr laut Anleitungen in Abschnitt „**Betrieb**“ ein.
- Stellen Sie das Gewehr in die Zielscheibemitte entsprechend mechanischem Visier auf.
- Tätigen Sie einen Schuss. Falls der Treffpunkt mit dem Zielpunkt nicht übereinstimmt, gehen Sie durch das lange Drücken des Encoders in das Menü M2. Drehen Sie den Encoder, wählen Sie den Punkt „**Einschießen**“ aus (wird durch Bildsymbol  dargestellt).
- In der Mitte des Displays erscheint ein Hilfskreuz (K) . Rechts vom Piktogramm  erscheinen waagerechte Pfeile und Koordinaten des Hilfskreuzes  X-Y-Z.
- Das Absehen im Zielpunkt haltend, verschieben Sie durch das Drehen des Encoders das Hilfskreuz (K) nach den Achsen X und Y bezüglich des Absehens, solange das Stützkreuz mit dem Treppunkt (P) in Übereinstimmung kommt (s. Abb.).
- Um die Bewegungsrichtung des Absehens von horizontal auf vertikal zu wechseln, drücken Sie.

**Achtung!** Das Hilfskreuz kann nur innerhalb des Beschränkungsrahmens bewegt werden (siehe Abb.), dieser bestimmt den Korrekturbereich – 200 Klicken waagerecht (+100/-100) und 200 Klicken senkgerecht (+100/-100).

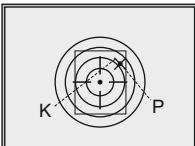

- Verlassen Sie das Submenü «Einschießen», indem sie den Encoder länger gedrückt halten. Es erscheint die Mitteilung „OK“, die den Vorgang als erfolgreich bestätigt. Jetzt bewegt sich das Absehen in den Treffpunkt.
- Tätigen Sie einen erneuten Schuss, jetzt muss der Treffpunkt mit dem Zielpunkt zusammenfallen.

**Achtung!** Speichern Sie die Einstellungen, bevor das Zielfernrohr auszuschalten!

- Tätigen Sie noch einen Schuss. Der Treffpunkt soll mit dem Zielpunkt zusammenfallen.
- Das Zielfernrohr ist auf die gewählte Entfernung eingeschossen.

#### Einschießen des Zielfernrohrs mit der Funktion "Freeze"

- Tätigen Sie einen Anschuss bevor Sie mit diesem Menüpunkt arbeiten werden.
- Wählen Sie den Punkt **„Freeze“** im Untermenü **„Einschießens mit einem Schuss“**.
- Bevor Sie die Taste drücken, soll das Absehen des Zielfernrohrs mit dem Zielpunkt zusammenfallen (in der Regel mit der Zielscheibenmitte).
- Nach dem Drücken der Taste **„LRF/MODE“** oder der Taste **(18)** der Fernbedienung friert das Bild ein und es erscheint ein Beschränkungsrahmen mit dem Hilfskreuz.

**Anmerkung:** nachdem das Bild eingefroren wurde, brauchen Sie nicht die Waffe auf Zielscheibe aufrichtend zu halten.

- Den Encoder drehend, verschieben Sie das Hilfskreuz innerhalb des Beschränkungsrahmens solange bis das Stützkreuz mit dem Treffpunkt zusammenfallen.
- Um die Bewegungsrichtung des Absehens von horizontal auf vertikal zu wechseln, drücken Sie kurz den Encoder. Langes Halten den Encoder gedrückt bestätigt die Speicherung der Korrekturen und ermöglicht den Ausgang aus diesem Menüpunkt.
- Falls die Koordinaten erfolgreich gespeichert wurden, erscheint an der Koordinatenstelle die Mitteilung „Ok“.
- Nachdem Sie den Menüpunkt verlassen haben, wird das Bild wiederhergestellt.

**Anmerkung:** Einschissparameter (X; Y Koordinaten) werden im Zielfernrohr im Menü M1 unter Nummer 1 im Punkt "Gewehrauswahl" gespeichert. Wenn Sie das Zielfernrohr auf einem anderen Gewehr oder auf eine andere Entfernung einzuschließen brauchen, ist es die Nummer 2 oder 3 zu wählen (siehe Punkt "Gewehrauswahl", Kapitel 11).

## MENÜ

### BETRIEB UND MENÜINHALT

Dauerdrücken des Encoders – Menüeintritt;

Drehen des Encoders – Menüführung;

**Kurzes Drücken des Encoders** – Menüeintritt; die Auswahl des Menüpunktes mit dem gleichzeitigen Austritt oder Übergang zum nächsten Parameter (Uhrzeiteinstellung);

**Langes Drücken des Encoders** – Ausgang aus dem Menüpunkt und Menü (von der Position abhängig). Ausgang aus dem Menü erfolgt auch automatisch nach 10 Sekunden Stillstand (Menüführung erfolgt nicht).

**Im Zielfernrohr sind zwei Menüs realisiert**

**M1** – Menü 1 (Hauptmenü);

**M2** – Menü 2 (zusätzliches Menü);

Aktiviertes Menü wird mit dem Rahmen auszeichnetet - . Um in ein anderes Menü zu übergehen, stellen Sie den Cursor um, drehen Sie den Encoder (das Rahmen fängt an zu blinken). Drücken Sie den Encoder.

#### STATUSZEILE


In der Statuszeile wird die folgende Information abgebildet:

1. Die Nummer des gewählten Gewehrs (1,2,3):
2. Betriebsmodus ("Felsen", "Wald", "Identifizierung"):
3. Kalibrierungsmodus (manueller, halbautomatischer, automatischer):
4. Digitales Zoom x2 eingeschaltet:
5. Bildinversion eingeschaltet:
6. Aktuelle Zeit: **00:00 AM**
7. Batterieaufladungszustand oder Außenstromspeisung angeschlossen:




#### Menü M1 (Hauptmenü):

- Auswahl des Betriebsmodus **Mode**
- Auswahl des Kalibrierungsmodus **Cal**
- Auswahl des Gewehres (1; 2; 3)
- Auswahl des Absehens aus dem Speicher des Zielfernrohrs
- Helligkeitseinstellung der grafischen Symbole im Menü/Statuszeile
- Farbwechsel des Absehens
- Betrieb PiP **PiP**
- Auswahl des Ansehens des Entfernungsmessers\*\*

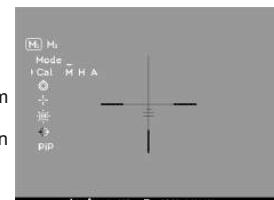

#### Menü M2 (zusätzliches Menü):

- Einschießen mit einem Schuss
- Auswahl des Videoausgangssignals – PAL, NTSC oder Abschalten des Videoausgangs
- Uhrzeiteinstellung
- Aktivierung der Fernbedienung
- Löschen der schadhaften Pixel
- Auswahl der Meßeinheit des Entfernungsmessers\*\*
- Werkseinstellungen zurücksetzen

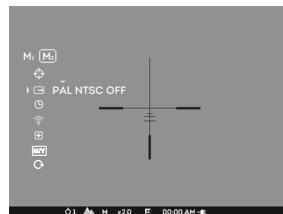

\*\* nur für die Modelle mit LRF.

## MENÜ M1:

### Auswahl des Betriebsmodus

Das Wärmebildgerät bietet drei automatische Betriebsmodi an:  
“**Felsen**” ▲ (hohes Kontrastniveau), “**Wald**” ▲ (niedriges Kontrastniveau) und “**Identifikation**” ☺ (erhöhte Detaillierung).

Jeder Betrieb hat optimales Verhältnis der Betriebsparameter (Helligkeit, Kontrast, Intensität usw.), was die beste an die Beobachtungsbedingungen angepasste Bildqualität garantiert.

- Um die passende Variante zu wählen, drücken Sie den Encoder (11) und drehen Sie ihn.
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Encoder drücken.
- Das Piktogramm für den gewählten Modus wird in der Statuszeile abgebildet.

### Gewehrauswahl (1,2,3)

Dieser Menüpunkt ermöglicht die Auswahl von drei Positionen des Einschießpunktes für unterschiedliche Gewehrtypen (oder Entfernungen). Dabei können drei Varianten der Absehenform des Zielfernrohrs für seine Anwendung mit einer bestimmten Waffe gespeichert werden.

- Um die passende Variante zu wählen, den Encoder drücken und die Nummer aus der Liste (1,2,3) wählen.
- Den Encoder kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Die Nummer der gewählten Variante von der eingesetzten Waffe wird in der Statuszeile gezeigt.

**P.S.** Ursprünglich liegt das Absehen für alle drei Varianten in der Bildschirmschirmmitte ( $X=0, Y=0$ ). Danach soll das Einschießen für jede Waffe individuell durchgeführt werden.

### Auswahl des Kalibrierungsmodus

Siehe Kapitel 9 “Betrieb”.

### Auswahl des Absehens aus dem Speicher des Zielfernrohrs

Dieser Menüpunkt ist für die Auswahl eines von 10 (APEX) oder 9 (APEX LRF) gespeicherten Absehens bestimmt. Im Menü wird die Nummer des Absehens abgebildet.

- Um die passende Variante zu wählen, den Encoder drücken und die Nummer des Absehens aus der Liste wählen.
- Den Encoder kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- Die Liste und ausführliche Beschreibung der Absehen finden Sie auf der Webseite [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com).

**Achtung!** Korrekte Arbeit der Absehen APEX wird bei der Basisvergrößerung jedes Modells (1,5x; 2x; 3x) aufrecht halten, sowie auch im Betrieb “**PiP**” (“Bild im Bild”).

### Helligkeitseinstellung der grafischen Symbole im Menü/Statuszeile

- Um den Menüpunkt zu wählen, drehen und drücken Sie den Encoder.
- Drehen Sie den Encoder, um die passende Helligkeitsstufe von 1 bis 10 zu wählen.
- Drücken Sie kurz den Encoder, um die Auswahl zu bestätigen.

### Farwechsel des Absehens

In diesem Menüpunkt können Sie die Farbe des Absehens wechseln.

- Um eine von angebotenen Farbvarianten (schwarz oder weiß) zu wählen, drücken und drehen Sie den Encoder.
- Den Encoder kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

### Modus PiP

Der Modus PiP (“Bild im Bild”) ermöglicht die Absehenmitte zu verdoppeln, was das Zielen bequemer macht, ohne das Sichtfeld zu verringern.

- Um den Modus zu aktivieren, wählen Sie “**Yes**”. Für Deaktivierung wählen Sie “**No**”.
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Encoder drücken.

**Anmerkung:** bei dem aktivierte Modus PiP funktioniert das Digitalzoom nicht.

### Auswahl des Absehens des Entfernungsmessers (nur für die Modelle mit LRF)

In diesem Menüpunkt können Sie die Form des Absehens des Entfernungsmessers aus drei angegebenen Varianten wählen.

- Den Kontroller drücken und drehen, um das passende Absehen zu wählen. Die Nummer des Absehens wird rechts vom Piktogramm abgebildet.
- Drücken Sie kurz den Kontroller, um die Auswahl zu bestätigen.
- Bei Einschalten des Entfernungsmessers, verschwindet das Absehen aus dem Bildschirm, und das Absehen des Entfernungsmessers wird angezeigt.
- Nach 4 Sekunden Inaktivität, verschwindet das Absehen des **Entfernungsmessers**, und das Absehen des Zielfernrohrs wird wieder auf dem Display angezeigt.

## MENÜ M2:

### Einschießen mit einem Schuß

Siehe Kapitel 10 “Einschießen des Zielfernrohrs auf die Waffe”.

### Auswahl des Videoausgangsstandards

- Den Encoder drücken und danach drehen, um den Videoausgangsstandard zwischen PAL und NTSC zu wählen (standardmäßig ist der Videoausgang nicht aktiviert).
- Um den Videoausgang auszuschalten, ist der Punkt “**OFF**” zu wählen. Durch das Abschalten des Videoausgangs wird der Energieverbrauch herabgesetzt.
- Drücken Sie den Encoder, um die Auswahl zu bestätigen.

### Uhrzeiteinstellung

- Den Encoder drücken und danach drehen, um den Uhrzeitformat zu wählen 24/PM/AM.
- Um zur Stundeneinstellung zu übergehen, drücken Sie den Encoder. Um den Stundenwert einzustellen, drehen Sie den Encoder.
- Um zur Minuteneinstellung zu übergehen, drücken Sie den Encoder. Um den Minutenwert einzustellen, drehen Sie den Encoder.
- Halten Sie den Encoder gedrückt, um den Menüpunkt zu verlassen.

### Aktivierung des Fernbedienungspulses

Siehe Kapitel 12.

### Löschen der schadhaften Pixel

Während des Betriebs können auf dem Sensor des Wärmebildgerätes schadhafe Pixel (das Bild störende, stabil leuchtende helle oder dunkle Punkte) erscheinen. Dabei ist es möglich in den Apex Zielfernrohren die schadhaften Pixel durch extra Programm zu löschen.

- Der Encoder (11) ist zwei Sekunden lang gedrückt zu halten, um ins Menü zu übergehen.
- Den Encoder drehend, wählen Sie das Programm . Drücken Sie den Encoder.
- Im Untermenü wählen Sie das Piktogramm . Drücken Sie den Encoder.
- Im Zentrum des Bildschirms erscheint ein rotes Kreuz ; wo die Bildsymbole auftauchen, erscheinen relativ dem Kreuz des Displayzentrums Koordinaten (X;Y) , die Piktogramme des Menüs verschwinden.
- Das Kreuz soll durch das Drehen des Encoders so bewegt werden, dass das Zentrum des Kreuzes mit dem schadhaften Pixel verschmilzt (bei der richtigen Verschmelzung der schadhaften Pixel erlischt). Ein kurzes Drücken des Encoders ermöglicht das Umschalten der Bewegungsrichtungen des Kreuzes von der senkrechten auf die waagerechte.
- Nachdem das Kreuzzentrum den schadhaften Pixel abgedeckt hat, wird der gewählte Pixel durch das kurze Drücken der Taste „LRF/MODE“ (5) gelöscht.
- Wenn das Löschen erfolgreich gelaufen ist, erscheint an der Stelle, wo Koordinaten waren, eine „OK“ Mitteilung.
- Das Kreuz bewegend, kann man auch weitere schadhafte Pixel löschen. Falls das Kreuz an die Stelle gebracht wird, wo die Koordinaten auf dem Display abgebildet werden, werden die Koordinaten in den rechten unteren Teil des Displays verschoben.

#### Rückstellung zu „Pixelablegen“

- Um „Pixelablegen“ zurückzubekommen (alle gelöschten schadhaften Pixel in Ausgangszustand zu bringen), ist es das im Untermenü aufgetauchte Piktogramm zu wählen und den Encoder zu drücken.
- Rechts vom Piktogramm erscheinen Punkte „Yes“ und „No“.
- Drehen Sie den Encoder und wählen Sie „Yes“. Den Encoder drücken.
- Falls Sie „Pixelablegen“ doch nicht brauchen, wählen Sie „No“. Den Encoder drücken.
- Um das Menü zu verlassen, ist es den Encoder zwei Sekunden lang gedrückt zu halten, oder 10 Sekunden abzuwarten. Der Ausgang erfolgt automatisch.

**Anmerkung!** Auf dem Display des Wärmebildgerätes sind einer oder zwei Pixel als weiße oder schwarze Punkte zulässig. Diese können nicht entfernt werden, dabei stellen Sie kein Defekt dar.

#### Auswahl der Messeinheiten des Entfernungsmessers (Modelle LRF)

- In diesem Menüpunkt können Sie die Messeinheit der Entfernung zwischen **Meter** und **Yard** wählen.
- Drehen Sie den Kontroller, wählen Sie den Punkt „M“ – Meter oder „Y“ – Yard.
- Drücken Sie kurz den Kontroller, um die Auswahl zu bestätigen.
- Das Piktogramm von Messeinheit wird zusammen mit dem Messergebnis abgebildet.

#### Werkseinstellungen wiederherstellen

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen ist folgendes zu tun:

- Den Encoder drehen, den Punkt „**Werkseinstellungen wiederherstellen**“ wählen. Den Encoder drücken.
- Um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drehen Sie den Encoder, wählen Sie „Yes“, drücken Sie den Encoder.

Folgende Einstellungen werden zum Anfangszustand gebracht:

- Betriebsmodus** – „Felsen“;
- Kalibrierungsmodus** – automatisch;
- Gewehrauswahl** - 1;
- Auswahl des Absehens** – 1 (für alle Gewehrarten);
- Farbwechsel des Absehens** – schwarz;
- Helligkeitseinstellung der Grafik** (Menü) – 5;
- Videoausgang** – ausgeschaltet;
- Helligkeitswert des Bildschirms** – 10;
- Kontrastwert des Bildschirms** – 6;
- Digitalzoom** – x1;
- Bildinversion** – ausgeschaltet;
- Betrieb „PIP“** – ausgeschaltet;
- Absehen des Entfernungsmessers** – 1 (Modelle LRF)
- Messeinheit** – Meter (Modelle LRF)
- Um die Werkseinstellungen abzuweisen, wählen Sie „No“.
- Anmerkung:** die Einschieskoordinaten bleiben für alle Gewehrtypen gespeichert.

#### Funktion „Digitaler Zoom“

Auf dem Display wird die Gesamtvergrößerung abgebildet.

Die Gesamtvergrößerung des Zielfernrohrs besteht aus dem Produkt von der optischen Vergrößerung und dem digitalen **Zooms 1x / 2x**.

| Optische Vergrößerung | Vergrößerungsfaktor vom Digitalzoom |    |
|-----------------------|-------------------------------------|----|
|                       | x1                                  | x2 |
|                       | Gesamtvergrößerung                  |    |
| 1,5x                  | 1,5x                                | 3x |
| 2x                    | 2x                                  | 4x |
| 3x                    | 3x                                  | 6x |

Es gibt zwei Modi vom digitalen Zoom

#### Standardmodus:

- Kurzes Drücken der Taste **ON** (3) (für Modelle 76335/76337).

Bei Arbeit mit dem digitalen **Zoom** kann auch mit dem Fernbedienungspult erfolgen – siehe Kapitel „**Autorisierung des Fernbedienungspulses im Menü**“ M2.

#### Modus des gleichmäßigen digitalen Zooms:

Drücken Sie kurz den Kontroller, um den „gleichmäßigen **Zoom**“ zu wählen. Die Änderung der Gesamtvergrößerung erfolgt mit dem Schritt 0,1x, dafür drehen Sie den Kontroller.

Prinzip des Funktionierens vom 'Standardzoom' abhängig vom Istwert der Funktion „**Gleichmäßiger Zoom**“

| Aktueller Vergrößerungswert, „Gleichmäßiger Zoom“ | Erstes Drücken der Taste LRF/MODE (18) | Zweites Drücken der Taste LRF/MODE (18) |
|---|--|---|
| X1.1  | X2.0                                   | X1.1                                    |
| X1.8  | X2.0                                   | X1.8                                    |
| X2.1  | X2.0                                   | X2.1                                    |

## ● DER EINGEBAUTE ENTFERNUNGSMESSER

Das Zielfernrohr ist mit dem eingebauten Entfernungsmesser (7) ausgestattet. Dieser ermöglicht die Entfernung bis zu 1000 Meter zu messen.

### Betrieb:

- Das Zielfernrohr einschalten, die Bildeinstellung laut Abschnitt 9 durchführen. Die Taste "LRF"/ "MODE" (5) oder die Taste der Entfernungsmessung auf dem Fernbedienungspult (18) drücken – auf dem Bildschirm erscheint das Absehen des Entfernungsmessers (dabei verschwindet das Absehen), Rechts oben auf dem Bildschirm Striche der Distanzwerte mit der Messeinheit erscheint, das heißt der Entfernungsmesser stellt sich in Stand-by Modus ein.
- Richten Sie das Absehen des Entfernungsmessers auf das Objekt, drücken Sie die Taste "LRF"/ "MODE".
- Rechts oben auf dem Bildschirm wird das Messergebnis in Meter (Yard) abgebildet.

**Anmerkung:** Falls der Entfernungsmesser nach der Messung länger als 3 Sekunden nicht angewendet bleibt, wird er abgeschaltet und es erscheint das Absehen des Zielfernrohrs.

- Um den Scanmodus zu aktivieren, halten Sie die Taste auf dem Entfernungsmesser oder die Taste der Entfernungsmessung auf dem Fernbedienungspult (18) länger als zwei Sekunden gedrückt.
- Der Messwert wird sich im Echtzeitbetrieb von der Entfernung bis zum Beobachtungsobjekt abhängig ändern. Oben rechts auf dem Display erscheint die Mitteilung SCAN. Um den Scanmodus zu inaktivieren, drücken Sie die Taste (14) oder die Taste (18) auf dem Fernbedienungspult noch einmal.
- Falls die Messung fehlgeschlagen wurde, erscheint die Fehlanzeige statt des Messergebnisses.

In 3-4 Sekunden Inaktivität (keine Messung wird durchgeführt) der Entfernungsmesser schaltet sich aus, das Absehen des Entfernungsmessers mit gemessenen Distanzwert verschwindet und ein Absehen des Zielfernrohrs erscheint.

**Anmerkung:**

- Um das Absehen des Entfernungsmessers zu wählen, bitte Menüpunkt im M1 sehen.
- Um die Messeinheit (Meter oder Yard) zu wählen, bitte Menüpunkt im M2 sehen.

### Besonderheiten des Betriebs

- Die Messgenauigkeit und maximale Entfernung hängen vom Reflexionsgrad der Zielfläche und Witterungsbedingungen ab. Der Reflexionsgrad wird von solchen Faktoren wie Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Größe, Form des Zielobjekts beeinflusst. In der Regel werden helle Ziele stärker als dunkle Ziele reflektiert.
- Die Entfernung zu kleineren Zielobjekten ist schwieriger zu messen.
- Lichtverhältnisse, Dunst, Nebel, Regen können die Distanzmessung beeinflussen. Die Messergebnisse können bei sonnigem Wetter oder wenn der Entfernungsmesser gegen die Sonne gerichtet ist weniger genau sein.

## ● ANSCHLUSSSTELLE VIDEO OUT

Das Zielfernrohr ist mit dem Videoausgang ausgestattet, um die externen Geräte für Videoaufnahme anzuschließen und das Bild auf den Bildschirm zu übertragen.

- Schließen Sie den Stecker (13) des Kabels an die Anschlussstelle (9) des Wärmebild-Zielfernrohrs an. Dazu vereinen Sie den Schlitz im Stecker mit dem Vorsprung der Anschlussstelle (9) (siehe das Schema).
- Machen Sie das Kabel fest, indem Sie den Halterung des Steckers (13) im Uhrzeigersinn drehen.
- Schließen Sie den Empfänger des Videosignals an den Stecksockel (16) des Kabels.
- Schalten Sie das Zielfernrohr ein, wählen Sie den Ausgangsvideosignal – das Bild wird an die externe Anlage übertragen. In der externen Anlage soll der Modus AV (des Bildschirms) aktiviert.

Um Videos aufzunehmen, können Sie Videorekorder Yukon MPR (#27041).

## ● FERNBEDIENUNGSPULT

Drahtloses Fernbedienungspult wiederholt die wichtigsten Funktionen des Zielfernrohrs.

Vor dem Gebrauch des Fernbedienungspultes aktivieren Sie es auf folgende Weise:

- Wählen Sie den Menüpunkt „Aktivieren des Fernbedienungspultes“

|                       | Taste ON                        | Taste CAL     | Taste LRF/MODE                             |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|--|
| <b>Kurzes Drücken</b> | Gerät einschalten / Zoom / PiP* | Kalibrieren   | Zoom / PiP** Entfernungs-messer aktivieren |
| <b>Dauer-drücken</b>  | Display off / Gerät ausschalten | Bildinversion | Distanz-messung*                           |

Vor dem Gebrauch des Fernbedienungspultes aktivieren Sie es auf folgende Weise:

- Wählen Sie den Menüpunkt „Aktivieren des Fernbedienungspultes“ ( ).
- Drücken Sie den Encoder, es erscheint die Mitteilung "Wait" (warten) und der Countdown fängt an, so soll im Laufe von dieser Zeit eine von den Tasten des Fernbedienungspultes zwei Sekunden gedrückt gehalten werden.
- Die Mitteilung "Complete" erscheint neben dem Piktogramm wenn die Aktivierung erfolgreich geliefert ist.
- Das Fernbedienungspult ist aktiviert und zur Arbeit bereit.
- Wenn das Fernbedienungspult nicht funktioniert, setzen Sie eine neue Batterie ein. Dafür schrauben Sie die Schrauben von der Rückwandplatte des Fernbedienungspultes ab, nehmen Sie die abnehmbare Rückwand ab, nehmen Sie die entladene Batterie heraus und legen Sie eine neue Batterie CR2032 hinein.

15

## SCHIENE WEAVER 7/8"

- Die Schiene Weaver (8) ermöglicht die Montage des Zubehörs auf Ihr Zielfernrohr:
- Externe Stromspeisungen EPS3.

16

## TECHNISCHE WARTUNG

Bei der technischen Wartung, die vor jeder Anwendung durchzuführen ist, prüfen Sie:

- Den äußeren Zustand des Zielfernrohrs (Brüche, tiefe Beulen, Korrosionspuren sind nicht zulässig).
- Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Montage des Zielfernrohrs auf der Waffe (Luft sind strengstens verboten).
- Zustand der Linsen des Objektivs, Okulars, des Entfernungsmessers (Brüche, fette Flecken, Schmutz und andere Beschläge sind nicht zulässig).
- Zustand der Speiseelemente und elektrischer Kontakte des Batteriefaches (Batterien sollen nicht entladen sein; Spuren von Elektrolyt, Salz und Säuerung sind nicht zulässig).
- Zuverlässigkeit des Funktionierens des Modus-Umschalters, Encoders, Steuerungstasten.
- Ganggleichmäßigkeit des Fokussierungsgriffs des Objektivs und Okularrings.

17

## WARTUNG UND LAGERUNG

- Zielfernrohre APEX haben Schutzklasse IPX7 (IPX7 - absolut wasserdicht – geschützt vor eindringendem Wasser beim kurzzeitigen Eintauchen (ein Meter tief für 30 Minuten); Zielfernrohre APEX LRF - IPX5 – geschützt gegen Wasserstrahl).
- Lagern Sie das Gerät immer nur in der Aufbewahrungstasche, in einem trockenen, gut gelüfteten Raum. Bei der Dauerlagerung ziehen Sie unbedingt die Batterien heraus.

18

## FEHLERBESEITIGUNG

In der Tabelle ist die Liste der möglichen Probleme, die bei dem Betrieb des Zielfernrohrs auftreten können, aufgeführt. Führen Sie die empfohlene Prüfung und Korrektur laut der Tabelle durch. Falls Defekte entstehen, die in der Tabelle nicht genannt sind, oder erwähnte Maßnahme für die Beseitigung des Problems kein Ergebnis hat, soll das Gerät der Reparatur unterliegen.

| PROBLEM  | MÖGLICHE URSCHE  | BESEITIGUNG   |
|--|--|---|
| Das Zielfernrohr schaltet sich nicht ein.  | Batterien sind falsch eingelegt.   | Legen Sie Batterien entsprechend der Markierung ein.  |
| Kontakte im Batteriefach sind oxidiert, die Batterien "lecken" oder auf die Kontakte geriet die chemisch aktive Flüssigkeit. | Reinigen Sie das Batteriefach, reinigen Sie die Kontakte.  |   |
| Batterien sind völlig entladen oder eine davon ist defekt.   |  | Legen Sie neue Batterien ein.   |
| Das Bild ist unscharf, mit senkrechten Linien verzerrt, der Hintergrund ist ungleichmäßig.                                   | Das Gerät soll kalibriert werden.  | Führen Sie das Kalibrieren der Abteilung „8. Betrieb“ entsprechend durch.   |
| Das Bild ist zu dunkel.  | Die Helligkeit des Bildes ist auf niedrigem Niveau.  | Drehen Sie den Encoder (9), bis das Bild genug hell ist.  |
| Das unscharfe Bild des Absehens.   | Für Korrektur Ihrer Sehkraft sind es gelingt nicht das Okular richtig zu richten.                                  | Wenn Sie Brillen mit den Linsen über +/- 3,5 haben, dann beobachten Sie das Okular des Visiers durch die Brille.  |
| Beim deutlichen Bild des Absehens bleibt das Bild des Objektes, das mindestens 30 m entfernt ist, unscharf.                  | Staub und Kondensat auf optischen Außenflächen des Objektivs und Okulars.  | Wischen Sie die optischen Außenflächen mit dem weichen Baumwolltuch ab. Trocknen Sie das Visier, lassen Sie es für vier Stunden im warmen Raum liegen.  |
| Der Objektiv ist nicht fokussiert.   |  | Einstellen Sie das Bild mit dem Fokussierungsrad (6).   |
| Das Absehen wird beim Schießen verschoben.   | Das Zielfernrohr steht nicht fest auf dem Gewehr, oder die Befestigung wurde mit Schraubfixierstift nicht fixiert. | Prüfen Sie die Festigkeit des Einbaus des Zielfernrohrs. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Art der Patronen, mit denen Sie früher Ihr Gewehr und Visier eingeschossen haben, verwenden. Wenn Sie das Zielfernrohr im Sommer eingeschossen haben, und es im Winter (oder im Gegenteil) verwendet wird, dann ist eine gewisse Änderung des Nullpunktes des Einschießens nicht ausgeschlossen. |
| Das Zielfernrohr lässt sich nicht fokussieren.   | Das Gerät ist nicht richtig eingestellt.   | Stellen Sie das Gerät entsprechend dem Abschnitt 9 "Betrieb" ein. Prüfen Sie die Außenflächen der Linsen des Objektivs und Okulars; falls notwendig, reinigen Sie sie vom Staub, Kondensat, Rauheit usw. Bei kaltem Wetter können Sie spezielle Anlaufschutzschichten (zum Beispiel, wie für Korrekturbrillen) verwenden.   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Das Zielfernrohr wird bei Tageslicht auf langer Beobachtungsdistanz verwendet.  | Prüfen Sie die Fokussierung des Zielfernrohrs in der Nacht.   |
| Das Zielfernrohr schaltet sich mittels Fernbedienungs-pultes nicht ein.   | Das Fernbedienungs-pult ist nicht aktiviert.  | Aktivieren Sie das Fernbedienungspult laut Betriebsanleitungen.   |
|   | Die Batterie ist leer.  | Setzen Sie eine neue Batterie CR2032 ein.   |
| Das Gerät funktioniert mit der externen Stromspeisung nicht.  | Prüfen Sie, ob die Ausgangsspannung einströmt.  | Laden Sie das externe Stromspeisungsgerät auf (falls notwendig).  |
|   | Vergewissern Sie sich, dass der zentrale Kontakt der Anschlussstelle (15) und Steckerkontakte (13) für externe Speisung nicht defekt ist. |   |
| Es fehlt das Bild bei der Aufnahme des Videosignals auf einen externen Videorekorder oder beim Anschluß an einen externen Bildschirm. | Die Videoschnittstelle ist abgeschaltet.  | Schalten Sie die Videoschnittschelle ein (s.Kapitel 9. Hauptmenü. Menü M2). Vergewissern Sie sich, dass der Videokabel richtig angeschlossen ist.   |
|   | Es fehlt der Kontakt.   |   |
| Der Entfernungsmesser führt keine Messungen durch.  | Vor den Linsen des Empfängers oder Objektivs befindet sich ein fremder Gegenstand, der den Signalaufuß verhindert.                        | Vergewissern Sie sich, dass die Linsen mit der Hand oder mit Fingern nicht geschlossen sind; dass es keinen Schmutz, Reif usw. auf den Linsen gibt. |
| Ungünstige Wetterverhältnisse (Regen, Dunst, Schnee).   |   |   |
| Meßfehler ist groß.   | Bei der Messung unterliegt das Zielfernrohr der Vibration.  | Halten Sie das Gerät bei der Messung gerade.  |
|   | Das Objekt ist über 1000 Meter entfernt.  | Wählen Sie das Objekt, das bis 1000 Meter entfernt ist.   |
|   | Der Reflexionsgrad ist sehr niedrig (z.B. das Laub).  | Wählen Sie das Objekt mit einem höheren Reflexionsgrad.   |
| Ungünstige Wetterverhältnisse (Regen, Dunst, Schnee).   |   |   |

# ESPAÑOL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| SKU#   | 76411                             | 76415                          | 76421                           | 76425 | 76471 | 76475 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Modelo: APEX   | LD38                              | XD38                           | LD50                            | XD50  | LD75  | XD75  |
| <b>Microbolómetro</b>  |                                   |                                |                                 |       |       |       |
| Tipo   | no refrigerado                    | no refrigerado                 | no refrigerado                  |       |       |       |
| Resolución, pixel  | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                         |       |       |       |
| Frecuencia de la renovación de las imágenes, Hz              | 9                                 | 50                             | 9                               | 50    | 9     | 50    |
| Tamaño del pixel, $\mu\text{m}$                              | 25                                |                                | 25                              |       | 25    |       |
| <b>Características ópticas</b>                               |                                   |                                |                                 |       |       |       |
| Objetivo   | F38 mm, F/1,2                     | F50 mm, F/1,2                  | F75 mm, F/1,4                   |       |       |       |
| Aumentos, x  | 1,5-3                             | 2-4                            | 3-6                             |       |       |       |
| Zoom digital, x  | 2                                 | 2                              | 2                               |       |       |       |
| Alivio pupilar, mm   | 67                                | 67                             | 67                              |       |       |       |
| Ángulo del campo de visión (HxV), grados                     | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |       |       |       |
| Ángulo del campo de visión, m a 100m                         | 25                                | 19,2                           | 12,8                            |       |       |       |
| Ajuste dióptrico del ocular, dioptrias                       | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      | -4...+3,5                       |       |       |       |
| Distancia máxima de observación de un animal 1,7m de alto, m | 950                               | 1250                           | 1600                            |       |       |       |
| Distancia mínima del enfoque, m                              | 7                                 | 7                              | 7                               |       |       |       |
| <b>La retícula</b>   |                                   |                                |                                 |       |       |       |
| Valor de un clic (HxV), mm a 100 m                           | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                           |       |       |       |
| Banda de regulaciones (HxV), m@100m                          | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                       |       |       |       |
| <b>La pantalla</b>   |                                   |                                |                                 |       |       |       |
| Tipo   | OLED                              | OLED                           | OLED                            |       |       |       |
| Resolución efectiva, pixel                                   | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                         |       |       |       |
| <b>Características de empleo</b>                             |                                   |                                |                                 |       |       |       |
| Alimentación   | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        | 4 + 6 V                         |       |       |       |
| Tipo de baterías   | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                        |       |       |       |
| Alimentación externa   | 8-15 V                            | 8-15 V                         | 8-15 V                          |       |       |       |
| Tiempo operativo con juego de baterías, h*                   | 5                                 | 5                              | 5                               |       |       |       |
| Resistencia máxima de choque en las armas estriadas, julios  | 6000                              | 6000                           | 6000                            |       |       |       |
| Resistencia máxima de choque en las armas lisas, calibre     | 12                                | 12                             | 12                              |       |       |       |
| Clase de protección, código IP (IEC 60529)                   | IPX7                              | IPX7                           | IPX7                            |       |       |       |
| Temperatura de trabajo, °C                                   | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                     |       |       |       |
| Dimensiones (LxAxA), mm                                      | 335x80x75                         | 343x80x75                      | 381x80x75                       |       |       |       |
| Peso (sin baterías y montaje), kg                            | 0,6                               | 0,7                            | 0,77                            |       |       |       |

\* Funcionamiento en el régimen de ahorro de energía.

| SKU#   | 76418                             | 76428                          | 76478                           |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Modelo: APEX   | LRF XD38                          | LRF XD50                       | LRF XD75                        |
| <b>Microbolómetro</b>  |                                   |                                |                                 |
| Tipo   | no refrigerado                    | no refrigerado                 | no refrigerado                  |
| Resolución, pixel  | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                         |
| Frecuencia de la renovación de las imágenes, Hz              | 50                                | 50                             | 50                              |
| Tamaño del pixel, $\mu\text{m}$                              | 25                                | 25                             | 25                              |
| <b>Características ópticas</b>                               |                                   |                                |                                 |
| Objetivo   | F38 mm, F/1,2                     | F50 mm, F/1,2                  | F75 mm, F/1,4                   |
| Aumentos, x  | 1,5-3                             | 2-4                            | 3-6                             |
| Zoom digital   | 1x-2x                             | 1x-2x                          | 1x-2x                           |
| Alivio pupilar, mm   | 67                                | 67                             | 67                              |
| Ángulo del campo de visión (HxV), grados                     | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |
| Ángulo del campo de visión, m a 100m                         | 25                                | 19,2                           | 12,8                            |
| Ajuste dióptrico del ocular, dioptrias                       | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      | -4...+3,5                       |
| Distancia máxima de observación de un animal 1,7m de alto, m | 950                               | 1250                           | 1600                            |
| Distancia mínima del enfoque, m                              | 7                                 | 7                              | 7                               |
| <b>La retícula</b>   |                                   |                                |                                 |
| Valor de un clic (HxV), mm a 100 m                           | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                           |
| Banda de regulaciones (HxV), m@100m                          | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                       |
| <b>La pantalla</b>   |                                   |                                |                                 |
| Tipo   | OLED                              | OLED                           | OLED                            |
| Resolución efectiva, pixel                                   | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                         |
| <b>Características de empleo</b>                             |                                   |                                |                                 |
| Alimentación   | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        | 4 + 6 V                         |
| Tipo de baterías   | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                        |
| Alimentación externa   | 8-15 V                            | 8-15 V                         | 8-15 V                          |
| Tiempo operativo con juego de baterías, h**                  | 5                                 | 5                              | 5                               |
| Resistencia máxima de choque en las armas estriadas, julios  | 6000                              | 6000                           | 6000                            |
| Resistencia máxima de choque en las armas lisas, calibre     | 12                                | 12                             | 12                              |
| Clase de protección, código IP (IEC 60529)                   | IPX4                              | IPX4                           | IPX4                            |
| Temperatura de funcionamiento, °C                            | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                     |
| Dimensiones (LxAxA), mm                                      | 335x110x75                        | 343x110x75                     | 381x110x75                      |
| Peso (sin baterías y montaje), kg                            | 0,75                              | 0,85                           | 0,92                            |
| Longitud de onda de laser, nm                                | 905                               | 905                            | 905                             |
| Distancia de medición max, m                                 | 1000                              | 1000                           | 1000                            |
| Presición de medición, m                                     | +/-1                              | +/-1                           | +/-1                            |

\*\* Según las características del objeto de medición, condiciones ambientales.

## ● CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Visor térmico
- Funda
- Mando control remoto
- Montaje (con tornillos y llave hexagonal)\*\*\*
- Cable doble: de video y de alimentación externa
- Cable de alimentación externa
- Instrucciones de empleo
- Pano de limpieza
- Tarjeta de garantía

\*\*\* Para algunos encargos el montaje no es suministrado.

Con el fin de mejorar el diseño del producto, este puede estar sujeto a cambios.

El software puede modificarse sin una notificación previa. La versión actualizada de las instrucciones de empleo Ud. las puede encontrar en el sitio de Internet [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

## ● DESCRIPCIÓN

Los visores térmicos **Apex** se destinan para utilizarlos en fusiles de caza tanto de noche, como de día, con condiciones atmosféricas complejas (niebla, smog, lluvia), así como también cuando existen obstáculos que dificultan la detección del objetivo (ramas, hierba alta, arbustos densos, etc.). A diferencia de los visores de visión nocturna sobre la base de convertidores electrónico-ópticos, los visores térmicos Apex no necesitan una fuente externa de luz y no temen a las "sobreexposiciones".

Los visores APEX LRF están dotados de un telémetro integrado de laser que le permite medir la distancia a objetos hasta 1000 metros.

Los visores Apex pueden emplearse para llevar a cabo la caza nocturna, la observación y orientación en el lugar, la realización de operaciones de inteligencia y de salvamento.

## ● PARTICULARIDADES DISTINTIVAS

### Parte óptica:

- Gran alivio pupilar (67 mm)
- Función del enfoque interno del objetivo
- Aumentos ópticos de 1,5x hasta 3x
- Ancho campo de vista

### Parte electrónica:

- Matriz de 384x288 pixeles
- Pantalla OLED (640x480 pixeles)
- 2x Zoom digital variable
- Función PIP («imagen en imagen»)
- Telémetro integrado de laser (distancia hasta 1000 metros)
- Tres regímenes de la calibración - manual, automático, semi-automático
- Tres regímenes de funcionamiento - rocas, bosque, reconocimiento
- Regímen de inversión de imagen "White hot" y "Black hot"
- Amplia variedad de retículas en la memoria del visor
- Reglaje con un solo disparo y con la función FREEZE

- La memorización de los parámetros del tiro de reglaje para tres variaciones de la arma o distancias
- Selección del color de la retícula (blanco/negro)

### Funciones adicionales:

- Régimen de ahorro de energía
- Alimentación externa
- Alta resistencia al impacto
- Grado de protección IPX7/IPX4
- Salida de video – posibilidad de grabación de video
- La función de eliminación de pixeles defectuosos
- Carril Weaver adicional para instalar accesorios
- Mando control remoto
- La memorización de los ajustes del usuario de la luminosidad y contraste
- Apagamiento de la pantalla – provee la protección contra la dispersión de luz y activación rápida para el uso inmediatamente

## ● GUÍAS DE OPERACIÓN

Para asegurar el uso prolongado del visor, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Antes del uso del visor, asegúrese de que el montaje fue instalado conforme a la sección "**Instalación del montaje**".
  - ¡Apague el instrumento después de su uso!
  - **¡Se prohíbe reparar o desarmar el visor cuando está en periodo de garantía!**
  - Hay que llevar a cabo con mucho cuidado y solamente en caso de necesidad la limpieza exterior de las piezas ópticas. Para comenzar, con cuidado elimine (quite o soplo) el polvo y la arena de la superficie óptica, después realice la limpieza. Utilice una servilleta limpia de algodón (algodón o un palito de madera), con medios especiales para las lentes con cubiertas poliestratificadas o con alcohol. ¡No vierta el líquido directamente sobre las lentes!
  - El visor se puede utilizar dentro de un amplio rango de temperaturas. Sin embargo, si el visor ha sido introducido desde el frío a un local abrigado - no lo encienda en el curso de 2 a 3 horas.
  - Si Ud. no logra fácilmente y con seguridad (sin juego, estrictamente a lo largo de la línea del cañón) instalar el visor en el fusil o Ud. tiene dudas de la justezza de montaje - sin falta diríjase a un taller especializado de armas. ¡El tiro con un visor incorrectamente instalado puede llevar al desvío de la marca o a la imposibilidad del reglaje de tiro!
  - Para garantizar un funcionamiento impecable, para la prevención y eliminación de las causas que provocan el desgaste prematuro o el estropeo de los bloques y piezas, es necesario oportunamente llevar a cabo una revisión técnica y el mantenimiento del visor.
  - Las baterías no deben someterse a un calentamiento excesivo bajo la acción de los rayos solares, del fuego o de fuentes semejantes.
- ADVERTENCIA! No dirija el dispositivo a fuentes de luz intensas, tales como dispositivos que emiten radiación de laser, o el sol. Esto puede deshabilitar los componentes electrónicos de la unidad. La garantía no cubre los daños causados por la operación incorrecta.**

## ● ICONOS PRINCIPALES DE MENÚ/BARRA DE ESTADO

- ▲ Regímen de funcionamiento "Rocas"
- ▲ Regímen de funcionamiento "Bosque"
- Regímen de funcionamiento "Reconocimiento"
- M Calibración manual (silencioso)
- H Calibración semi-automática
- A Calibración automática
- ☒ Comutación de la señal de video de salida PAL/NTSC
- ⌚ Reloj
- ☀ Ajuste de luminosidad de símbolos de pantalla
- ⊕ Eliminación de píxeles defectuosos
- ✗ La cruz para eliminar píxeles defectuosos
- ☀⌚ Ajuste del nivel de luminosidad y contraste
- ☒ Inversión de la imagen "White hot"/"Black hot"
- ↶ Vuelta a los ajustes de fábrica
- 🔋 Indicador de batería baja
- ⚡ Indicación del funcionamiento desde una fuente externa de alimentación

La descripción de otros iconos se encuentra en la sección 11 "Menú".

## ● ELEMENTOS Y ÓRGANOS DE MANDO

1. Objetivo
2. Rueda del enfocado del objetivo
3. Botón "ON" (enciendo del visor)
4. Botón "CAL" (calibración de la imagen)
5. Botón "MODE" (activación de regímenes adicionales)
6. Contenedor de las baterías
7. Telémetro de laser
8. Carril Weaver adicional
9. Salida de video / de alimentación externa
10. Anillo del ajuste dióptrico del ocular
11. Regulador
12. Montaje

### Cable de video / de alimentación externa:

13. Clavija de conexión al visor
14. El conector de salida de video
15. El conector de alimentación externa

### Mando control remoto:

16. El botón "ON" (encender/apagar el visor)
17. El botón "Cal" (calibrar el visor)
18. El botón "LRF / MODE" (telémetro / modos adicionales).

|            |  | APEX  | APEX LRF   |
|------------|--|---|--|
| Botón ON   | La presión breve                       | Encender el visor   | Apagar el visor  |
|            | Siguiente presión breve                | Apagar la pantalla (Display off). En 20 min el visor apaga automáticamente. Los botones CAL, MODE y el regulador no están activos. Siguiente presión breve - encender la pantalla.                                      | Activar el zoom digital o PiP (si el PiP está activado en el menú) |
|            | La presión larga                       | Apagar el visor   | Apagar la pantalla (Display off) o apagar el visor                 |
| Botón CAL  | La presión breve                       | Calibración del visor (funciona en cualquier régimen de calibración)  |  |
|            | La presión larga                       | Calibración del visor   | Activar / desactivar el modo "Inversion"                           |
|            | Presión breve / en modo SCAN           | Activar el zoom digital o PiP (si el PiP está activado en el menú)  | Activar el telémetro   |
| Regula-dor | Rotación (por defecto)                 | Ajustar de luminosidad de la pantalla (de 0 a 20)   |  |
|            | La presión breve                       | Cambiar entre los modos de ajuste de luminosidad, contraste, zoom digital y ajuste de zoom digital. ( La comutación entre los modos se realiza ciclicamente (luminosidad > contraste > zoom digital > luminosidad...).) |  |
|            | Rotación (después de la presión breve) | Ajustar de contraste de la pantalla (de 0 a 20)   |  |
|            | Rotación (después de la presión breve) | Ajustar el zoom digital (de 1x a 2x con el paso 0,1x)   |  |
|            | La presión larga                       | Entrar en el menú   | Entrar en el menú  |

- En la memoria del visor se graba el ajuste de la última función utilizada; al cabo de la rotación siguiente del regulador, ocurre el ajuste de la última función.
- Los valores de los parámetros que se graban en la memoria del visor al desconectarlo, se utilizan durante la conexión siguiente del visor.

## ● INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- Gire la manilla de la tapa (6) del compartimiento de pilas en el sentido de las agujas del reloj hacia el tope y quite la tapa.
- Instale dos baterías del tipo CR123A según la indicación de fuera y dentro de la tapa del compartimiento de pilas.
- Gire la manilla de la tapa del compartimiento contra el tope – los lingüetes de bloqueo aparecen de ambos lados (ver la figura).
- Coloque la tapa del compartimiento de pilas y presione hasta un clic - asegúrese que la tapa está cerrada de ambos lados.
- El nivel de carga  se muestra en la barra de estado.
- Si las baterías descargan completamente, el pictograma  parpadea en la barra de estado.

**Atención:** no use baterías recargables, su uso causa la indicación del nivel de cargo incorrecta y el dispositivo puede apagarse inesperadamente durante su funcionamiento.

**Nota:** no use las baterías de tipos diferentes o baterías con diferentes niveles de carga.

## ● ALIMENTACIÓN EXTERNA

- El visor puede funcionar con una fuente externa de alimentación (clavija 2,1mm) o de la red eléctrica de automóvil. La banda de tensiones de entrada es desde 8V hasta 15V.
- Conecte la clavija (13) del cable al conector (9) del visor, haciendo coincidir la muesca en la clavija con la saliente del conector (9) (ver la esquema).
- Asegure el cable, apretando a la derecha el anillo de retención de la clavija (13).
- Conecta la fuente externa de alimentación (AC/DC) o el adaptador de automóvil al conector (15) del cable.
- **¡Atención!** En el enchufe de alimentación que se conecta al dispositivo, el contacto central debe ser “+”.
- Es posible la marcación en el enchufe o en la fuente de alimentación –  + –.
- Al conectar una fuente externa de alimentación (en la barra de estado aparece un pictograma ), la alimentación desde las baterías/baterías recargables se desconecta.
- **¡Durante el funcionamiento de una fuente externa de alimentación, no se lleva a cabo la carga de las baterías recargables!**
- Recomendamos utilizar la fuente de alimentación externa EPS3/EPS3I o EPS5, los cuales aseguran un funcionamiento autónomo desde 9 hasta 20 horas.

## ● EMPLEO

### Instalación del montaje

Antes del uso del visor, hay que instalar el montaje.

Ud. puede utilizar el visor con diferentes tipos de montajes – Euro-prisma, Weaver, adaptador MAK, etc., que permiten montar el visor en muchos tipos de arma.

Las muescas de apriete en la base del visor permiten la instalación del montaje en varios posiciones. Diferentes opciones de la posición del montaje permiten asegurar el alivio pupilar mejor para su tipo de las armas. El montaje puede fijarse al visor tanto con ayuda de tres como también de dos tornillos (suministrados) en dependencia de la posición elegida del montaje.

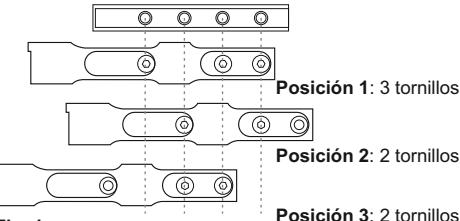


Fig. 1

- Con los tornillos y la llave hexagonal junte el montaje a la base del visor (vea la figura).
- Instale su visor sobre las armas para probar que la posición elegida sea cómoda; desmonte el montaje.
- Desatornille los tornillos a medias, aplique fijador a la rosca de los tornillos y atorníllelos; permita que el fijador se seque un tiempo.
- El visor está listo para la instalación sobre las armas.
- Al instalar su visor en la arma por la primera vez, sigue las recomendaciones de la sección “**Reglaje de tiro**”.

**Nota:** el cambio de posición del montaje puede hacer que tenga que reglar el visor nuevamente.

- Gire el regulador para elegir el punto **CAL**. Pulse el regulador.
- Gire el regulador para elegir el régimen **A**. Pulse el regulador para confirmar.
- En el momento de calibración automática la imagen se hiela durante 1-2 segundos. Ud. va a oír el sonido de la compuerta interna.
- El tiempo entre las calibraciones depende de calentamiento del sensor. Al encender el dispositivo, la calibración puede tener lugar más frecuentemente.

### Enfoque y ajuste de la imagen

- Abra la tapa (8) del objetivo.

### Encender y apagar el visor

- Pulse brevemente el botón “**ON**” (3) para encender el visor. Dentro de unos segundos se encenderá la pantalla. En caso de que las baterías estén descargadas, el pictograma  empieza a parpadear en el centro de la pantalla y en la barra de estado.
- Para apagar la pantalla, pulse largamente el botón “**ON**” por un segundo. La pantalla se apaga, el mensaje **Display off** aparece.
- Para encender la pantalla, pulse brevemente el botón “**ON**”.
- **Atención!** Al activar la función **Display off**, todos mandos, excepto el botón “**ON**”, no están activos.

- Para apagar el visor APEX, pulse largamente el botón “ON” por tres segundos.
- Para apagar el visor APEX LRF, pulse largamente el botón “ON” por tres segundos. En el centro de la pantalla debajo del mensaje Display off aparece un mensaje Switch off con cuenta regresiva de 3 hasta 1. Luego el visor se apagará.

#### Calibración

- Lleve a cabo la calibración de la imagen. La calibración permite equilibrar el fondo de temperaturas del microbolómetro y eliminar los defectos de la imagen.
- Hay tres regímenes de calibración: manual (**M**), semi-automático (**H**) y automático (**A**).

#### Regímen de calibración manual (silencioso)

- La tapa del objetivo tiene que ser cerrada.
- Encienda el dispositivo con el botón “ON” (3), pulse el regulador (11) durante dos segundos para entrar en el menú.
- Gire el regulador para seleccionar el punto **Cal**. Pulse el regulador.
- Gire el regulador para seleccionar el régimen **M**. Pulse el regulador para confirmar. Para salir del menú, mantenga presionado el regulador en el curso de dos segundos. O bien espere unos 10 segundos – la salida ocurrirá automáticamente.
- Pulse el botón **CAL** (4) para calibrar. La imagen se hiela durante 1-2 segundos. Luego abra la tapa del objetivo. La calibración está terminada.
- Si en la pantalla aparecen defectos de la imagen (imagen helado, rayas verticales etc.) vuelva a calibrar de nuevo con la tapa del objetivo cerrada.

#### Regímen de calibración semi-automático

- Enciende el dispositivo, abra la tapa del objetivo.
- Pulse el regulador (11) durante dos segundos para entrar en el menú.
- Gire el regulador para elegir el punto **Cal**. Pulse el regulador.
- Gire el regulador para elegir el régimen **H**. Pulse el regulador para confirmar.
- Pulse el botón **CAL** (4) para calibrar. La imagen se hiela durante 1-2 segundos. Ud. va a oír el sonido de la compuerta interna. La calibración está terminada.

#### Regímen de calibración automática

En el régimen de calibración automática el dispositivo se calibra de forma independiente de acuerdo con el algoritmo del programa. El sensor se cierra por la compuerta interna automáticamente. En éste régimen se permite la calibración manual usando el botón **CAL** (4).

- Encienda el dispositivo, abra la tapa del objetivo.
- Pulse el regulador (11) durante dos segundos para entrar en el menú.

#### Enfoque y ajuste de la imagen.

- Abra la tapa del objetivo.
- Ajuste la nitidez de los pictogramas por medio de la rotación del anillo de ajuste dióptrico del ocular (10).
- Para ajustar la luminosidad de la pantalla, gire el regulador (11). El grado correspondiente de luminosidad (desde 0 hasta 20) aparece junto con el pictograma de luminosidad ☰ en la parte superior derecha de la pantalla.
- Para ajustar el contraste de la pantalla, presione el regulador (aparecerá el pictograma ⚡) y gírelo. El grado correspondiente de contraste (desde 0 hasta 20) aparece junto con el indicador de contraste en la parte superior derecha de la pantalla.

- Elija un objeto cálido inmóvil para la observación que esté alejado a una cierta distancia, por ejemplo, 100 m.
- Girando la rueda del enfoque interno del objetivo (2), obtenga la mejor calidad de la imagen.
- Después de éste ajuste, independientemente de la distancia y de otras condiciones, no hay necesidad de girar el anillo del ajuste dióptrico. Ajuste la imagen solamente con la rueda del enfoque interno del objetivo.
- Para activar de la inversión del color de la imagen (funciones “**White hot**” y “**Black hot**”), mantenga presionado el botón **CAL** (4) en el curso de dos segundos. Al utilizar la función “**White hot**” (blanco cálido) los objetos cálidos se representan con matices más claros; “**Black hot**” (negro cálido) – los objetos cálidos se representan con matices más oscuros.


## 10

### REGLAJE DE TIRO

El visor provee la posibilidad de reglaje por dos métodos – por el método de “un disparo” y con la función **FREEZE** (menu M2). El reglaje se recomienda llevar a cabo a una temperatura que sea cercana a la temperatura de empleo del visor de acuerdo con el siguiente procedimiento:

#### Reglaje por el método de “un disparo”

- Instale la arma con el visor en el banco de reglaje.
- Instale el blanco a la distancia de reglaje, por ejemplo, 100 m.
- Ajuste el visor de acuerdo con las recomendaciones del capítulo “**Empleo**”.
- Dirija la arma al centro del blanco de acuerdo con el visor mecánico.
- Haga un disparo. Si el punto de impacto no ha coincidido con el punto de puntería, presione el regulador y mantenga presionada para entrar en el menú **M2** del visor, gire el regulador para elegir la opción “**Reglaje de tiro**” (ícono ⚡).
- En el centro de la pantalla aparece una cruz auxiliar (C) ✕. A la derecha del ícono aparecen las flechas horizontales y coordenadas de la cruz auxiliar ⚡ ↔ X<sub>00</sub> Y<sub>00</sub>.
- Manteniendo la retícula en el punto de puntería, girando el regulador, desplace la cruz auxiliar (C) con respecto a la retícula hasta que la cruz coincida con el punto de impacto (P) (ver fig.).
- Para cambiar la dirección de movimiento de la retícula desde el horizontal al vertical, presione brevemente el regulador, aparecen las flechas verticales ⚡ ⚡ X<sub>00</sub> Y<sub>00</sub> .

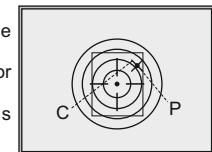

**¡Atención!** La cruz auxiliar (C) puede desplazarse solamente dentro de los marcos del cuadro limitador (ver fig.), el cual determina la banda de ajustes -200 clics por la horizontal (+100/-100) y 200 por la vertical (+100/-100).

- Salga del submenú “**Reglaje**”, manteniendo apretado el regulador. Aparece el mensaje “OK” que confirma la operación exitosa. La retícula se desplaza en el punto de impacto.

**¡Atención!** No apague el visor antes de que los ajustes de reglaje de tiro se guardan, en caso contrario se perderán los ajustes.

- Dispare otra vez - ahora el punto de impacto debe coincidir con el punto de puntería.
- El visor está reglado a la distancia elegida.

#### Reglaje de tiro con la función "Freeze"

- Haga un disparo antes de usar esta función.
- Seleccione la opción "Freeze" (congelación) en el submenú "Reglaje por el método de "un disparo".
- Antes de presionar el botón, hace coincidir la retícula del visor con el punto de puntería (como regal – el centro del blanco). Al presionar el botón **LRF/MODE (5)** o el botón **(18)** de mando control, la imagen imagen se hace congelada y aparece el cuadro delimitador con la cruz auxiliar.
- **Nota:** después de la congelación de la imagen no hace falta mantener la arma apuntada al blanco.
- Girando el regulador, desplace la cruz auxiliar dentro del cuadro delimitador hasta que la cruz coincida con el punto de impacto.
- Para cambiar la dirección del movimiento de la retícula desde el horizontal al vertical presione el botón del regulador. Mantenga el regulador presionado para confirmar los ajustes de reglaje de tiro y salir de ésta opción del menú.
- Guarde coordenadas confirmados por el mensaje "OK" en la pantalla de coordenadas.
- Las coordenadas guardadas están confirmados con el mensaje "OK" en el lugar de las coordenadas.
- Al salir del menú, la imagen normal aparece.
- **Nota:** los parámetros de reglaje de tiro (las coordenadas X;Y) se guardan en la memoria del visor bajo el número 1 en el punto del menú M1 "Selección de las armas". Si Ud. quiere reglar el visor al tiro con otra arma u otra distancia, elija el número 2 o 3 (detalles en el punto "Selección de las armas", capítulo 11).



#### MENÚ

#### CONTENIDO DEL MENÚ Y TRABAJO

**La presión larga del regulador** – entrada en el menú.

**Rotación del regulador** – navegación en el menú.

**La presión breve del regulador** – entrada en la opción del menú; selección del valor en la opción del menú y salida del menú o paso al otro parámetro (reloj).

**La presión larga del regulador** – salida de la opción del menú y el menú (dependiendo de la posición del cursor). Dentro de 10 segundos de inactividad la salida se realizará automáticamente.

**Hay dos menús:**

**M1** – menú 1 (menú principal);

**M2** – menú 2 (menú adicional);

El menú activo se selecciona con un cuadro . Para pasar al otro menú, desplace el cursor girando el regulador (el cuadro empieza a parpadear) y presione el botón del regulador.

#### LA BARRA DE ESTADO


En la barra de estado se muestra la siguiente información:

1. Número de las armas elecionado (1,2,3):
2. Régimen de funcionamiento – "Rocas", "Bosque", "Reconocimiento":

3. Régimen de la calibración - manual, automático, semi-automático: **M**
4. Zoom digital 2x activado: **x2**
5. "Inversión de la imagen" activado:
6. La hora actual: **00:00 AM**
7. La carga de la batería actual si la conexión de la alimentación externa:


#### Menú M1 (menú principal) incluye:

- Selección del régimen de funcionamiento **Mode**
- Selección del régimen de calibración **Cal**
- Selección de las armas (1; 2; 3)
- Selección de la retícula de memoria del visor
- Ajuste de luminosidad de símbolos de pantalla (en el menú)
- Cambio del color de la retícula
- Régimen "PiP" **PIP**
- Selección del indicador del telémetro\*\*

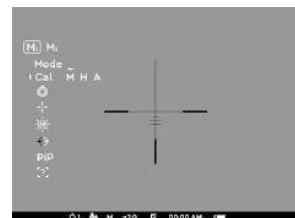

#### Menú M2 (menú adicional) incluye:

- Reglaje por el método de "un disparo"
- Elección del standard de la señal video de salida – PAL, NTSC y desactivación de la señal video de salida
- Ajuste del tiempo en curso
- Activación del control remoto inalámbrico
- Eliminación de píxeles defectuosos
- Elección de las unidades de medida\*\*
- Vuelta a los ajustes de fábrica

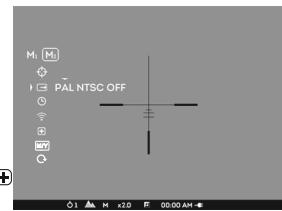

#### MENÚ M1:

##### Selección del régimen de funcionamiento

Hay tres regímenes automáticos del funcionamiento del dispositivo térmico: "Rocas" (contraste elevado), "Bosque" (contraste reducido) y "Identificación" (más detalles).

Cada régimen incluye una combinación óptima de los parámetros (tales como luminosidad, contraste, amplificación etc.) para asegurar la mejor calidad de la imagen en condiciones particulares.

- Pulse y gire el regulador para seleccionar el régimen.
- Pulse el regulador brevemente para confirmar su elección.
- El pictograma del régimen elegido se muestra en la barra de estado.

##### Selección de las armas (1,2,3)

Esta opción permite elegir tres posiciones del punto de puntería para diferentes tipos de las armas (o diferentes distancias), y también la memorización de tres variantes de la también para cada arma.

- Presione el regulador y elije el numero de la lista (1,2,3).
  - Presione brevemente el regulador para confirmar su elección.
  - El numero de la opción de la arma elegida se muestra en el barro de estado.
- Nota:** originalmente la retícula para todos los tres variantes se encuentran en el centro de la pantalla (coordenadas  $(X=0, Y=0)$ ). El reglaje de tiro para cada variante de las armas se realiza individualmente.

#### Selección del régimen de calibración

Ver el capítulo 9 "Empleo".

#### Selección de la retícula preinstalada de memoria del visor

Esta opción permite elegir una de las 10 (modelos APEX) o 9 (modelos APEX LRF) retículas preinstaladas. En la opción del menú se muestra el número de la retícula.

- Presione el regulador y elije el número de la lista. En la pantalla aparece la imagen de la retícula correspondiente.
- Presione brevemente el regulador para confirmar su elección.
- La lista y descripción completa de las retículas se puede encontrar en la página web [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

**Nota.** La operación correcta de las retículas de APEX está soportada para el aumento de base para cada modelo (1,5x ; 2x ; 3x), y también en el régimen PiP («imagen en imagen»).

#### Ajuste de la luminosidad de los iconos del menú

- Gire el regulador y presione el regulador (11) para elegir la opción.
- Gire el regulador para elegir el nivel de luminosidad de pictogramas de 1 hasta 10.
- Presione brevemente el regulador para confirmar su elección.

#### Selección del color de la retícula

Esta opción le permite cambiar el color de la retícula que se muestra en la pantalla.

- Para elejir uno de los colores de la retícula (negro/blanco), presione y gire el regulador.
- Presione brevemente el regulador para confirmar su elección.

#### Régimen PiP

Régimen PiP ("imagen en imagen") le permite ampliar dos veces la zona central de la retícula que aumenta el confort de puntería sin reducir el campo de vista.

- Seleccione "Yes" para activar el régimen. "No" – para desactivar.
- Presione brevemente el regulador para confirmar su elección.

**Nota:** el zoom digital no funciona si el régimen PiP está activado.

#### Selección del indicador del telémetro (solamente para los modelos LRF)

- Esta opción le permite seleccionar una de las tres configuraciones del indicador del telémetro.
- Presione el botón del regulador para seleccionar el tipo del indicador. El número del indicador se muestra a la derecha del pictograma.
- Presione brevemente el botón del regulador para confirmar su elección.
- Al encender el telémetro, la retícula del visor desaparece y el indicador del telémetro se muestra.
- Dentro de cuatro segundos de inactividad el indicador desaparece y la retícula vuelve a mostrarse en la pantalla.

- Dentro de cuatro segundos de inactividad el indicador desaparece y la retícula vuelve a mostrarse en la pantalla.

#### MENÚ M2:

##### Reglaje de tiro por el método de "un disparo"

Ver la sección 10 "REGLAJE DE TIRO" del manual de instrucciones.

#### Selección del standard de la señal video de salida

- Presione y gire el regulador para seleccionar el standard la señal video de salida – PAL o NTSC (por defecto la salida de video está desactivada).
- Seleccione la opción "OFF" para desactivar la salida de video. Éste permite reducir el consumo de energía y aumentar la autonomía del visor.
- Presione brevemente el regulador para confirmar su elección.

#### Ajuste del tiempo en curso

- Presione el regulador (11), gírelo para elegir el formato del tiempo 24/PM/AM.
- Presione el regulador para pasar al ajustar el valor de horas. Gire el regulador para seleccionar el valor de horas.
- Presione el regulador para pasar al ajuste del valor de minutos. Gire el regulador para seleccionar el valor de minutos.
- Presione y mantenga el regulador para salir del menú.

#### Activación del control remoto inalámbrico

Ver la sección 12.

#### Eliminación de píxeles defectuosos

Durante el uso del visor térmico sobre la matriz (sensor) se pueden aparecer los pixeles defectuosos ("muertos"), i.e. puntos vivos o oscuros con el brillo constante, que son visibles en la imagen. Los visores térmicos Apex ofrecen una oportunidad de eliminar los pixeles defectuosos en la matriz mediante la programación.

- Mantenga presionado el regulador (11) durante dos segundos para entrar en el menú.
- Gire el regulador para elegir el pictograma . Pulse el regulador.
- En el submenú que aparece elije el pictograma , seleccione el pictograma y pulse el regulador.
- El centro de la pantalla aparece una cruz , en el lugar de los pictogramas emergentes aparecen las coordenadas  $(X;Y)$  la cruz relativamente al centro de la pantalla, los pictogramas desaparecen de la pantalla.
- Girando el regulador, mueva la cruz así para coordinar el centro de la cruz con un pixel defectuoso (si la coincidencia es exitosa, el pixel defectuoso se apaga). La breve pulsación del regulador le permite cambiar la dirección de la cruz de horizontal a vertical.
- Al coordinar el centro de la cruz con el pixel defectuoso, elimínelo pulsando el botón LRF / MODE (5).
- En caso de la eliminación exitosa, en el lugar de las coordenadas aparece un mensaje breve "OK".
- Luego Ud puede otro pixel defectuoso moviendo la cruz. Al mover la cruz en el campo de las coordenadas, las últimas se mueven en la parte derecha inferior de la pantalla.

### Vuelta al mapa de píxeles original

- Si Ud quiere volver a la mapa de píxeles original (i.e. volver todos los píxeles defectuosos, que fueron eliminados antes, en el estado original), elije en el submenú emergente el pictograma y pulse el regulador.
- A la derecha del pictograma aparecen las opciones "Si" y "No".
- Gire el regulador para elegir "Yes" y pulse el regulador.
- Si Ud ha cambiado de opinión y ha decidido no volver a la mapa de píxeles original, elije "No" y pulse el regulador.
- Para salir del menú, mantenga presionado el regulador en el curso de dos segundos. O bien espere unos 10 segundos – la salida ocurrirá automáticamente.

**¡Atención!** En la pantalla del dispositivo térmico se admite la presencia de 1-2 píxeles en concepto de puntos blancos o negros brillantes que no se eliminan y no son un defecto.

### Elección de las unidades de medida del telémetro

Esta opción le permite seleccionar la unidad de medida del telémetro.

- Gire el regulador para seleccionar "M" – metros o "Y" – yardas.
- Presione brevemente el botón del regulador para confirmar su elección.
- El pictograma de la unidad de medida se muestra junto con el valor de medición.

### Vuelta a los ajustes de fábrica

- Gire el regulador para seleccionar la opción "Vuelta a los ajustes de fábrica". Presione el regulador (11).
- Seleccione "Yes" y presione el regulador para volver a los ajustes de fábrica.

Los siguientes ajustes serán devueltos a su estado original hasta que sea cambiado por el usuario:

**Regímen de funcionamiento** – "Rocas";

**Regímen de calibración** – automático;

**Selección de las armas** – 1;

**Selección de la retícula de memoria del visor** – 1

(para todos tipos de arma);

**Color de la retícula** – negro;

**Ajuste del brillo de símbolos de pantalla (menú/barra de estado)** – 5;

**Salida de video** – desactivado;

**Nivel de luminosidad** – 10;

**Nivel de contraste** – 6;

**Zoom digital** – x1;

**Inversión de la imagen** – desactivado.

**Función "PiP"** – desactivada.

**Indicador de telémetro** – 1 (para modelos LRF)

**Unidades de medida** - metro (para modelos LRF)

Para cancelar vuelta a los ajustes de fábrica seleccione "No".

Nota: las coordenadas de regla de tiro no serán reiniciados para todos tipos de armas.

### Función "Zoom digital"

En la pantalla se muestra el valor del aumento total (completo). El aumento completo del visor se compone del producto del aumento óptico del visor y del aumento digital con el coeficiente 1x / 2x.

| Aumento óptico | Aumento digital |    |
|----------------|-----------------|----|
|                | x1              | x2 |
|                | Aumento total   |    |
| 1,5x           | 1,5x            | 3x |
| 2x             | 2x              | 4x |
| 3x             | 3x              | 6x |

### Existen dos modos de "Zoom digital"

#### Modo estándar:

- Presione brevemente el botón ON (3).
- Se puede también activar el zoom digital con ayuda del mando control – ver la sección "**Activación del mando control inalámbrico**" en el menu M2.

#### Modo del zoom digital fluido:

Presionando brevemente el regulador, elija la función "**zoom digital fluido**". El cambio del valor del aumento general ocurre a paso de 0,1x cuando se rota el regulador.

Principio del funcionamiento de la función "**zoom digital standar**" en dependencia del valor actual de la función "**zoom digital fluido**".

| Coeficiente actual de aumento, "zoom digital fluido" | Primera presion del botón LRF/MODE (18) | Segunda presion del botón LRF/MODE (18) |
|--|---|---|
| X1.1   | X2.0                                    | X1.1                                    |
| X1.8   | X2.0                                    | X1.8                                    |
| X2.1   | X2.0                                    | X2.1                                    |

## 12

### TELÉMETRO INCORPORADO

- El visor está equipado con un telémetro incorporado (7) que permite medir la distancia al objeto de observación hasta 1000m.
- Como operar el telémetro:
  - Encienda el visor y ajuste la imagen segun las recomendaciones del capítulo 9, presione el botón LRF/MODE (5) o el botón (18) del mando remoto – un marcador del telémetro aparece en la pantalla (y la retícula del visor desaparece), en la esquina superior derecha aparecen los guiones de los valores de distancia, es decir, el telémetro entra en el modo de espera.

Dirija el marcador a un objeto y presione el botón LRF/MODE (5).

En la esquina superior derecha se muestra la distancia en metros (o yardas).

- El visor está equipado con un telémetro incorporado (7) que permite medir la distancia al objeto de observación hasta 1000m.
  - Como operar el telémetro:
  - Encienda el visor y ajuste la imagen segun las recomendaciones del capítulo 9, presione el botón **LRF/MODE** (5) o el botón (18) del mando remoto – un marcador del telémetro aparece en la pantalla (y la retícula del visor desaparece), en la esquina superior derecha aparecen los guiones de los valores de distancia, es decir, el telémetro entra en el modo de espera.
  - Diríja el marcador a un objeto y presione el botón **LRF/MODE**.
- En la esquina superior derecha se muestra la distancia en metros (o yardas). **Nota:** si el telémetro no se utiliza durante más de tres segundos, el se desactiva y aparece la retícula del visor.
- Para medir la distancia en el modo de escaneo, mantenga el botón **LRF/MODE** o el botón (18) del mando control durante más de dos segundos, el valor de la distancia va a cambiar en tiempo real en función dependiendo de la distancia hasta el objeto de la observación. En la esquina superior derecha de la pantalla se muestra el mensaje **SCAN**. Para salir, pulse el botón **LRF/MODE** o el botón (18).
  - En caso de una medición fallada guiones aparecen en lugar de valor de medidas.
  - Después de 3-4 segundos de inactividad (la medición no se realiza) el telémetro se apaga, el indicador con valores de distancia desaparece y el retículo aparece en el campo de visión.

#### Notas:

Para seleccionar el tipo del indicador del telémetro, pase a la opción correspondiente del menu **M2**.

Para seleccionar la unidad de medida (metros o yardas), pase a la opción correspondiente.

#### Particularidades de uso

- La precisión y la distancia de medición depende del coeficiente de reflejo de la superficie del objetivo y de las condiciones climatológicas. El coeficiente de reflejo depende de tales factores, como textura, color, dimensión y forma del objetivo. Por regla general, el coeficiente de reflejo es mayor en objetos de tintas claras o con superficie brillante.
- La medición de distancia hacia objetivos pequeños se lleva a cabo con más dificultad que hacia los grandes.
- En la precisión de medición influyen tales factores, como condiciones de iluminación, bruma, neblina, lluvia, nieve, etc. Los resultados de medición pueden ser menos precisos durante el trabajo con tiempo soleado o en casos si el telémetro está dirigido hacia el sol.

**13**

#### SALIDA DE VIDEO

El visor está equipado con una salida de video para conectar los instrumentos externos de grabación de video y de salida de la imagen hacia el monitor.

- Conecte la clavija (13) del cable al conector (9) del visor haciendo coincidir la muesca en la clavija con la saliente del conector (9) (ver la esquema).
- Asegure el cable, apretando el anillo de retención a la derecha.
- Conecte el receptor de señal al conector (14) del cable.

- Encienda el visor y elije formato de señal de salida – en el dispositivo externo aparecerá la imagen. El dispositivo externo debe functionar en el regimen AV (de monitor).
- Para la grabación video se puede utilizar grabadores **Yukon MPR** (#27041).

**14**

#### CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

El mando control inalámbrico dobla las funciones básicas del visor:  
En el control remoto hay tres botones:

|                      | Botón ON                        | Botón CAL           | Botón LRF/MODE   |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| <b>Presión breve</b> | Encender el visor / Zoom / PiP* | Calibrar la imagen  | Zoom / PiP**<br>Activar el indicador de telemetro / Medir la distancia |
| <b>Presión larga</b> | Display off / Apagar el visor   | Inversión de imagen | Modo SCAN (para modelos LRF)*  |

\* Para modelos LRF.

\*\* Para modelos sin LRF.

Antes de comenzar el funcionamiento con el control remoto, hay que activarlo:

- Seleccione la opción “Activación del control remoto” .
- Presione el regulador, aparecerá el mensaje “Wait” (Esperar) y comenzará la cuenta inversa de tiempo, en el curso del cual presione y mantenga durante dos segundos cualquier botón del control remoto.
- En el caso de una activación exitosa, al lado del ícono  aparecerá el mensaje “Complete”. En el caso de falta, aparece el mensaje “Error”, repite el procedimiento.
- El control remoto está activado y preparado para su funcionamiento.
- Si el control remoto no funciona, reemplace la batería. Para hacerlo, desatornille los tornillos en la parte posterior del control remoto, extraiga la tapa trasera, extraiga la batería antigua y coloque una batería nueva Cr2032.

**15**

#### CARRIL WEAVER 7/8"

Con ayuda del carril de Weaver (8) Ud. puede instalar accesorios adicionales, tal como:

- Fuente de alimentación externa **EPS3I**.

**16**

#### REVISIÓN TÉCNICA

Durante la revisión técnica, que se recomienda antes de cada salida a cazar, sin falta revise:

- El estado del visor por fuera (no se permiten grietas, abolladuras profundas y huellas de corrosión).

- La justeza y la confiabilidad de la fijación del visor al arma (en forma categórica no se permiten los juegos).
- El estado de las lentes del objetivo, del ocular, del telémetro (no se permiten grietas, manchas grasosas, suciedad, gotas de agua y otros sedimentos).
- El estado de los elementos de alimentación y de los contactos eléctricos del compartimiento de baterías (la batería no debe estar descargada; no se permiten huellas del electrolito, de sales y de oxidación).
- La confiabilidad de los selectores de modos de funcionamiento, del regulador del brillo de la pantalla; otros botones de control.
- La fluidez del movimiento de la manilla del enfoque del objetivo, del anillo del oocular.

17

## MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Los visores APEX tienen el grado de protección de IPX7 (protegido contra la inmersión completa en agua a 1 metro durante 30 minutos); los visores APEX tienen el grado de protección de IPX4 (protegido contra los chorros de agua). Siempre hay que conservar el visor solamente en la funda, en un local seco, con ventilación. Durante un almacenamiento prolongado, extraiga las baterías de alimentación.

18

## LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

En la tabla se exponen los posibles problemas que pueden surgir durante la explotación del visor. Lleve a cabo la comprobación y la corrección recomendadas de acuerdo al procedimiento indicado en la tabla. Si en la lista indicada no estuviera expuesto un problema o la acción indicada para la eliminación del desperfecto no da resultado, comuníquelo al fabricante (ver la tabla en la siguiente página).

| FALLA   | POSIBLE CAUSA   | REPARACIÓN   |
|---|---|--|
| El visor no se enciende.  | Las baterías están colocadas incorrectamente.<br><br>Están oxidados los contactos en el contenedor de las baterías - "comenzaron a correr" las baterías o sobre los contactos cayó un líquido químico activo. | Coloque las baterías en correspondencia con la marcación.<br><br>Limpie el contenedor de las baterías, limpie los contactos. |
| La imagen no es nítida, con bandas verticales y con un fondo irregular. | Es necesaria la calibración.  | Lleve a cabo la calibración de la imagen de acuerdo con las instrucciones del capítulo "Empleo".                             |
| La imagen es demasiado oscura.  | Está colocado el nivel inferior de luminosidad.   | Ajuste la luminosidad, girando el regulador.   |

| FALLA  | POSIBLE CAUSA  | REPARACIÓN   |
|--|--|--|
| Hay una imagen imprecisa de la retícula - no resulta enfocar el oocular.   | Para la corrección de su vista hace falta un gasto de dioptrías del oocular.   | Si Ud. utiliza lentes con una fuerza de los lentes de más de +/-3,5, entonces Ud. debe mirar en el oocular del visor a través de los lentes.   |
| Cuando hay una imagen precisa de la retícula, se tiene una imagen imprecisa del objetivo que se encuentra a una distancia de no menos de 30 m. | Hay polvo y agua condensada en las superficies ópticas externas del objetivo y del oocular.  | Frote las superficies ópticas con una servilleta suave de algodón. Seque el visor - déjelo estar 4 horas en un local cálido.   |
| El objetivo no está enfocado.  |  | Ajuste la calidad de la imagen con la rueda del objetivo.  |
| Se desvía la retícula durante el tiro.   | No hay rigidez en la instalación del visor en la arma o el encifrado no está fijado con el fijador roscado.                          | Revise la rigidez de la colocación del visor en la arma y la colocación del montaje en el visor. Asegúrese que Ud. está utilizando precisamente aquel tipo de municiones con los que antes hizo el reglaje de tiro de su arma y del visor. Si Ud. regló el visor en verano, y lo explota en invierno (o al revés), entonces no se excluye un cierto cambio del punto cero del reglaje. |
| El visor no se enfoca.   | Está incorrectamente ajustado.   | Ajuste el visor en conformidad con el capítulo "Empleo". Revise las superficies externas de las lentes del objetivo y del oocular; en caso necesario límpielas de polvo, de condensado, de la escarcha, etc. Durante el tiempo frío Ud. puede utilizar recubrimientos especiales contra el empalmeamiento (por ejemplo, tal como para lentes correctivos).                             |
| El visor no se enciende con el control remoto.   | Uso del visor en condiciones de día a distancias lejanas de observación.   | Compruebe el enfoque del visor en condiciones nocturnas.   |
| El dispositivo no funciona con la fuente de alimentación externa.  | El control remoto no es activado.  | Haga la activación del control remoto según las instrucciones.   |
| La batería está descargada.  |  | Instale una batería CR2032 nueva.  |
|  | Asegúrese de que su fuente de alimentación suministra la tensión de salida.  | Cargue la fuente de alimentación (si es necesario).  |
|  | Asegúrese de que el contacto central de la clavija de la fuente de alimentación externa y los contactos del conector están intactos. |  |

| FALLA  | POSSIBLE CAUSA  | REPARACIÓN   |
|--|---|--|
| No hay la imagen durante la grabación de la señal video con un grabador externo. | La salida de video está desconectada.<br>No hay el contacto.  | Conecte la salida de video (ver el punto "Elección de la norma de la señal de video de salida/desconexión de la salida de video", capítulo 9, MENÚ).<br>Asegúrese de la conexión segura del cable video. |
| El objeto de observación no es visible.  | La observación se realiza a través del vidrio.  | Retire el vidrio del campo de visión.  |
| El telémetro no realiza la medición.   | Delante de las lentes del receptor o del objetivo se encuentra un objeto extraño que dificulta el paso de la señal.<br><br>Condiciones meteorológicas adversas (lluvia, niebla, nieve). | Asegúrese de que las lentes no están tapadas con la mano o con los dedos; no está cubierto por suciedad, escarcha etc.<br><br>Durante la medición el dispositivo está expuesto a la vibración.           |
|  | Distancia al objeto excede 1000m.<br><br>El coeficiente de reflexión del objeto es muy bajo (por ejemplo, hojas de los árboles).  | Durante la medición mantenga el dispositivo en línea recta.<br><br>Seleccione un objeto a una distancia de menos de 1000m.<br><br>Seleccione un objeto con el coeficiente de reflexión más alta.         |
| Error de medición grande.  | Condiciones meteorológicas adversas (lluvia, niebla, nieve).  |  |

**SPECIFICHE TECNICHE**

| <b>SKU#</b>  | <b>76411</b>                      | <b>76415</b>                   | <b>76421</b>                    | <b>76425</b> | <b>76471</b> | <b>76475</b> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Modèle: APEX</b>  | <b>LD38</b>                       | <b>XD38</b>                    | <b>LD50</b>                     | <b>XD50</b>  | <b>LD75</b>  | <b>XD75</b>  |
| <b>Microbolometro</b>  |                                   |                                |                                 |              |              |              |
| Tipo   | non refroidi                      | non refroidi                   | non refroidi                    |              |              |              |
| Risoluzione, pixel   | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                         |              |              |              |
| Frequenza di rinnovo di immagine, Hz                               | 9 50                              | 9 50                           | 9 50                            |              |              |              |
| Dimensione dei pixel, $\mu\text{m}$                                | 25                                | 25                             | 25                              |              |              |              |
| <b>Le caratteristiche ottiche</b>                                  |                                   |                                |                                 |              |              |              |
| Ingrandimento, x   | 1,5-3                             | 2-4                            | 3-6                             |              |              |              |
| Zoom digitale, x   | 2                                 | 2                              | 2                               |              |              |              |
| Obiettivo  | F38 mm, F/1,2                     | F50 mm, F/1,2                  | F75 mm, F/1,4                   |              |              |              |
| Estensione del campo visivo posteriore dell'oculare, mm            | 67                                | 67                             | 67                              |              |              |              |
| Angolo di campo visivo (OxV), gradi                                | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |              |              |              |
| Angolo di campo visivo, m@100m                                     | 25<br>2x zoom: 12,6               | 19,2<br>2x zoom: 9,6           | 12,8<br>2x zoom: 6,4            |              |              |              |
| Regolazione diottica dell'oculare, D                               | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      | -4...+3,5                       |              |              |              |
| Distanza massima di osservazione di un animale, 1,7m di altezza, m | 950                               | 1250                           | 1600                            |              |              |              |
| Distanza minima di messa a fuoco ravvicinata, m                    | 7                                 | 7                              | 7                               |              |              |              |
| <b>Reticolo</b>  |                                   |                                |                                 |              |              |              |
| Correzione punto d'impatto per clic (OxV), mm@100m                 | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                           |              |              |              |
| Gamma regolazione reticolo (OxV), mm@100m                          | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                       |              |              |              |
| <b>Schermo</b>   |                                   |                                |                                 |              |              |              |
| Tipo   | OLED                              | OLED                           | OLED                            |              |              |              |
| Risoluzione effettiva, pixel                                       | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                         |              |              |              |
| <b>Caratteristiche d'uso</b>                                       |                                   |                                |                                 |              |              |              |
| Tipo di alimentazione  | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        | 4 + 6 V                         |              |              |              |
| Batterie   | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                        |              |              |              |
| Alimentazione esterna  | 8-15 V                            | 8-15 V                         | 8-15 V                          |              |              |              |
| Durata di funzionamento con batterie completamente caricate, ora*  | 5                                 | 5                              | 5                               |              |              |              |
| Resistenza al rinculo su arma a canna rigata, Joule                | 6000                              | 6000                           | 6000                            |              |              |              |
| Resistenza al rinculo su arma a canna liscia, calibro              | 12                                | 12                             | 12                              |              |              |              |
| Grado di impermeabilità, codice IP (IEC 60529)                     | IPX7                              | IPX7                           | IPX7                            |              |              |              |
| Temperatura di utilizzo, °C  | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                     |              |              |              |
| Dimensioni (LxLxA), mm   | 335x80x75                         | 343x80x75                      | 381x80x75                       |              |              |              |
| Peso (senza batterie/attacco), kg                                  | 0,6                               | 0,7                            | 0,77                            |              |              |              |

\* Procedura per utilizzo a basso consumo energetico.

| <b>SKU#</b>  | <b>76418</b>                      | <b>76428</b>                   | <b>76478</b>                    |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Modèle: APEX</b>  | <b>LRF XD38</b>                   | <b>LRF XD50</b>                | <b>LRF XD75</b>                 |
| <b>Microbolometro</b>  |                                   |                                |                                 |
| Tipo   | non refroidi                      | non refroidi                   | non refroidi                    |
| Risoluzione, pixel   | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                         |
| Frequenza di rinnovo di immagine, Hz                               | 50                                | 50                             | 50                              |
| Dimensione dei pixel, $\mu\text{m}$                                | 25                                | 25                             | 25                              |
| <b>Le caratteristiche ottiche</b>                                  |                                   |                                |                                 |
| Ingrandimento, x   | 1,5-3                             | 2-4                            | 3-6                             |
| Zoom digitale, x   | 1x-2x                             | 1x-2x                          | 1x-2x                           |
| Obiettivo  | F38 mm, F/1,2                     | F50 mm, F/1,2                  | F75 mm, F/1,4                   |
| Estensione del campo visivo posteriore dell'oculare, mm            | 67                                | 67                             | 67                              |
| Angolo di campo visivo (OxV), gradi                                | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |
| Angolo di campo visivo, m@100m                                     | 25<br>2x zoom: 12,6               | 19,2<br>2x zoom: 9,6           | 12,8<br>2x zoom: 6,4            |
| Regolazione diottica dell'oculare, D                               | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      | -4...+3,5                       |
| Distanza massima di osservazione di un animale, 1,7m di altezza, m | 950                               | 1250                           | 1600                            |
| Distanza minima di messa a fuoco ravvicinata, m                    | 7                                 | 7                              | 7                               |
| <b>Reticolo</b>  |                                   |                                |                                 |
| Correzione punto d'impatto per clic (OxV), mm@100m                 | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                           |
| Gamma regolazione reticolo (OxV), mm@100m                          | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                       |
| <b>Schermo</b>   |                                   |                                |                                 |
| Tipo   | OLED                              | OLED                           | OLED                            |
| Risoluzione effettiva, pixel                                       | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                         |
| <b>Caratteristiche d'uso</b>                                       |                                   |                                |                                 |
| Tipo di alimentazione  | 4 + 6 V                           | 4 + 6 V                        | 4 + 6 V                         |
| Batterie   | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                        |
| Alimentazione esterna  | 8-15 V                            | 8-15 V                         | 8-15 V                          |
| Durata di funzionamento con batterie completamente caricate, ora** | 5                                 | 5                              | 5                               |
| Resistenza al rinculo su arma a canna rigata, Joule                | 6000                              | 6000                           | 6000                            |
| Resistenza al rinculo su arma a canna liscia, calibro              | 12                                | 12                             | 12                              |
| Grado di impermeabilità, codice IP (IEC 60529)                     | IPX4                              | IPX4                           | IPX4                            |
| Temperatura di utilizzo, °C  | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                     |
| Dimensioni (LxLxA), mm   | 335x110x75                        | 343x110x75                     | 381x110x75                      |
| Peso (senza batterie/attacco), kg                                  | 0,75                              | 0,85                           | 0,92                            |
| <b>Caratteristiche di telemetro**</b>                              |                                   |                                |                                 |
| Lunghezza d'onda del laser, nm                                     | 905                               | 905                            | 905                             |
| Distanza massima di misurazione, m                                 | 1000                              | 1000                           | 1000                            |
| Precisione di misurazione, m                                       | +/-1                              | +/-1                           | +/-1                            |

\*\* Dipende dalle caratteristiche dell'oggetto sotto osservazione e delle condizioni ambientali.

## ● CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cannocchiale
- Custodia
- Comando remoto
- Attacco (con viti e chiave esagonale)\*\*\*
- Cavo doppio: per video e per alimentazione esterna
- Cavo per alimentazione esterna
- Istruzione per l'uso
- Panno per pulizia
- Garanzia

\*\*\* Gli attacchi non sono inclusi in certi articoli.

Design e contenuti sono soggetti a variazioni migliorative.

Il software può essere cambiato senza avviso. La versione attuale delle istruzioni d'uso si può trovare sul sito [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

## ● DESCRIZIONE

I cannocchiali termici Apex possono essere usati sia di notte che di giorno in situazioni climatiche difficili (nebbia, smog, pioggia) e anche se ci sono degli ostacoli che impediscono di individuare l'obiettivo (rami, erba alta, cespugli folti). I cannocchiali termici Apex non hanno bisogno di fonti esterne luminose e non temono esposizioni alla luce, a differenza degli altri apparecchi di visione notturna; i modelli APEX LRF sono dotati di telemetro laser incorporato per la misurazione della distanza fino a 1000 mt.  
I cannocchiali termici Apex possono essere usati per la caccia notturna, osservazione ed orientamento e per operazioni di salvataggio.

## ● ELEMENTI DISTINTIVI

### Ottica:

- Elevata estensione del campo visivo posteriore dell'oculare (67 mm)
- Regolazione interna accurata della messa a fuoco
- Ingrandimento ottico 1,5x - 3x
- Ampio angolo di campo visivo

### Elettronica:

- Matrice 384x288
- OLED schermo (640x480 pixel)
- Zoom digitale 2x
- Funzione PiP («imagine nell'immagine»)
- Telemetro laser incorporato (misurazione della distanza fino a 1000 mt)
- Tre possibilità di calibrazione: manuale, semiautomatica e automatica
- Tre modalità di funzionamento – "Rocce", "Bosco", "Identificazione"
- Modalità di inversione immagine: "caldo bianco" e "caldo nero"
- Ampia scelta di reticolli selezionabili dalla memoria del cannocchiale
- Taratura con un colpo con la funzione FREEZE
- Memorizzazione dei parametri di taratura per tre tipi di armi o distanze
- Scelta del colore del reticolo (bianco/nero)

## Extra:

- Uscita video disattivabile per ottimizzare il consumo energetico
- Alimentazione esterna
- Alta resistenza agli urti
- Impermeabilità IPX7/IPX4
- Uscita video – la possibilità di registrazione video su dispositivo esterno
- Opzione di riparazione del pixel
- Slitta Weaver per agganciare ulteriori accessori
- Telecomando senza fili
- Funzione di memorizzazione delle regolazioni dell'utilizzatore di luminosità e contrasto
- Funzione di spegnimento del display – evita di essere visti e puo' essere riattivato immediatamente per un pronto uso

## ● LINEE GUIDA PER L'USO

- Prima dell'utilizzo assicurarsi di aver montato il cannocchiale avendo rispettato quanto indicato nella sezione 9 "Operatività".
- Conservare l'obiettivo nell'astuccio coperto.
- Spegnere il cannocchiale dopo l'uso.

### La garanzia si perde se lo strumento viene riparato oppure smontato.

- La pulizia di parti ottiche esterne si fa con cautela e nel caso di necessità evidente. Rimuovere (togliere oppure soffiare via) la sabbia e la polvere. Si usi della stoffa di cotone o un bastoncino di legno nonché soluzioni o alcoloh adatto alle pulizie di lenti. Non porre liquido sulla lente.
- Il cannocchiale funziona nell'ampia scala di temperatura. Se pero' il cannocchiale è stato esposto al freddo, non accenderlo per 2 o 3 ore.
- Se non si riesce a fissare facilmente il cannocchiale (senza gioco, lungo la canna) sul fucile o nel caso di dubbi sul fissaggio, si consiglia di contattare l'officina d'armaiolo specializzata.
- Sparare col cannocchiale non correttamente posizionato causa lo spostamento della taratura che rende il tiro impossibile.
- Per assicurare il funzionamento corretto e per eliminare guasti che provocano l'usura anticipata o la rottura, è obbligatoria la manutenzione ordinaria.
- Non lasciare le batterie inserite se l'unità non deve essere usata per un lungo periodo.
- Non esporre le batterie al calore eccessivo della luce solare, fuoco o altre sorgenti di calore.

**ATTENZIONE!** Non puntare le lenti su fonti luminose potenti, ad es. il sole. Ciò potrebbe danneggiare le componenti elettroniche del visore. La garanzia non copre danni dovuti ad uso improprio.

## ● PITTOGRAMMI PRINCIPALI DI MENU/ BARRA DI STATO

- ▲ Stato di funzionamento „Rocks“
- ▲ Stato di funzionamento „Forest“
- ⌚ Stato di funzionamento „Identification“
- M Modalità di calibrazione manuale
- H Modalità di calibrazione semiautomatica
- A Modalità di calibrazione automatica
- ➡ Cambio di videosegnale di uscita PAL/NTSC
- ⌚ Orologio
- ☀ Regolazione di luminosità delle icone dei menu
- x2 Zoom digitale continuo di 2x
- ⊕ Opzione di riparazione del pixel
- ✗ Incrocio pixel per riparazione
- ☀☀ Regolazione del livello di luminosità e di contrasto
- ☒ Modalità di inversione immagine: "caldo bianco" e "caldo nero"
- ↶ Ritorno alla modalità predefinita di pixel
- 🔋 Indicazione di carica delle batterie
- 🔋 Indicazione di funzionamento dalla sorgente esterna

## ● COMPONENTI ED ELEMENTI DI CONTROLLO

1. Obiettivo
2. Ghiera di focalizzazione dell'obiettivo
3. Pulsante di accensione del cannocchiale "ON"
4. Pulsante di calibrazione "Cal"
5. Pulsante per attivare altre funzioni "LRF" / "MODE"
6. Contenitore delle batterie
7. Telemetro incorporato
8. Slitta Weaver extra
9. Video jack / jack per batteria esterna
10. Ghiera di aggiustamento diottrico
11. Pulsante di controllo
12. Attacco

### Cavo video / Cavo per batteria esterna supplementare:

13. Presa per connessione al cannocchiale
14. Attacco per video
15. Attacco per batteria esterna

### Comando remoto:

16. Pulsante "ON" (accendere/spegnere il cannocchiale)
17. Pulsante "Cal" (calibrazione dell'immagine)
18. Pulsante "LRF/MODE" (telemetro / funzioni addizionali).

|                       |  | APEX   | APEX LRF  |
|-----------------------|--|--|---|
| Pulsante ON           | Breve pressione                            | Accensione del cannocchiale  | Accensione del cannocchiale   |
|                       | Successiva pressione breve                 | Spegnimento del display (Display off). Si spegne automaticamente dopo 20 minuti. I pulsanti CAL, MODE, non sono attivi.<br>Successiva pressione breve - accensione del display.  | Attivazione di zoom digitale o PiP (se PiP è attivata nel menu).                |
|                       | Pressione lunga                            | Spegnimento del cannocchiale   | Spegnimento del display (Display off) o spegnimento del cannocchiale            |
| Pulsante CAL          | Breve pressione                            |  | Calibrazione del cannocchiale (funziona in qualsiasi modalità di calibrazione). |
|                       | Pressione lunga                            | Calibrazione del cannocchiale  | Attivazione /disattivazione della modalità "Inversione"                         |
| Pulsante LRF/ MODE    | Breve pressione                            | Attivazione di zoom digitale o PiP (se PiP è attivata nel menu)  | Attivazione di telemetro  |
|                       | Successiva pressione breve                 | ---  | Misurazione della distanza  |
|                       | Pressione lunga                            | Attivazione /disattivazione della modalità "Inversione"  | Attivare la modalità SCAN, misurazione della distanza continua                  |
|                       | Pressione breve nel modo SCAN              | ---  | Disattivare il modo SCAN.   |
| Pulsante di controllo | Rotazione (di default)                     | Regolazione luminosità del display (da 0 a 20)   |   |
|                       | Breve pressione                            | Commutazione entre tra i modi di regolazione luminosità, contrasto del display, zoom digitale.<br>Il cambio tra i regimi viene effettuato in maniera ciclica (luminosità -> contrasto-> zoom piano -> luminosità ...). |   |
|                       | Rotazione (seguita da una breve pressione) |  | Regolazione contrasto del display (da 0 a 20)                                   |
|                       | Rotazione (seguita da una breve pressione) |  | Regolazione zoom digitale (da 1x a 2x con incrementi di 0.1x).                  |
|                       | Pressione lunga                            | Si entra nel menu  | Si entra nel menu   |

- Nella memoria del cannocchiale viene registrata la regolazione della ultima funzione usata; durante la rotazione successiva del controller si effettua la regolazione della ultima funzione.
- I valori dei parametri che si registrano nella memoria del cannocchiale quando viene spento, vengono utilizzati all'accesso successivo del cannocchiale.

## ● INSERIMENTO DELLE BATTERIE

- Girare la manopola del vano batteria (6) in senso antiorario a fondo e rimuoverlo.
- Inserire due batterie CR123A secondo la marcatura sul y all'interno del coperchio del vano batteria.
- Girare la manopola del vano batteria in senso orario fino al blocco – Il coperchio si libererà dai fermi e uscirà (vedere la figura).
- Rimettere il coperchio della batteria alla sua posizione, premere fino a un click – il coperchio sarà chiuso.
- Assicurarsi che il coperchio sia inserito da entrambi i lati.

- Il livello di carica  viene indicato nel basso del display nella barra di stato.
- In caso di batteria scarica, un'icona  lampeggiava nella barra di stato e nel centro del display.

**Attenzione:** non utilizzare batterie ricaricabili in quanto il loro uso provoca un' imprecisa indicazione del livello di carica e possono causare una brusca interruzione del funzionamento.

8

## ● ALIMENTAZIONE ESTERNA

L'apparecchio può essere alimentato con una sorgente elettrica esterna DC (spina 2,1 mm), con voltaggio stabilizzato tra 8V e 15V (massimo consumo 3W) o 12V da autoveicolo.

- Collegare la spina (13) del cavo nel Jack (9) del cannocchiale in modo che la tacca della presa corrisponda all'invito del Jack (9).
- Assicurare il cavo girando in senso orario l'anello di bloccaggio della spina (guardare il disegno).
- Collegare l'alimentatore esterno (AC/DC) o un adattatore delle auto al jack (15) del cavo.

**Attenzione!** Notare che il pin centrale dell'alimentatore che si collega alla presa "Power" del termovisore deve avere il segno "+".

- L'alimentatore potrebbe avere il simbolo  .
- La connessione di un alimentatore esterno (apparirà il pictogramma  , interrompe automaticamente l'alimentazione mediante batterie.

L'alimentazione esterna NON RICARICA le batterie presenti nel termovisore!

**Nota:** consigliamo d'usare fonti d'alimentazione esterne EPS3/EPS3I o EPS5, per assicurare 9-20 ore di funzionamento autonomo.

9

## ● OPERATIVITÀ

### Fissaggio dell'attacco

Prima di utilizzare il cannocchiale, si deve montare l'attacco nel seguente modo.

Il cannocchiale può essere utilizzato con diversi tipi di attacchi, quali Euro-prism, Weaver, MAK ed altri, che consentono di montare il cannocchiale virtualmente su qualunque arma.

I quattro fori sulla base del cannocchiale permettono di fissare l'attacco in diverse posizioni. La scelta della posizione di fissaggio assicura il corretto eye-relief (l'estensione del campo visivo posteriore dell'oculare, ossia la distanza ottimale tra occhio e oculare senza perdita di parte del campo visivo) in funzione del tipo di carabina.

L'attacco può essere attaccato al cannocchiale sia con tre sia con due viti a seconda della posizione scelta dell'attacco.

- Fissare l'attacco alla base del cannocchiale con le viti e la chiave esagonale (vedi lo schema).
- Assicurarsi della comodità della posizione selezionata.
- Smontare il cannocchiale, svitare le viti a metà, applicare un prodotto anti-svitamento sul filetto della vite e avvitare fino a fine corsa (senza forzare troppo per non spanare il filetto). Lasciare che il prodotto anti-svitamento si asciughi.

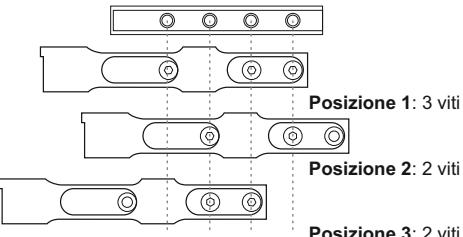


Fig. 1

- Ora il cannocchiale è pronto per essere montato sul fucile.
- Dopo la prima installazione del cannocchiale sull'arma è necessario attuare le raccomandazioni della "**Taratura all'arma**".

**Nota:** quando si cambia la posizione dell'attacco, controllare la taratura del cannocchiale all'arma.

### Attivazione/disattivazione del cannocchiale

- Premere leggermente il pulsante **ON** (3) per attivare il cannocchiale: in pochi secondi il display si illumina. Un'icona lampeggiante  al centro del display segnala quando le batterie iniziano ad esaurirsi.
- Per spegnere il display, tenere premuto il pulsante **ON** per un secondo – il display sparisce ed appare il messaggio "**Display off**".
- Per accendere il display, premere leggermente il pulsante **ON**.
- ATTENZIONE! Quando l'opzione "**Display off**" è attiva, tutti i controlli (ad eccezione del pulsante **ON**) sono disattivi.
- Per disattivare il cannocchiale APEX, tenere premuto il pulsante **ON** per pochi secondi.
- Per disattivare il cannocchiale APEX LRF, tenere premuto il pulsante **ON** per pochi secondi: sul display appaiono i messaggi "**Display off**", "**Switch off**" e il countdown da 3 a 1 al termine del quale il cannocchiale viene disattivato.
- Per mettere in funzione l'apparecchio premere il tasto "**ON**" (1). Se la batteria è scarica, il pictogramma nella barra di stato  lampeggiava.

### Calibratura dell'immagine.

- La calibratura permette di equalizzare il fondo termico ed eliminare i difetti dell'immagine.
- Tre possibilità di calibratura: manuale (**M**), semiautomatica (**H**) e automatica (**A**).

### Calibratura manuale (silenzioso)

- Il copriobiettivo (13) deve essere chiuso.
- Accendere l'unità, tenere premuto il controller (11) per due secondi per entrare nel menu.
- Ruotare il controller per selezionare la funzione **CAL**; premere il controller per confermarla.
- Ruotare il controller per selezionare la funzione **M**; premere il controller per confermarla. Per uscire dal menu tenere premuto il controller (11) per 2 secondi, o aspettare 10 secondi per l'uscita automatica.

- Premere il tasto CAL (4) per calibrare. L'immagine si bloccherà per 1-2 secondi; quindi aprire il copriobiettivo. La calibratura è completata.
- Nel caso in cui si vedano difetti di immagine (come immagine congelata, strisce verticali, ecc.) ricalibrare l'unità con il copriobiettivo chiuso.

#### Calibratura semiautomatica

- Accendere l'unità e aprire il copriobiettivo.
- Tenere premuto il controller (11) per due secondi per entrare nel menu.
- Ruotare il controller per selezionare l'opzione Cal; premere il controller per confermarla.
- Ruotare il controller per selezionare la modalità H; premerlo per confermare.
- Premere il tasto CAL (4) per calibrare. L'immagine si blocca per 1-2 secondi e si sente il suono dell'otturatore interno. La calibratura è completata.

#### Calibratura automatica

Con la modalità di calibratura automatica la termocamera si calibra da sé, in base al software. Il detector (microbolometrico) è chiuso con l'otturatore automaticamente. La calibratura assistita con il bottone **CAL (4)** può essere fatta in questa modalità dall'utente.

- Accendere l'unità e aprire il copriobiettivo.
- Premere e tenere premuto il controller (11) per due secondi per entrare nel menu.
- Ruotare il controller per selezionare l'opzione **CAL (4)**; premere il controller per confermarla.
- Ruotare il controller per selezionare la modalità A; premetelo per confermare.
- Al momento della calibratura automatica l'immagine si blocca per 1-2 secondi e si sente il suono dell'otturatore interno.
- Gli intervalli di tempo per la calibratura dipendono dal calore del rilevatore. L'unità può richiedere tarature frequenti nella modalità automatica.

#### Focalizzazione e regolazione dell'immagine

- Aprire il coperchio dell'obiettivo.
- Girare l'anello di sintonizzazione diottrica dell'oculare (10), quindi regolare l'incisività.
- Per regolare la luminosità del display, girare il controller. Il livello adeguato della luminosità (da 0 a 20) verrà indicato vicino all'indicatore della luminosità nella parte superiore del display.
- Per regolare il contrasto del display, premere il controller (apparirà il pittogramma ) e girarlo. Il livello adeguato del contrasto (da 0 a 20) sarà segnato vicino all'indicatore di contrasto nella parte superiore del display.
- Scegliere a distanza di circa 100 m l'oggetto caldo (mite) fisso per l'osservazione.
- Girando la ghiera di focalizzazione interna dell'obiettivo (2), cercate di ottenere la qualità migliore dell'immagine.
- Dopo questa regolazione, indipendentemente dalla distanza ed altre condizioni, non bisogna girare l'anello di sintonizzazione diottrica. Regolare l'immagine solo con la ghiera di focalizzazione interna dell'obiettivo.
- Per attivare l'inversione del colore dell'immagine (funzioni "White hot" e "Black hot") tenere premuto il tasto **CAL (4)** per 2 secondi. La funzione "**White hot**" (caldo bianco) permette di riprodurre gli oggetti caldi con la sfumatura più chiara, invece la funzione "**Black hot**" (caldo nero) permette di riprodurre gli oggetti caldi con la sfumatura più scura.


10

## TARATURA ALL'ARMA

Il cannocchiale permette la taratura in due modalità – modalità "colpo singolo" e con la funzione "Freeze (menu M2)" \*. La taratura dovrebbe essere eseguita in condizioni di temperatura simili a quelle di effettivo utilizzo, facendo i seguenti passi:

#### La taratura in modalità "colpo singolo"

- Sistemare la carabina con il cannocchiale già montato su una panchina.
- Sistemare un bersaglio a circa 100 m di distanza.
- Regolare il cannocchiale secondo le istruzioni della sezione 9 "**OPERATIVITÀ**".
- Centrare l'arma sul centro del bersaglio mediante il cannocchiale meccanico.
- Sparare un colpo. Se il punto di impatto non coincide con il punto di mira, premere a lungo il pulsante del controller entrando così nel menu **M2** del cannocchiale; girando il controller scegliere il punto «**Taratura**» (indicato con la pittogramma ).
- Nel centro del display appare la croce ausiliaria (**C**) . A destra del pittogramma appaiono le frecce orizzontali e le coordinate della croce ausiliaria X=00 Y=00 .
- Tenendo il reticolo nel punto di mira, girare il controller spostando la croce ausiliaria rispetto al reticolo fino a quando la croce ausiliaria coincide con il punto di impatto (**P**) (vedi l'immagine).
- Per cambiare il senso di movimento del reticolo da quello orizzontale a quello verticale premere brevemente il pulsante del controller. Accanto al pittogramma appaiono le linee verticali
- Attenzione!** La croce supplementare si sposta solamente nei limiti del quadro rosso (vedi la figura) che determina la gamma di verifiche – 200 click su orizzontale (+100/-100) e 200 click su verticale (+100/-100).
- Uscire dal menu «**Taratura**» premendo a lungo il pulsante del controller. Apparirà la scritta **OK**, a conferma che l'operazione è stata effettuata con successo. Il reticolo ora è nel punto di impatto.
- Attenzione!** Non disinserire il cannocchiale prima che le regolazioni della taratura vengono salvate.
- Sparare il secondo colpo – ora il punto di impatto dovrebbe coincidere con il punto di mira.
- Il tiro è aggiustato per la distanza scelta.

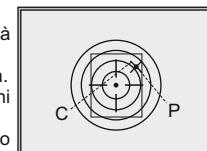

#### Taratura del cannocchiale con la funzione "Freeze"

- Prima di utilizzare questa funzione sparare un tiro d'aggiustamento.
- Selezionare il punto "**Freeze**" nel punto "**Taratura del cannocchiale con colpo singolo**" (menu **M2**).
- Prima di premere il pulsante è necessario aggiustare il reticolo del cannocchiale con il punto di mira (di regola – il centro del bersaglio).
- Dopo aver premuto il pulsante "**LRF/MODE**" (5) oppure il pulsante (18) del telecomando l'immagine si "congegna" e appare la cornice limitativa con la croce ausiliaria.
- Nota.** Dopo il congelamento dell'immagine non c'è bisogno di tenere l'arma mirata al bersaglio.

- Girando il controller (11), spostare la croce ausiliaria entro i limiti della cornice limitativa fino a quando la croce si concilia con il punto di impatto.
- Premendo brevemente il pulsante del controller si ha la possibilità di cambiare la direzione del movimento della croce ausiliaria (in orizzontale o in verticale). Premere il controller a lungo conferma il salvataggio delle regolazioni della taratura e permette di uscire da questo punto del menu.
- Il salvataggio delle coordinate è confermato con la scritta "Ok" di fianco alle coordinate.
- Dopo essere usciti dal menu l'immagine video si rimette.

**N.B.:** i parametri di azzeramento (coordinate X, Y) sono salvati nella memoria del cannocchiale al numero 1 del menu opzione: "scelta delle armi". Se si desidera azzerare il cannocchiale usando un'altra arma o un'altra distanza, selezionare l'opzione 2 o 3 (nella sezione 11 menu opzioni "scelta dell'arma") e procedere all'azzeramento.



## MENU

### LAVORO E COMPONENTI DEL MENU.

Premere a lungo il pulsante del controller – per entrare nel menu.

Girare il controller – per navigare nel menu.

Premere brevemente il pulsante del controller – entrare nelle opzioni del menu; selezionare il valore nelle opzioni del menu, uscire dalle opzioni del menu o andare al valore successivo (modalità orologio).

Premere a lungo il controller – uscire dalle opzioni del menu e dal menu (a seconda dell'attuale posizione del cursore) o attendere 10 secondi per uscire automaticamente.

### Ci sono due menu:

M1 – menu 1 (menu principale).

M2 – menu 2 (menu supplementare).

Il menu operativo è marcato con una cornice . Per passare all'altro menu spostare il cursore girando il controller (la cornice comincia a lampeggiare) e premere il pulsante del controller.

### BARRA DI STATO


Nella barra di stato vengono raffigurate le seguenti informazioni:

1. Il numero dell'arma scelta (1,2,3):
2. Modalità di funzionamento – "Rocce", "Bosco", "Identificazione":
3. Modalità di calibratura (manuale, semiautomatica e automatica):
4. Zoom digitale 1x / 2x e' inserito:
5. Inversione immagine e' inserita:
6. L'ora corrente: **00:00 AM**
7. La carica corrente delle batterie, oppure connessione della sorgente di alimentazione esterna:




### Funzioni del menu M1 (menu principale):

- Scelta della modalità di funzionamento **Mode**
- Scelta della modalità di calibratura **Cal**
- Scelta dell'arma (1; 2; 3)
- Scelta del reticolo dalla memoria dello strumento
- Regolazione di luminosità delle grafiche (menu/barra di stato)
- Cambio del colore del reticolo
- Funzione PiP **PiP**
- Scelta del segno di telemetro\*\*

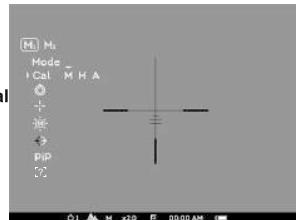

### Funzioni del menu M2 (menu supplementare):

- Taratura del cannocchiale con colpo singolo
- Scelta dello standard di segnale dell'uscita video – PAL, NTSC oppure interruzione dell'uscita video
- Regolazione dell'ora
- Attivazione del quadro di telecomando
- Opzione di riparazione del pixel
- Scelta di unità di misura del telemetro\*\* **[MY]**
- Ritorno alle regolazioni default

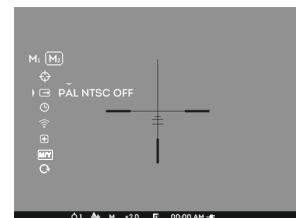

### MENU M1:

#### Modalità di funzionamento

Ci sono tre modalità di funzionamento automatico: "Rocce" (migliore contrasto), "Bosco" (basso contrasto) e "Identificazione" (migliore resa dei dettagli).

Ogni modalità prevede la combinazione ottimale dei parametri (luminosità, contrasto, guadagno, ecc.) per offrire la migliore immagine possibile, in condizioni di visualizzazione specifiche.

- Per scegliere una modalità, premere e girare il controller (11).
- Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante del controller.
- Il pittogramma della funzione è indicata nella barra di stato.

#### Scelta di arma (1,2,3)

Questa opzione dà la possibilità di scegliere tre posizioni del punto di taratura per i tipi diversi di arma (oppure per le distanze diverse), ed anche la memorizzazione di tre varianti del reticolo per ogni tipo di arma.

- Per scegliere la variante premere il pulsante del controller e scegliere il numero dalla lista (1,2,3).
- Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante del controller.
- Il numero della variante scelta dell'arma usata è indicato nella barra di stato.

**P.S.** Nello stato originale il reticolo per tutte le tre varianti è situato nel centro ( $X=0, Y=0$ ). Dopo per ogni variante dell'arma viene effettuata la taratura individuale.

## **Scelta della modalità di calibrazione**

Vedi parte 9 "OPERATIVITA'" delle istruzioni.

## **Scelta del reticolo dalla memoria dello strumento**

Questo punto da' la possibilità di scegliere uno dei 10 (APEX) o 9 (APEX LRF) reticolli pre-stabiliti. Nel punto del menu viene indicato il numero del reticolo.

- Per scegliere la variante premere il pulsante del controller e scegliere il numero del reticolo dalla lista. Il reticolo rispettivo verrà raffigurato sul display.
- Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante del controller.
- La lista e la descrizione completa dei reticolli possono essere trovate sul sito [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

**N.B.: per operare correttamente i reticolli APEX sono supportati da ingrandimento di base per ogni modello (1.5x, 2x, 3x), e dalla modalità PIP (immagine nell'immagine).**

## **Regolazione di luminosità delle grafiche (menu e barra di stato)**

- Per scegliere il punto del menu girare il controller, premere il pulsante del controller.
- Girando il controller scegliere il livello di luminosità dei pittogrammi del menu da 1 a 10.
- Confermare la scelta premendo in breve il pulsante del controller.

## **Cambio del colore del reticolo**

Questo punto da' la possibilità di cambiare il colore del reticolo, indicato sul display.

- Per scegliere uno di due varianti del colore (nero o bianco) premere e girare il controller.
- Confermare la scelta premendo brevemente il controller.

## **Funzione PiP**

La funzione PiP ("immagine nell'immagine") permette di ingrandire l'area centrale del reticolo del doppio, facilitando così la mira senza limitare il campo visivo.

- Selezionare "Si" per attivare la modalità. Selezionare "No" per disattivarla.
- Confermare la propria scelta premendo brevemente il controller.

**N.B.: lo zoom digitale non funziona quando la funzione PiP è attivata.**

## **Scelta del segno di telemetro**

Questo punto da' la possibilità di scegliere la configurazione del segno del telemetro da tre varianti possibili.

- Premere il pulsante del controller e girarlo per scegliere il tipo del segno. Il numero del segno viene indicato a destra della pittogramma.
- Premere il pulsante del controller per confermare la scelta.
- Una volta attivato il telemetro, il reticolo di puntamento scompare dal display perché viene sostituito dall'indicatore del telemetro.
- Dopo 4 secondi di inattività, sul display riappare il reticolo di puntamento.

## **MENU M2:**

### **Taratura del cannocchiale con colpo singolo**

Vedi parte 10 "TARATURA DELL'ARMA" delle istruzioni.

## **Scelta del segnale di uscita video**

- Premere il pulsante del controller e girarlo per scegliere il segnale video in uscita – PAL oppure NTSC (default – l'uscita video è disinserita).
- Per disinserire l'uscita video scegliere il punto "OFF". Il disinserimento permette di diminuire il consumo di energia.
- Premere il pulsante del controller per confermare la scelta.

## **Regolazione dell'ora**

- Premere il pulsante del controller, girando il controller scegliere il formato di tempo – 24/PM/AM.
- Per passare alla configurazione delle ore premere il pulsante del controller. Girando il controller scegliere il valore delle ore.
- Per passare alla configurazione dei minuti premere il pulsante del controller. Girando il controller scegliere il valore dei minuti.
- Per uscire dal menu premere e tenere premuto il pulsante del controller.

## **Attivazione del quadro di telecomando**

Vedi parte 12.

## **Riparazione automatica del pixel**

L'utilizzo del cannocchiale Apex potrebbe danneggiare alcuni pixel, evidenziando punti luminosi o scuri, con luminosità costante sul monitor, rendendo meno nitida l'immagine. I cannocchiali possono riparare i pixel difettosi utilizzando il software.

- Tenere premuto il controller (11) per due secondi per entrare nel menu.
- Ruotare il controller per selezionare l'icona e premerlo.
- Selezionare l'icona nel menu di scelta rapida e premere il controller.
- Una croce rossa appare al centro della schermata, le coordinate "X, Y" X=100 Y=100 della relativa croce, al centro del display, non vengono visualizzate.
- Ruotare il controller per allineare la croce su un pixel difettoso (in caso di allineamento di successo il pixel difettoso deve spegnersi). Per passare dal movimento orizzontale a quello verticale della croce, basta una breve pressione del controller.
- Una volta allineato il centro della croce col pixel difettoso, premere il pulsante "LRF/MODE" (5) per ripararlo.
- A operazione completata viene visualizzato un breve messaggio "OK" al posto delle coordinate.
- Spostare ulteriormente la croce per riparare un altro pixel difettoso. Quando si sposta la croce sull'area delle coordinate, questa appare nella parte inferiore destra del display.
- 

## **Ripristino dei pixel di default.**

- Se si desidera tornare ai pixel di default, selezionare l'icona nel menu di scelta rapida e premere il controller.
- Opzioni "Yes" ("Si") e "No" appariranno sulla destra dell'icona.
- Ruotare il controller per selezionare "Si" e premerlo.
- Se si sceglie di non tornare ai pixel di default, selezionare "No" e premere il controller.
- Per uscire dal menu principale tenere premuto il controller per due secondi, o attendere 10 secondi per uscire automaticamente.

**Attenzione! Uno o due pixel bianchi sono ammessi sul display del cannocchiale. Questi non possono essere riparati e non sono un difetto.**

### **Scelta di unità di misura del telemetro**

Questo punto del menu da` la possibilità di scegliere unità di misura della distanza – metri o yard.

- Girando il controller scegliere il punto “**M**” – metri oppure “**Y**” – yard,
- Confermare la scelta premendo in breve il pulsante del controller.
- La pittogramma di unità di misura sarà raffigurata insieme alle cifre della distanza misurata.

### **Ritorno alle impostazioni di default**

Per ritornare alle impostazioni di default:

- Girando il controller scegliere il punto “**Impostazioni di default**”. Premere il pulsante del controller.
- Per ritornare alle regolazioni default girando il controller scegliere il punto “**Yes**” e premere il pulsante del controller.

Le prossime impostazioni saranno ritornate nello loro stato originale prima del loro cambiamento dall'utilizzatore:

**Modalità di funzionamento** – “Rocce”;

**Modalità di calibrazione** – automatica;

**Scelta dell'arma** - 1;

**Scelta del reticolo dalla memoria dello strumento** – 1 (per tutti i tipi di armi);

**Colore del reticolo** – nero;

**Luminosità di grafiche (menu)** – 5;

**Uscita video** – disinserito;

**Il valore di luminosità** – 10;

**Il valore di contrasto** – 6;

**Zoom digitale** – x1;

**Inversione immagine** – disinserito;

**Funzione “PiP”** – disinserito.

**Il segno di telemetro** - 1

**Unità di misura del telemetro** - metro.

Per non tornare alle impostazioni di default, scegliere “**No**”.

**Attenzione:** le coordinate di taratura non si cancellano per tutti i tipi dell'arma.

### **Funzione “Zoom Digitale”**

Sul display si visualizza il valore dell'ingrandimento generale.

L'ingrandimento completo del cannocchiale è il prodotto dell'ingrandimento ottico del cannocchiale e l'ingrandimento digitale con coefficiente 1x / 2x.

| L'ingrandimento ottico   | L'ingrandimento digitale |    |
|--------------------------|--------------------------|----|
|                          | x1                       | x2 |
| L'ingrandimento completo |                          |    |
| 1,5x                     | 1,5x                     | 3x |
| 2x                       | 2x                       | 4x |
| 3x                       | 3x                       | 6x |

**Ci sono due modalità dell’“Zoom digitale”**

### **La modalità standart:**

Premere a tempo breve il tasto “**ON**” (3).

Il controllo dello Zoom digitale si può fare anche con il telecomando – vedi il paragrafo “**Attivazione del quadro di telecomando**” nel menu M2.

### **La modalità dello Zoom piano:**

- Premete a tempo breve il controller e scegliete la funzione “**zoom piano**”. Il cambiamento dei valori dell'ingrandimento generale si effettua con il passo 0,1x durante la rotazione del controller.
- Il principio del funzionamento della funzione “**zoom standart**” a seconda del valore corrente della funzione “**zoom piano**”.

| Il coefficiente attuale dell'ingrandimento “zoom piano” | Premere per la prima volta il tasto LRF/MODE (19) | Premere per la seconda volta LRF/MODE (19) |
|---|---|--|
| X1.1  | X2.0  | X1.1                                       |
| X1.8  | X2.0  | X1.8                                       |
| X2.1  | X2.0  | X2.1                                       |

## 12

### **TELEMETRO INCORPORATO**

- Inserire il cannocchiale, effettuare la regolazione dell'immagine del cannocchiale come è descritto nella parte 9, premere il pulsante “**LRF**”/ “**MODE**” (5) oppure il pulsante (18) di telecomando - sullo schermo si apparisce il segno del telemetro (inoltre si sparisce la croce di alto), Quando il telemetro è in modalità stand-by, il display mostra in alto a destra i trattini della misura della distanza con l'unità di misura.
- Puntare l'indicatore del telemetro verso un oggetto e premere il pulsante “**LRF**”/ “**MODE**”.
- Nell'angolo destro superiore sarà indicata la distanza in metri (o yard).

**Nota:** Se dopo la misurazione il telemetro non viene utilizzato per più di tre secondi, si disinserisce e il reticolo si appare.

- Per misurare la distanza nel regime di scansione (SCAN) premere il pulsante “**LRF**”/ “**MODE**” oppure il pulsante di telecomando (18) per più di due secondi, il valore della distanza si cambierà nel regime di tempo reale in dipendenza della distanza dall'oggetto di osservazione. Nell'angolo destro superiore del display si apparisce la scritta SCAN. Per uscire dal regime di scansione premere il pulsante “**LRF**”/ “**MODE**” oppure il pulsante (18) ancora una volta. La mancata misurazione viene segnalata dal display che riporta i trattini.
- Dopo 3-4 secondi di inattività (cioè quando non si effettua alcuna misurazione) il telemetro si spegne, l'indicatore del telemetro con il valore della distanza misurata scompare e sul display riappaia il reticolo di puntamento.

### **Notes:**

- Per selezionare un indicatore del telemetro, fare riferimento al menu opzione M1.
- Per selezionare l'unità di misura (metri o yards), fare riferimento al menu opzione M2

### **Condizioni d'uso speciali**

- La precisione e la distanza di misurazione dipende da coefficiente di riflessione della superficie di bersaglio e dalle condizioni meteorologiche.

Coefficiente di riflessione dipende dai fattori quai: testura, colore, dimensione e forma di bersaglio. Di solito coefficiente di riflessione e' piu' alto degli oggetti di colori chiari o di superficie lucidata.

- La misurazione della distanza a bersaglio fine e' piu' difficile che bersaglio grande.
- La precisione di misurazione e' funzione di fattori quai: condizioni di illuminazione, nebbia, velo, pioggia, neve ecc. I risultati di misurazione possono essere meno precisi nel tempo pieno del sole o nel caso del telemetro direzionato al sole.

13

## ● USCITA VIDEO

Il cannocchiale ha un'uscita video per poter collegare apparecchi esterni di videoregistrazione e registrare l'immagine nel monitor.

- Collegare la spina (13) del cavo al jack (9) del cannocchiale (guardare il disegno). Assicurare il cavo girando in senso orario l'anello di bloccaggio della spina.
- Collegare l'alimentatore esterno (AC/DC) o un adattatore delle auto al jack (14) del cavo.
- L'immagine apparirà sul dispositivo esterno. Assicurarsi che il dispositivo esterno sia predisposto alla registrazione (modalità AV).
- Per registrare, si possono utilizzare registratori come lo **Yukon MPR** (#27041).

14

## ● TELECOMANDO

Il telecomando duplica le funzioni dell'inserimento dello strumento.

|                 | Pulsante ON               | Pulsante CAL             | Pulsante LRF/MODE   |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Breve pressione | Accensione / Zoom / PiP*  | Calibratura              | Zoom / PiP**<br>L'attivazione dell'indicatore di telemetro / Misurazione di distanza* |
| Pressione lunga | Display off / Spegnimento | Inversione dell'immagine | Modalità SCAN*  |

\* Per i modelli LRF.

\*\* Per i modelli senza LRF.

Prima di cominciare il lavoro con il telecomando e' necessario attivarlo, per fare questo:

- Scegliere il punto del menu "Attivazione del quadro di telecomando" ( ). Premere il pulsante del controller, appare la scritta "**Wait**" e comincia il conto alla rovescia, durante il quale bisogna premere e tenere premuto per due secondi un qualsiasi pulsante del quadro di telecomando.
- In caso di avvenuta attivazione accanto al pittogramma appare la scritta "**Complete**". Se appare la scritta Error (Errore) ripetere la procedura.
- Il quadro e' attivo e pronto per lavorare.

- Se il telecomando non funziona, bisogna cambiare la batteria. Svitare le viti sulla piastra posteriore del remoto, spostare il coperchio posteriore, estrarre la batteria vecchia, inserire la batteria nuova Cr2032.

15

## ● SLITTA WEAVER 7/8"

Il cannocchiale e' attrezzato con la slitta Weaver (8). Con il suo aiuto si possono installare accessori supplementari come:

- Fonti d'alimentazione esterne EPS3.

16

## ● INSPEZIONE TECNICA

Si raccomanda di procedere al controllo del cannocchiale prima di qualsiasi utilizzo. Controlli obbligatori:

- Guardare attentamente che l'unità sia priva di qualsiasi danno fisico; crepe, ammaccature o segni di corrosione che potrebbero interferire con un corretto utilizzo dell'unità.
- Le corrette fissure all'arma (gioco non accettabile assolutamente).
- Le lenti d'obiettivo, d'oculare, telemetro (fissure, presenza di macchie di grasso, gocce d'acqua ed altre tracce non sono accettabili).
- Guardare le condizioni della batteria e del suo vano; la batteria deve essere priva di elettroliti e di residui di ossidazione, specialmente dove la batteria è a contatto con il metallo
- Verificare il corretto funzionamento di: selettori delle modalità, regolatori, altri elementi di controllo.
- Controllare il funzionamento del pomello della messa a fuoco, anello d'oculare.

17

## ● MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Il cannocchiale APEX possiede un grado di impermeabilità di IPX7: è cioè completamente impermeabile all'acqua e si può immergere ad un metro di profondità per 30 minuti.

Il modello APEX LRF (con telemetro integrato) è caratterizzato da un grado di impermeabilità di IPX4: resistente agli spruzzi.

Si conservi lo strumento nell'astuccio in un ambiente secco e ben ventilato. Per un lungo immagazzinamento rimuovere le batterie.

18

## ● RILEVAMENTO DI DIFETTI

La tabella sotto elenca eventuali guasti durante l'uso del cannocchiale. Si raccomanda di seguire esattamente la procedura di controllo e di eliminazione dei problemi come nella tabella indicata. Le verifiche nella tabella sono obbligatorie per rivelare le cause dei guasti durante l'uso dello strumento; le azioni indicate sono per eliminare i problemi. Se il problema persistesse, si raccomanda di rivolgersi al centro di assistenza (vedere la tabella nella pagina seguente).

| DIFETTO (GUASTO)   | CAUSA POSSIBILE  | RIPARAZIONE   |
|--|--|---|
| L'apparecchio non si accende.  | Le batterie sono installate nel modo sbagliato.  | Mettere le batterie secondo la marcatura.   |
|  | Nel contenitore delle batterie i contatti sono ossidati o sui contatti c'è un liquido attivo chimicamente.     | Pulire il contenitore delle batterie, pulire i contatti.  |
|  | Le batterie sono scariche completamente o una o più batterie sono difettose.                                   | Mettere le batterie cariche. Usare il contenitore delle batterie di riserva.  |
| L'immagine non è chiara, con le righe verticali e il fondo irregolare.                       | E' necessario fare la calibrazione.  | Fare la calibrazione dell'immagine secondo le istruzioni del paragrafo "Operatività".   |
| L'immagine è troppo scura.   | Il livello di luminosità è basso.  | Regolare la luminosità girando il controller.   |
| Immagine del segno non chiara e non si riesce a centrare l'oculare.                          | L'oculare non può correggere le diottrie.  | Se si usano occhiali con lenti piu' di +/- 3,5, si seguia il mirino tramite l'oculare con gli occhiali.   |
| Immagine del segno chiara, l'immagine dell'oggetto alla distanza di meno 30 m non e' chiara. | Polvere e/o condensato sulle superfici esterne dell'obiettivo e dell'oculare.                                  | Pulire superfici esterne con la stoffa di cotone. Asciugare il cannocchiale per 4 ore nell'ambiente caldo.  |
|  | Il obiettivo non è a fuoco.  | Regolare la qualità dell'immagine ruotando l'obiettivo.   |
| Allo sparco il segno si sposta.  | Manca fissamento rigido del cannocchiale sul fucile oppure l'attacco non e' serrato con il fissaggio flettato. | Controllare il fissaggio del cannocchiale. Verificare il titolo di cartuccia, se precisamente quello usato nelle prove del cannocchiale. Se la cartuccia era usata per le prove d'estate ed adesso e' l'inverno (o all' contrario), l'eventuale spostamento del punto zero non e' escluso.                          |
| Cannocchiale non si centra.  | Regolazione non e' corretta.   | Per la regolazione dello strumento vedere sezione "Operatività". Controllare superfici esterne di lenti d'obiettivo e d'oculare, pulire se il caso, rimuovere polvere, condensato, brina ecc. Alle temperature basse si puo' ricorrere al rivestimento anti appannato come per esempio per gli occhiali correttivi. |
| Il cannocchiale non si accende con il telecomando.   | Il remoto non è attivato.  | Attivi il remoto secondo istruzioni nel paragrafo rispettivo.   |
|  | La batteria è scarica.   | Cambiare la batteria CR2032.  |

| DIFETTO (GUASTO)   | CAUSA POSSIBILE   | RIPARAZIONE  |
|--|---|--|
| L'unità non funziona se alimentata da una fonte esterna.                                   | Assicurarsi che l'alimentatore fornisca energia.  | Ricaricare la batteria (se indicato).  |
|  | Assicurarsi che il contatto centrale del jack della batteria esterna e i contatti della presa non siano deformati.  |  |
| Nessuna immagine dell'oggetto osservato.   | Si sta osservando attraverso un vetro.  | Rimuovere il vetro dal campo visivo.   |
| Nessuna immagine quando l'apparecchio video esterno e' collegato al visore termico.        | La porta video del visore termico e' disabilitata. Non c'e' connessione.  | Attivare l'uscita video (vedere il punto "Attivazione/disattivazione dell'uscita video" al punto 13 del menu). Assicurarsi che i cavi siano ben collegati. |
| Il telemetro non effettua la misurazione.  | Davanti alle lenti del ricevitore o obiettivo c'e' un oggetto estraneo, il quale ostacola il passaggio del segnale. | Accertarsi che le lenti non sono coperti con la mano o le dita. Accertarsi che le lenti non sono coperti con polvere, gelo etc.                            |
|  | Condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, foschia, neve).   |  |
| Durante la misurazione il cannocchiale subisce la vibrazione.                              |   | Durante la misurazione tenere lo strumento in modo retto.  |
| La distanza all'oggetto supera 1000m.  |   | Scegliere un oggetto alla distanza fino a 1000m.   |
| Coefficiente di riflessione dell'oggetto e' molto basso (per esempio, fogliame di alberi). |   | Scegliere un oggetto con un coefficiente di riflessione piu alto.  |
| Un grande errore di misurazioni.   | Condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, foschia, neve).   |  |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| SKU#   | 76411                             | 76415         | 76421                          | 76425 | 76471                           | 76475 |
|--|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Модель: APEX   | LD38                              | XD38          | LD50                           | XD50  | LD75                            | XD75  |
| <b>Микроболометр</b>                                       |                                   |               |                                |       |                                 |       |
| Тип  | Неохлаждаемый                     | Неохлаждаемый | Неохлаждаемый                  |       |                                 |       |
| Разрешение, пиксели  | 384x288                           | 384x288       | 384x288                        |       |                                 |       |
| Частота обновления кадров, Гц                              | 9                                 | 50            | 9                              | 50    | 9                               | 50    |
| Размер пикселя, мкм  | 25                                |               | 25                             |       | 25                              |       |
| <b>Оптические характеристики</b>                           |                                   |               |                                |       |                                 |       |
| Объектив   | F38 mm, F/1,2                     |               | F50 mm, F/1,2                  |       | F75 mm, F/1,4                   |       |
| Увеличение   | 1,5x-3x                           |               | 2x-4x                          |       | 3x-6x                           |       |
| Цифровой зум   | 1x-2x                             |               | 1x-2x                          |       | 1x-2x                           |       |
| Удаление выходного зрачка, мм                              | 67                                |               | 67                             |       | 67                              |       |
| Угол поля зрения (ГxB), град                               | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 |               | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 |       | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |       |
| Угол поля зрения, м на 100 м                               | 25<br>2x zoom: 12,6               |               | 19,2<br>2x zoom: 9,6           |       | 12,8<br>2x zoom: 6,4            |       |
| Диапазон фокусировки окуляра, дптр                         | -4...+3,5                         |               | -4...+3,5                      |       | -4...+3,5                       |       |
| Максимальная дистанция наблюдения животного ростом 1,7м, м | 950                               |               | 1250                           |       | 1600                            |       |
| Минимальная дистанция фокусировки, м                       | 7                                 |               | 7                              |       | 7                               |       |
| <b>Прицельная метка</b>                                    |                                   |               |                                |       |                                 |       |
| Цена клика, Г/В, мм@100м                                   | 40/40                             |               | 30/30                          |       | 20/20                           |       |
| Запас хода прицельной метки, Г/В, мм@100м                  | 8000/8000                         |               | 6000/6000                      |       | 4000/4000                       |       |
| <b>Дисплей</b>   |                                   |               |                                |       |                                 |       |
| Тип  | OLED                              |               | OLED                           |       | OLED                            |       |
| Полезное разрешение, пиксель                               | 640x480                           |               | 640x480                        |       | 640x480                         |       |
| <b>Эксплуатационные характеристики</b>                     |                                   |               |                                |       |                                 |       |
| Напряжение питания   | 4 + 6 В                           |               | 4 + 6 В                        |       | 4 + 6 В                         |       |
| Тип батарей  | 2xCR123A                          |               | 2xCR123A                       |       | 2xCR123A                        |       |
| Внешнее питание  | 8-15 В                            |               | 8-15 В                         |       | 8-15 В                          |       |
| Время работы от комплекта батарей (при t=22 °C), ч*        | 5                                 |               | 5                              |       | 5                               |       |
| Макс. ударная стойкость на нарезном оружии, Джоулей        | 6000                              |               | 6000                           |       | 6000                            |       |
| Макс. ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр  | 12                                |               | 12                             |       | 12                              |       |
| Степень защиты, код IP (IEC60529)                          | IPX7                              |               | IPX7                           |       | IPX7                            |       |
| Рабочая температура, °C                                    | -25 ... +50                       |               | -25 ... +50                    |       | -25 ... +50                     |       |
| Габариты (ДхШхВ), мм                                       | 335x110x75                        |               | 343x110x75                     |       | 381x110x75                      |       |
| Масса (без батарей и кронштейна), кг                       | 0,6                               |               | 0,7                            |       | 0,77                            |       |

\* Работа в режиме энергосбережения.

| SKU#   | 76418                             | 76428                          | 76478                           |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Модель: APEX   | LRF XD38                          | LRF XD50                       | LRF XD75                        |
| <b>Микроболометр</b>                                       |                                   |                                |                                 |
| Тип  | Неохлаждаемый                     | Неохлаждаемый                  | Неохлаждаемый                   |
| Разрешение, пиксели  | 384x288                           | 384x288                        | 384x288                         |
| Частота обновления кадров, Гц                              | 50                                | 50                             | 50                              |
| Размер пикселя, мкм  | 25                                | 25                             | 25                              |
| <b>Оптические характеристики</b>                           |                                   |                                |                                 |
| Объектив   | F38 mm, F/1,2                     | F50 mm, F/1,2                  | F75 mm, F/1,4                   |
| Увеличение   | 1,5x-3x                           | 2x-4x                          | 3x-6x                           |
| Цифровой зум   | 1x-2x                             | 1x-2x                          | 1x-2x                           |
| Удаление выходного зрачка, мм                              | 67                                | 67                             | 67                              |
| Угол поля зрения (ГxB), град                               | 14,4 / 10,8<br>2x zoom: 7,2 / 5,4 | 11 / 8,2<br>2x zoom: 5,5 / 4,1 | 7,2 / 5,4<br>2x zoom: 3,6 / 2,7 |
| Угол поля зрения, м на 100 м                               | 25<br>2x zoom: 12,6               | 19,2<br>2x zoom: 9,6           | 12,8<br>2x zoom: 6,4            |
| Диапазон фокусировки окуляра, дптр                         | -4...+3,5                         | -4...+3,5                      | -4...+3,5                       |
| Максимальная дистанция наблюдения животного ростом 1,7м, м | 950                               | 1250                           | 1600                            |
| Минимальная дистанция фокусировки, м                       | 7                                 | 7                              | 7                               |
| <b>Прицельная метка</b>                                    |                                   |                                |                                 |
| Цена клика, Г/В, мм@100м                                   | 40/40                             | 30/30                          | 20/20                           |
| Запас хода прицельной метки, Г/В, мм@100м                  | 8000/8000                         | 6000/6000                      | 4000/4000                       |
| <b>Дисплей</b>   |                                   |                                |                                 |
| Тип  | OLED                              | OLED                           | OLED                            |
| Полезное разрешение, пиксель                               | 640x480                           | 640x480                        | 640x480                         |
| <b>Эксплуатационные характеристики</b>                     |                                   |                                |                                 |
| Напряжение питания   | 4 + 6 В                           | 4 + 6 В                        | 4 + 6 В                         |
| Тип батарей  | 2xCR123A                          | 2xCR123A                       | 2xCR123A                        |
| Внешнее питание  | 8-15 В                            | 8-15 В                         | 8-15 В                          |
| Время работы от комплекта батарей (при t=22 °C), ч*        | 5                                 | 5                              | 5                               |
| Макс. ударная стойкость на нарезном оружии, Джоулей        | 6000                              | 6000                           | 6000                            |
| Макс. ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр  | 12                                | 12                             | 12                              |
| Степень защиты, код IP (IEC60529)                          | IPX4                              | IPX4                           | IPX4                            |
| Рабочая температура, °C                                    | -25 ... +50                       | -25 ... +50                    | -25 ... +50                     |
| Габариты (ДхШхВ), мм                                       | 335x110x75                        | 343x110x75                     | 381x110x75                      |
| Масса (без батарей и кронштейна), кг                       | 0,75                              | 0,85                           | 0,92                            |
| <b>Дальномер</b>   |                                   |                                |                                 |
| Длина волны, нм  | 905                               | 905                            | 905                             |
| Макс. дистанция измерения, м**                             | 1000                              | 1000                           | 1000                            |
| Точность измерения, м                                      | +/-1                              | +/-1                           | +/-1                            |

\*\* Зависит от характеристик объекта измерения, условий окружающей среды.

## ● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Прицел
- Чехол
- Беспроводной ПДУ
- Кронштейн (с винтами и шестигранным ключом)\*\*\*
- Двойной кабель: для видео и внешнего питания
- Кабель для внешнего питания
- Инструкция по эксплуатации
- Салфетка для чистки оптики
- Гарантийный талон

\*\*\* В отдельных поставках кронштейн в комплект может не входить.  
Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут вноситься усовершенствования.

Программное обеспечение продукта может изменяться без предварительного уведомления. Актуальную версию инструкции по эксплуатации вы можете скачать на сайте [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

## ● ОПИСАНИЕ

Тепловизионные прицелы **Apxex** предназначены для использования на охотничьих оружиях как ночью, так и днем в сложных погодных условиях (туман, смог, дождь), а также при наличии препятствий, затрудняющих обнаружение цели (ветки, высокая трава, густой кустарник и т.п.). В отличие от прицелов на базе электронно-оптических преобразователей, тепловизионные прицелы Apxex не нуждаются во внешнем источнике света и устойчивы к высокому уровню освещенности.

Модели **Apxex LRF** оснащены встроенным дальномерным блоком, который позволяет измерять расстояние до объекта на расстоянии до 1000 метров. Сферы применения прицелов: наблюдение и ориентирование в условиях ограниченной видимости, охота, поиск, спасение.

## ● ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Оптика:

- Большое удаление выходного зрачка (67 мм)
- Функция внутренней фокусировки объектива
- Оптическое увеличение от 1,5 до 3 крат
- Большой угол поля зрения

### Электроника:

- Матрица 384x288
- OLED дисплей (640x480 пикселей)
- Плавный цифровой зум 1x-2x
- Функция PiP («картинка в картинке»)
- Встроенный дальномер (дистанция измерения до 1000м)
- Три режима калибровки: ручной, автоматический, полуавтоматический
- Три режима работы – скалы, лес, распознавание
- Режимы инверсии изображения "White hot" и "Black hot"
- Широкий выбор переключаемых меток в памяти прицела
- Функция "пристрелка одним выстрелом" и с функцией "FREEZE"
- Функция запоминания параметров пристрелки для трех видов оружия или дистанций
- Выбор цвета прицельной метки (белый/черный)

## Дополнительные функции:

- Режим энергосбережения
- Возможность работы от внешнего питания
- Высокая ударная стойкость
- Степень защиты IPX7/IPX4
- Видеовыход – возможность видеозаписи на сторонние устройства
- Функция удаления дефектных пикселей
- Дополнительная панель Weaver для установки аксессуаров
- Беспроводной пульт дистанционного управления
- Широкий диапазон регулировки яркости и контраста с запоминанием пользовательских настроек
- Функция отключения дисплея – обеспечивает защиту от демаскировки и быстрое включение для дальнейшего использования

## ● ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом эксплуатации прицела убедитесь, что Вы установили и зафиксировали кронштейн согласно указаниям раздела "Установка кронштейна".
- Храните прицел с закрытой крышкой объектива и в чехле.
- Выключите прицел после использования.
- Прицел не предназначен для погружения в воду.
- **Самостоятельно ремонтировать и разбирать гарантийный прицел запрещается!**
- Наружную чистку оптических деталей производите очень аккуратно и только в случае необходимости. Вначале осторожно удалите (смажните или сдуйте) с оптической поверхности пыль и песок, после осуществляйте чистку. Пользуйтесь чистой хлопчатобумажной салфеткой (ватой и деревянной палочкой), специальными средствами для линз с многослойными покрытиями.
- Прицел может эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Если прицел эксплуатировался на холода и был внесен в теплое помещение, не вынимайте его из чехла в течение не менее 2-3 часов, это позволит предотвратить появление конденсата на внешних оптических элементах.
- Если Вам не удалось легко и надежно (без люфта, строго вдоль линии ствола) установить прицел на ружье или у Вас имеются сомнения в правильности крепежа, обратитесь в специализированную оружейную мастерскую. Стрельба с неправильно установленным прицелом снижает точность попадания в цель!
- Для обеспечения безотказного функционирования, предупреждения и устранения причин, вызывающих преждевременный износ или выход из строя узлов и деталей, необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание прицела.
- При длительном хранении извлеките батареи из прицела.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или подобных источников.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается направлять объектив прицела на интенсивные источники энергии, такие как устройства, испускающие лазерное излучение, или солнце. Это может вывести электронные компоненты прицела из строя. На повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, гарантия не распространяется.

## ПИКТОГРАММЫ МЕНЮ / СТРОКИ СТАТУСА

- ▲ Режим работы "Скалы"
  - ▲ Режим работы "Лес"
  - ▲ Режим работы "Распознавание"
  - М Ручной режим калибровки
  - Н Полуавтоматический режим калибровки
  - А Автоматический режим калибровки
  - Переключение выходного видеосигнала PAL/NTSC
  - ⌚ Режим настройки часов
  - ☀ Регулировка яркости пиктограмм меню
  - ×2 Цифровое увеличение 2x
  - + Режим удаления дефектных пикселей
  - ✗ Крест для удаления дефектных пикселей
  - ☀️💡 Регулировка яркости / контраста
  - ☒ Режим инверсии изображения: "White hot"/"Black hot"
  - ↶ Возврат к заводской карте пикселей
  - 🔋 Индикатор заряда батареи
  - 🔋 Индикатор работы от внешнего источника питания
- Описание остальных пиктограмм находится в разделе 11 "Меню".

## ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Объектив
2. Регулятор фокусировки объектива
3. Кнопка "ON"
4. Кнопка "CAL"
5. Кнопка "LRF"/"MODE"
6. Контейнер батареи
7. Дальномер
8. Дополнительная планка Weaver
9. Разъем видеовыхода / внешнего питания
10. Кольцо диоптрийной подстройки окуляра
11. Контроллер
12. Кронштейн

### Видеокабель / Кабель внешнего питания:

13. Штекер подключения к прицелу
14. Разъем видеовыхода
15. Разъем внешнего питания

### Пульт дистанционного управления:

16. Кнопка "ON"
17. Кнопка "CAL"
18. Кнопка "LRF / MODE"

|                 |                                    | APEX  | APEX LRF   |
|-----------------|------------------------------------|---|--|
| Кнопка ON       | Короткое нажатие                   | Включение прицела   | Включение прицела  |
|                 | Следующ. короткое нажатие          | Отключение дисплея (Display off). Через 20 мин прицел автоматически выключается. Кнопки CAL, MODE и контроллер не активны. Повторное короткое нажатие - включение дисплея.  | Активация цифрового зума или PiP (если PiP активирован в меню)         |
| Кнопка CAL      | Длительное нажатие                 | Выключение прицела  | Отключение дисплея (Display off) или выключение прицела                |
|                 | Короткое нажатие                   | Калибровка прицела (работает в любом режиме калибровки)   |  |
| Кнопка LRF/MODE | Длительное нажатие                 | Калибровка прицела  | Включение / выключение режима "Инверсия"                               |
|                 | Короткое нажатие                   | Активация цифрового зума или PiP (если PiP активирован в меню)  | Вызов дальномерной метки   |
|                 | Следующ. короткое нажатие          | ----  | Измерение расстояния   |
|                 | Длительное нажатие                 | Включение / выключение режима "Инверсия"  | Включение дальномера в режиме «SCAN», непрерывное измерение расстояния |
| Контроллер      | Короткое нажатие в режиме SCAN     | ----  | Выключение режима SCAN дальномера.                                     |
|                 | Вращение (по умолчанию)            | Регулировка яркости дисплея (от 0 до 20)  |  |
|                 | Короткое нажатие                   | Переключение между режимами регулировки яркости дисплея, контраста и изменение цифрового зума (平淡ый зум)<br>(Переключение между режимами происходит циклически (яркость -> контраст -> "平淡ный" zoom -> яркость ...)). |  |
|                 | Вращение (после короткого нажатия) | Регулировка контраста дисплея (от 0 до 20)  |  |
|                 | Вращение (после короткого нажатия) | Регулировка цифрового зума (от 1x до 2x с шагом 0,1x)   |  |
|                 | Длительное нажатие                 | Вход в меню   | Вход в меню  |

- В памяти прицела запоминается, какая функция регулировалась последней, и при очередном вращении контроллера будет производиться регулировка последней функции.
- Значение функций, которые записываются в память прицела при выключении, используются при очередном включении прицела.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- Поверните ручку крышки контейнера батарей (6) против часовой стрелки до упора и снимите ее.
- Установите две батареи типа CR123A в соответствии с маркировкой на крышке контейнера батарей и внутри контейнера.
- Установите крышку контейнера батарей на место и надавите на нее до щелчка (см. схему).

- Убедитесь, что крышка закрылась с двух сторон.
- Уровень заряда отображается в строке статуса (  ).
- При полном разряде батарей в строке статуса мигает пиктограмма .

**Внимание:** не используйте перезаряжаемые аккумуляторы, т.к. при их использовании индикация заряда отображается неверно и возможно внезапное отключение прицела во время работы.

8

## ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

Прицел может работать от внешнего источника питания (штекер стандарта 2,1 мм) или от автомобильной сети. Диапазон входных напряжений от 8В до 15В.

- Подключите штекер (13) к разъему внешнего питания (9) прицела (см. схему).
- Зафиксируйте кабель, закрутив стопорное кольцо штекера (13) по часовой стрелке.
- Подключите внешний источник питания (AC/DC) или автомобильный адаптер к разъему (15) кабеля.
- Внимание! В штекере питания, подключаемом к прицелу, центральный контакт должен быть “+”.
- Возможная маркировка на штекере или источнике питания –  – 
- При подключении внешнего источника питания в строке статуса панели появится пиктограмма  , питание от батарей отключится.
- Рекомендуем использовать блоки внешнего питания EPS3/EPS3I или EPS5, обеспечивающие от 9 до 20 часов непрерывной работы прицела.

9

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


### Установка кронштейна:

Перед началом эксплуатации прицела на него необходимо установить кронштейн.

Прицел может использоваться с различными типами кронштейна – Weaver, Евро-призма, Лось, боковой, адаптер MAK и др., позволяющими установить прицел на многие типы оружия.

Наличие крепежных гнезд в основании прицела позволяет установить кронштейн в одно из нескольких возможных положений. Выбор положения кронштейна помогает обеспечить правильное положение удаления выходного зрачка в зависимости от типа оружия.

Кронштейн может быть прикреплен как с помощью трех, так и двух винтов (поставляются в комплекте) в зависимости от выбранного положения кронштейна (см. примеры ниже).

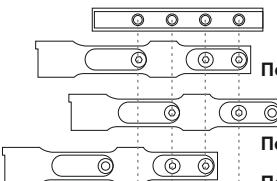

Положение 1: 3 винта

Положение 2: 2 винта

Положение 3: 2 винта

Рис. 1

- С помощью шестигранного ключа и винтов привинтите кронштейн к основанию прицела.
- Установите прицел на ружье и удостоверьтесь в удобстве выбранного положения, затем снимите прицел.
- Приоткрутите винты, нанесите резьбовой фиксатор на резьбу винтов и закрутите их. Дайте фиксатору высохнуть в течение некоторого времени.
- После первой установки Вашего прицела на оружие необходимо выполнить рекомендации раздела "Пристрелка прицела к оружию".

**Примечание.** При смене положения кронштейна, возможно, потребуется незначительная пристрелка.

### Включение и выключение прицела

- Включите прицел коротким нажатием кнопки "ON" (3). Через несколько секунд загорится дисплей. При полном разряде батарей в строке статуса и в центре дисплея мигает пиктограмма  .
- Для того чтобы отключить дисплей, нажмите и удерживайте кнопку "ON". Дисплей погаснет, на нем появится надпись "Display off".
- Для того чтобы включить дисплей, кратко нажмите кнопку "ON".
- **Внимание!** При активированной функции Display Off все органы управления, кроме кнопки "ON", не активны.
- Для того чтобы выключить прицел APEX, нажмите и удерживайте кнопку "ON" в течение трех секунд.
- Для того чтобы выключить прицел APEX LRF, нажмите и удерживайте кнопку "ON" в течение трех секунд. В центре дисплея под "Display Off" появится надпись "Switch Off" с обратным отсчетом времени от 3 до 1. По достижении 1 прицел выключится.

### Калибровка

- Калибровка изображения необходима для выравнивания температурного фона микроболометра, а также для устранения недостатков изображения (вертикальные полосы, застывшее изображение и т.п.). Время между калибровками зависит от нагрева сенсора: чем дольше непрерывно работает прицел, тем реже необходима калибровка.

Имеется три режима калибровки:

- ручной (M), полуавтоматический (H) и автоматический (A).

### Ручной (бесшумный) режим калибровки

- Крышка объектива должна быть закрыта.
- Включите прицел нажатием кнопки "ON" (3), нажмите и удерживайте контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
- Вращением контроллера выберите пункт Cal. Нажмите контроллер.
- Вращением контроллера выберите режим M. Нажмите контроллер для подтверждения. Для выхода из меню нажмите контроллер в течение двух секунд или подождите 10 секунд для автоматического режима.
- Для калибровки нажмите кнопку CAL (4). Изображение застынет на 1-2 секунды. Затем откройте крышку объектива.

Калибровка произведена.

- В случае появления на дисплее артефактов (застывшего изображения, вертикальных полос и т.п.) повторно произведите калибровку.

## Полуавтоматический режим калибровки

- Включите прицел, откройте крышку объектива.
- Нажмите и удерживайте контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
- Вращением контроллера выберите пункт **Cal**. Нажмите контроллер.
- Вращением контроллера выберите режим **H**. Нажмите контроллер для подтверждения.
- Для калибровки нажмите кнопку **Cal** (4). Изображение застынет на 1-2 секунды, и Вы услышите звук внутренней шторки. Калибровка произведена.


## Автоматический режим калибровки

В автоматическом режиме прицел калибруется самостоятельно согласно программному алгоритму. Сенсор закрывается внутренней шторкой автоматически. В данном режиме допускается калибровка прицела пользователем с помощью кнопки **Cal** (4).

- Включите прицел, откройте крышку объектива.
- Нажмите контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
- Вращением контроллера выберите пункт **Cal**. Нажмите контроллер.
- Вращением контроллера выберите режим **A**. Нажмите контроллер для подтверждения.
- В момент автоматической калибровки изображение застынет на 1-2 секунды, и Вы услышите звук внутренней шторки.

## Фокусировка и настройка изображения

- Откройте крышку объектива (1).
- Настройте резкое изображение пиктограмм в строке статуса вращением кольца диоптрийной подстройки окуляра (10).
- Для регулировки яркости дисплея вращайте контроллер. Соответствующая степень яркости (от 0 до 20) отобразится рядом с пиктограммой яркости в правой верхней части дисплея.
- Для регулировки контраста дисплея нажмите контроллер (11) (появится пиктограмма ) и вращайте его. Соответствующая степень контраста (от 0 до 20) отобразится рядом с пиктограммой контраста в правой верхней части дисплея.
- Выберите неподвижный теплый объект наблюдения, удаленный на некотором расстоянии, например, 100 м.
- Вращая регулятор фокусировки объектива (2), добейтесь четкого изображения.
- После данной настройки, независимо от дистанции и других условий, вращать кольцо диоптрийной подстройки не требуется. Настраивайте изображение только регулятором фокусировки объектива.
- Для активации инверсии цвета изображения (функции "White hot" и "Black hot") удерживайте кнопку "LRF/MODE" (5)(модели APEX) "CAL" (4)(модели APEX LRF) нажатой в течение двух секунд. При использовании функции "White Hot" (белый горячий) теплые объекты отображаются более светлыми оттенками; "Black Hot" (черный горячий) - теплые объекты отображаются более темными оттенками.

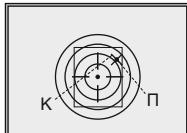

## ПРИСТРЕЛКА ПРИЦЕЛА К ОРУЖИЮ

В прицеле реализована возможность пристрелки двумя методами - методом "одного выстрела" и функцией "FREEZE" (см. Меню M2 прицела). Пристрелку рекомендуется производить при температуре, близкой к температуре эксплуатации прицела.

## Пристрелка методом "одного выстрела":

- Установите оружие с прицелом на прицельном станке.
- Установите мишень на пристреливаемую дальность, например, 100 м.
- Настройте прицел согласно рекомендации раздела "Эксплуатация".
- Наведите оружие на центр мишени по механическому прицелу.
- Сделайте выстрел. Если точка попадания не совпадла с точкой прицеливания, длительным нажатием кнопки контроллера войдите в меню **M2** прицела и вращением контроллера выберите пункт **«Пристрелка»** (обозначается пиктограммой ).
- В центре дисплея появится опорный крест (K) . Справа от пиктограммы появятся горизонтальные стрелки и координаты опорного креста .
- Удерживая прицельную метку в точке прицеливания, вращением контроллера передвигайте опорный крест относительно метки до тех пор, пока опорный крест не совместится с точкой попадания (П) (см. рис.).
- Для смены направления движения метки с горизонтального на вертикальное коротко нажмите на кнопку контроллера. При этом возле пиктограммы появятся вертикальные линии .
- **Внимание!** Опорный крест может передвигаться только в пределах ограничительной рамки (см. рис.), которая определяет диапазон выверки: 200 кликов по горизонтали (+100/-100) и 200 кликов по вертикали (+100/-100).
- Выйдите из меню «Пристрелка» длительным нажатием кнопки контроллера. Появится надпись **OK**, подтверждающая успешное совершение операции. Прицельная метка переместится в точку попадания.
- **Внимание! Не выключайте прицел до тех пор, пока настройки пристрелки не сохранены.**
- Сделайте повторный выстрел - теперь точка попадания должна совпадать с точкой прицеливания.
- Прицел пристрелян на выбранную дистанцию.

## ПРИСТРЕЛКА С ФУНКЦИЕЙ FREEZE

- Сделайте пристрелочный выстрел.
- Совместите прицельную метку прицела с точкой прицеливания (как правило – центром мишени).

## Для моделей APEX:

- Выберите пункт "Freeze" (пиктограмма ) в меню M2 прицела.
- Прицел запросит нажатие контроллера или любой кнопки ПДУ в течение 30 секунд для замораживания (запоминания) изображения. появляется ограничительная рамка с опорным крестом. В строке статуса отображается пиктограмма .

## Для моделей APEX LRF:

- Находясь в меню пристрелки, нажмите кнопку **LRF/MODE** (5) или кнопку (18) ПДУ изображение «замораживается». В строке статуса отображается пиктограмма .

**Примечание.** После заморозки изображения удерживать оружие наведенным на мишень не требуется.

- Вращая контроллер, перемещайте опорный крест в пределах ограничительной рамки до тех пор, пока он не совместится с точкой попадания.

- Короткое нажатие кнопки контроллера позволяет переключать направление перемещения опорного креста (по горизонтали или по вертикали). Длительное нажатие контроллера подтверждает сохранение поправок и позволяет выйти из данного пункта меню.
- Сохранение координат подтверждается сообщением “OK” в месте отображения координат.
- При выходе из меню видеозображение восстанавливается.

**Примечание:** параметры пристрелки (координаты X;Y) записываются в память прицела под номером 1 в пункте “Выбор оружия” меню M1. Если Вы хотите пристрелять прицел на другом оружии или на другую дистанцию, выберите номер 2 или 3 (подробнее см. пункт “Выбор оружия” раздела 11).

11

## МЕНЮ

Работа и состав меню.

**Длительное нажатие контроллера – вход в меню.**

**Вращение контроллера – навигация по меню;**

**Короткое нажатие –** вход в пункт меню; выбор значения пункта меню, с одновременным выходом из него, либо переходом к следующему параметру (часы);

**Длительное нажатие –** выход из пункта меню и меню (в зависимости от положения курсора).

Также выход из меню осуществляется после десяти секунд бездействия (не осуществляется навигация в меню).

**Имеется два меню:**

M1 – меню 1 (основное меню);

M2 – меню 2 (дополнительное меню);

Для переключения вращением контроллера необходимо выбрать пункт меню M1 или M2 (рамка начнет мигать) и кратко нажать на контроллер.

## СТРОКА СТАТУСА

В строке статуса отображается следующая информация:

1. Номер выбранного оружия (1,2,3): ◎

2. Режим работы (“Скалы”, “Лес”, “Распознавание”): ▲

3. Режим калибровки (ручной, полуавтоматический, автоматический): M

4. Включен цифровой зум от x1 до x2: x2

5. Включена “Инверсия изображения”: □


6. Текущее время: 00:00 AM

7. Текущий заряд батарей либо подключение внешнего источника питания: ■■■



## Состав меню M1:

- Выбор режима работы **Mode**
- Выбор режима калибровки **Cal**
- Выбор оружия (1,2,3) ◎
- Выбор метки из памяти прицела -
- Регулировка яркости графики меню ◎
- Изменение цвета метки ◊
- Режим PiP PiP
- Выбор метки дальномера\*\* ?

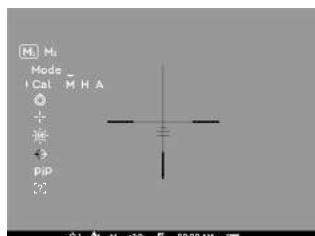


## Состав меню M2:

- Пристрелка прицела одним выстрелом ◊
- Пристрелка с функцией FREEZE\*
- Выбор стандарта видео – PAL, NTSC или отключение видео ☐
- Настройка времени ◎
- Авторизация ПДУ ☰
- Удаление дефектных пикселей +
- Выбор единицы измерения\*\* [M/Y]
- Возврат к настройкам по умолчанию ☒

\* Для моделей APEX.

\*\* только для моделей с LRF

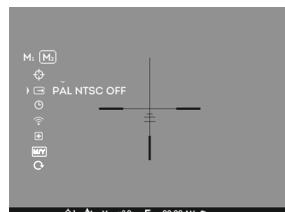

## МЕНЮ M1:

### Режим работы “Mode”

Имеется три автоматических режима работы тепловизора – “Скалы” ▲ (высокий контраст), “Лес” ▲ (низкий контраст) и “Распознавание” ☐ (улучшенная детализация).

Каждый из режимов включает в себя оптимальное сочетание параметров (яркость, контраст, усиление и т.д.) для обеспечения наилучшего качества изображения в конкретных условиях наблюдения.

• Для выбора варианта нажмите контроллер (11) и вращайте его.

• Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

• Пиктограмма режима отображается в строке статуса.

### Выбор оружия (1,2,3)

Данный пункт позволяет выбрать три положения точки пристрелки для разных типов оружия (либо разной дистанции), а также запоминание трех вариантов метки для каждого типа оружия.

• Для выбора варианта нажмите контроллер и выберите номера из списка (1,2,3).

• Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

• Номер выбранного варианта используемого оружия отображается в строке статуса.

**P.S.** В первоначальном состоянии метка для всех трех вариантов расположена в центре (X=0; Y=0). Далее для каждого варианта оружия осуществляется индивидуальная пристрелка.

**Выбор режима калибровки - ручная (“M”), полуавтоматическая (“H”), автоматическая (“A”)**  
См. раздел 9 “Эксплуатация”.

### Выбор метки из памяти прицела

Данный пункт позволяет выбрать одну из предустановленных прицельных меток (10 - в моделях APEX, 9 - в моделях APEX LRF). В пункте меню отображается номер метки.

• Для выбора варианта нажмите контроллер и выберите номер метки из списка. На дисплее отобразится соответствующая метка.

• Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

• Список и полное описание меток можно найти на сайте [www.pulsar-nv.com](http://www.pulsar-nv.com)

**Примечание.** Корректная работа прицельных меток APEX поддерживается для оптического увеличения (без активации цифрового зума) каждой из моделей (1,5x ; 2x ; 3x), а также в режиме PiP ("картинка в картинке").

#### Регулировка яркости графики меню

- Для выбора пункта меню вращайте контроллер, нажмите контроллер.
- Вращением контроллера выберите уровень яркости пиктограмм меню от 1 до 10.
- Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

#### Изменение цвета метки

Данный пункт позволяет сменить цвет метки, отображаемой на дисплее.

- Для выбора одного из двух цветовых вариантов (черный или белый) нажмите контроллер и вращайте контроллер.
- Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

#### Режим PiP

Режим PiP ("картинка в картинке") позволяет увеличить центральную область перекрестья в два раза, что повышает удобство прицеливания без уменьшения поля зрения.

- Для включения режима выберите "Yes". Для выключения – "No".
- Подтвердите выбор коротким нажатием контроллера.

**Внимание:** при активированном режиме PiP функция цифрового зума не активна.

#### Выбор метки дальномера (только для моделей LRF)

Данный пункт позволяет выбрать конфигурацию метки (поискового квадрата) дальномера из трех возможных вариантов.

- Нажмите на кнопку контроллера и вращайте его для выбора типа метки. Номер метки отображается справа от пиктограммы.
- Нажмите на кнопку контроллера для подтверждения выбора.
- При включении дальномера метка прицела пропадает с дисплея, а отображается метка дальномера.
- После 4 секунд бездействия метка дальномера пропадает, а метка прицела снова отображается на дисплее.

#### МЕНЮ M2:

##### Пристрелка прицела одним выстрелом

См. раздел 10 "ПРИСТРЕЛКА К ОРУЖИЮ" инструкции.

##### Выбор стандарта выходного видеосигнала

- Нажмите контроллер и вращайте его для выбора стандарта сигнала – PAL или NTSC (по умолчанию видеовыход выключен).
- Для отключения видеовыхода выберите пункт "OFF". Отключение позволяет снизить энергопотребление прицела.
- Нажмите контроллер для подтверждения выбора.

##### Настройка времени

- Нажмите контроллер, вращением контроллера выберите формат времени – 24/PM/AM.
- Для перехода настройке значения часа нажмите контроллер. Вращением контроллера выберите значение часа.
- Для перехода настройке значения минут нажмите контроллер. Вращением контроллера выберите значение минут.
- Для выхода из меню нажмите и удерживайте контроллер.

#### Авторизация пульта дистанционного управления

См. раздел 12.

#### Удаление дефектных пикселей

Во время эксплуатации прицела на сенсоре возможно появление дефектных ("битых") пикселей, т.е. ярких либо темных точек с постоянной яркостью, видимых на изображении. Прицелы APEX предоставляют возможность удалить дефектные пиксели на сенсоре программным способом.

- Нажмите контроллер (11) в течение двух секунд для входа в меню.
- Вращением контроллера выберите пиктограмму и нажмите контроллер.
- В появившемся подменю выберите пиктограмму и нажмите контроллер.
- В центре дисплея появится крест , на месте всплывающих иконок появятся координаты (X;Y)  $X=50Y=50\phi \frac{X=00}{Y=00}$  креста относительно центра дисплея, пиктограммы меню пропадают с дисплея.
- Вращением контроллера перемещайте крест таким образом, чтобы совместить центр креста с дефектным пикселям (дефектный пиксель должен погаснуть). Кратковременное нажатие контроллера позволяет переключать направление движения креста с горизонтального на вертикальное.
- После совмещения центра креста с дефектным пикселям коротко нажмите кнопку "LRF"/ "MODE" (5) для удаления дефектного пикселя.
- В случае успешного выполнения удаления на месте координат появится кратковременное сообщение "OK".
- Далее, перемещая крест, можно удалить следующий дефектный пиксель. При перемещении креста-курсора в область вывода на дисплей координат, последние перемещаются в правую нижнюю часть дисплея.

#### Возврат к заводской "карте пикселей"

• Если Вы желаете вернуться к заводской "карте пикселей" (т.е. вернуть все ранее удаленные дефектные пиксели в исходное состояние), выберите в появившемся подменю пиктограмму и нажмите контроллер.

- Справа от пиктограммы появятся пункты "Yes" и "No".
- Вращением контроллера выберите "Yes" и нажмите контроллер.
- Если Вы передумали и решили не возвращаться к заводской "карте пикселей", выберите "No" и нажмите контроллер.
- Для выхода из меню нажмите контроллер в течение двух секунд или подождите 10 секунд для автоматического выхода.

**Внимание!** На дисплее прицела допускается 1-2 пикселя в виде ярких белых или черных точек, которые не удаляются и дефектом не являются.

#### Выбор единиц измерения дальномера (модели LRF)

Данный пункт меню позволяет выбрать единицу измерения дистанции метры или ярды.

- Вращением контроллера выберите пункт "M" – метры или "Y" – ярды.
- Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки контроллера.
- Пиктограмма единицы измерения отображается вместе с цифрами измеренной дистанции.

## **Возврат к заводским настройкам**

Для возврата к заводским настройкам:

- Вращением контроллера выберите пункт “**Сброс настроек**”. Нажмите кнопку контроллера.
- Для возврата к заводским настройкам вращением контроллера выберите “**Yes**” и нажмите кнопку контроллера.

## **Следующие настройки сбрасываются к заводским:**

- Режим работы – “**Скалы**”;
- Режим калибровки – автоматический;
- Выбор оружия - 1;
- Выбор прицельной метки – 1 (для всех видов оружия);
- Цвет метки – черный;
- Яркость графики (меню и строки статуса) – 5;
- Видеовыход – выключен;
- Уровень яркости дисплея – 10;
- Уровень контраста дисплея – 6;
- Цифровой зум – x1;
- Инверсия – выключена;
- Функция “**PiP**” – выключена
- Метка дальномера – 1; (модели LRF)
- Единицы измерения – метры (модели LRF)

Для отказа от возврата к заводским настройкам выберите “**No**”.

**Внимание:** координаты пристрелки для всех видов оружия не сбрасываются.

## **Функция “Цифровой зум”**

На дисплее отображается значение общего увеличения.

Полное увеличение прицела состоит из суммы оптического увеличения прицела и цифрового увеличения с коэффициентом **1x / 2x / 3x**.

| Оптическое<br>увеличение прицела | Коэффициент цифрового<br>увеличения |    |
|----------------------------------|-------------------------------------|----|
|                                  | x1                                  | x2 |
| Общее увеличение                 |                                     |    |
| 1,5x                             | 1,5x                                | 3x |
| 2x                               | 2x                                  | 4x |
| 3x                               | 3x                                  | 6x |

Имеется два режима “Цифровой зум”

## **Стандартный режим:**

Для активации кратко нажмите кнопку “**ON**” (3) (модели APEX LRF) или **LRF/MODE** (5) (модели APEX).

Управление цифровым зумом также возможно с помощью ПДУ – см. пункт “**Авторизация пульта дистанционного управления в меню**” M2.

## **Режим плавного зума:**

Кратким нажатием контроллера выберите функцию “**плавный zoom**”. Изменение значения общего увеличения происходит с шагом 0,1x при вращении контроллера.

Принцип работы функции “**стандартный zoom**” в зависимости от текущего значения функции “**плавный zoom**”.

| Плавный “Zoom”,<br>текущее значение | Первое нажатие<br>на кнопку LRF/MODE (18) | Второе нажатие<br>на кнопку LRF/MODE (18) |
|-------------------------------------|---|---|
| x1,1                                | x2,0                                      | x1,1                                      |
| x1,8                                | x2,0                                      | x1,8                                      |
| x2,0                                | x2,0                                      | x2,0                                      |

## **12**

### **● ДАЛЬНОМЕР (в моделях APEX LRF)**

Прицелы **APEX LRF** оснащен встроенным дальномером (7), позволяющим измерять расстояние до объекта наблюдения.

#### **Порядок работы дальномера:**

- Включите прицел, произведите настройку изображения прицела в соответствии с разделом 9 “**Эксплуатация**”, нажмите кнопку “**LRF**”/“**MODE**” (5) или кнопку измерения дистанции на ПДУ (18) – на экране появится метка дальномера (при этом перекрестие прицела исчезнет), в правом верхнем углу дисплея появятся пустые прочерки значений дальности с единицей измерения дальности, т.е. дальномерный модуль переходит в режим ожидания измерения.
- Наведите метку дальномера на объект и нажмите кнопку “**LRF/MODE**”.
- В правом верхнем углу отобразится расстояние в метрах (или ярдах).
- Примечание. Если после измерения дальномер не используется более трех секунд, он отключается и появляется прицельная метка.
- Для измерения расстояния в режиме сканирования **SCAN** удерживайте кнопку “**LRF**”/“**MODE**” или соответствующую кнопку (18) на ПДУ более двух секунд, значение дистанции будет меняться в режиме реального времени в зависимости от расстояния до объекта наблюдения. В правом верхнем углу дисплея появится сообщение **SCAN**. Для выхода из режима сканирования повторно нажмите кнопку “**LRF**”/“**MODE**”.
- В случае неудачного измерения вместо значения дистанции появятся прочерки.
- По истечении 3-4 секунд бездействия (измерения не производится) дальномер выключается, в поле зрения исчезает метка дальномера с измеренными значениями дальности, и появляется прицельная метка.
- **Примечания:**
  - Для выбора метки дальномера перейдите в соответствующий пункт меню **M1**.
  - Единицу измерения (метры или ярды) можно выбрать в соответствующем пункте меню **M2**.
  - В режиме **SCAN** функция **PiP** активна.

13

## Особенности эксплуатации дальномера

- Точность и дистанция измерения зависит от коэффициента отражения поверхности цели и погодных условий. Коэффициент отражения зависит от таких факторов, как текстура, цвет, размер и форма цели. Как правило, коэффициент отражения выше у объектов светлых оттенков или с блестящей поверхностью.
- Измерение дистанции до мелких целей проводить сложнее, чем до крупных.
- На точность измерения влияют такие факторы, как условия освещенности, наличие тумана, дымки, дождя, снега и пр. Результаты измерения могут быть менее точными при работе в солнечную погоду или в том случае, если дальномер направлен в сторону солнца.

## ВИДЕОВЫХОД

Прицел оснащен видеовыходом для подключения внешних видеозаписывающих устройств и вывода изображения на монитор.

- Подключите штекер (13) кабеля к разъему (9) прицела (см. схему). Заденьте кабель, закрутив стопорное кольцо штекера (13) по часовой стрелке.
- Подключите приёмник видеосигнала к разъему (14) кабеля.
- Включите прицел и выберите формат выходного видеосигнала – на внешнем устройстве появится изображение. Внешнее устройство должно быть включено в режиме **AV** (монитора).

Для видеозаписи изображения Вы можете использовать видеорекордеры, например, Yukon MPR (#27041) и другие.

14

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беспроводной пульт дистанционного управления дублирует основные функции прицела:

| Нажатие    | Кнопка ON                        | Кнопка CAL           | Кнопка LRF/MODE   |
|------------|----------------------------------|----------------------|---|
| Короткое   | Включение прицела / Zoom / PiP** | Калибровка           | Функции Zoom / PiP**<br>Вызов дальномерной метки / Измерение дальности* |
| Длительное | Display off / Выключение прицела | Инверсия изображения | Режим SCAN<br>(для моделей LRF)*  |

\* Для моделей LRF

\*\* Для моделей без LRF.

**Перед началом работы с ПДУ его необходимо активировать, для этого:**

- Включите прицел и выберите пункт меню “Активация ПДУ” (пиктограмма ).
- Нажмите контроллер, появится сообщение “Wait” и начнется обратный отсчет времени, в течение которого нажмите и удерживайте в течение двух секунд любую кнопку ПДУ.
- В случае успешной активации возле пиктограммы появится сообщение “Complete”. Пульт активирован и готов к работе.
- Если ПДУ не работает, замените батарею. Для этого открутите винты на тыльной панели ПДУ, снимите заднюю крышку, извлеките старую и установите новую батарею CR2032.

122

15

## ПЛАНКА WEAVER

С помощью планки **Weaver** (8) Вы можете установить на прицел различные аксессуары, такие как:

- Блок внешнего питания EPS3I

16

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

При техническом осмотре, рекомендуем перед каждым выездом на охоту, проверьте:

- Внешний вид прицела (трещины, глубокие вмятины и следы коррозии не допускаются).
- Правильность и надежность крепления прицела на оружии (люфты категорически не допускаются).
- Состояние линз объектива, окуляра, линз приемника и излучателя дальномера (трещины, жировые пятна, грязь и другие налеты не допускаются).
- Состояние элементов питания и электрических контактов батарейного отсека (батарейки не должны быть разряжены; следы электролита, солей и окисления не допускаются).
- Надежность срабатывания контроллера и кнопок управления.
- Плавность хода ручки фокусировки объектива и кольца окуляра.

17

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Прицелы APEX имеют степень защиты **IPX7** (полная защита от проникновения воды - возможность кратковременного погружения в воду на глубину до 1 м в течение 30 мин); прицелы APEX LRF – степень защиты **IPX4** (защита от брызг).
- Самостоятельно ремонтировать и разбирать прицел запрещается!
- Храните прицел только в чехле, в сухом, хорошо вентилируемом помещении. При длительном хранении извлеките батареи.

18

## ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице приведен перечень проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации прицела. Произведите рекомендуемую проверку и исправление в порядке, указанном в таблице. При наличии дефектов, не перечисленных в таблице, или при невозможности самостоятельно устранить дефект, прицел следует вернуть для ремонта.

123

| НЕИСПРАВНОСТЬ   | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  | ИСПРАВЛЕНИЕ   |
|---|--|---|
| Прицел не включается  | Батареи установлены неправильно.   | Установите батареи в соответствии с маркировкой.  |
|   | Окислены контакты в контейнере батарей - "потекли" батареи или на контакты попала химически активная жидкость. | Очистите контейнер батарей, зачистите контакты.   |
|   | Батареи полностью разрядились или одна из батарей неисправна.  | Установите новые батареи. Используйте внешний блок питания.   |
| Изображение нечеткое - искажения в виде полос различного направления и ширин, или пятна различного размера и яркости. | Необходима калибровка.   | Проведите калибровку изображения согласно инструкциям раздела 8 Эксплуатация.   |
| Изображение слишком темное.   | Установлен низкий уровень яркости.   | Отрегулируйте яркость вращением контроллера (11).   |
| Нечеткое изображение прицельной метки – не удается навеститься окуляром.  | Для коррекции Вашего зрения не хватает диоптрийного расхода окуляра.   | Если Вы пользуетесь очками с силой линз более +/- 3,5, наблюдайте в окуляр прицела через очки.  |
| При четком изображении прицельной метки нечеткое изображение объекта, находящегося на расстоянии не менее 30 м.       | Пыль или конденсат на наружных или внутренних оптических поверхностях объектива.                               | Протрите наружные оптические поверхности мягкой хлопчатобумажной салфеткой. Просушите прицел – дайте постоять 4 часа в теплом помещении.  |
|   | Не сфокусирован объектив.  | Отрегулируйте четкость изображения вращением регулятора объектива.  |
| При стрельбе сбивается метка.   | Нет жесткости установки прицела на оружии или крепление не зафиксировано резьбовым фиксатором.                 | Проверьте жесткость установки прицела на оружии и надежность фиксации крепления к прицелу.<br>Убедитесь, что Вы используете именно тот тип патронов, которым ранее пристреливали Ваше оружие и прицел. Если Вы пристреливали прицел летом, а эксплуатируете его зимой (или наоборот), то не исключено некоторое изменение нулевой точки пристрелки. |

| НЕИСПРАВНОСТЬ   | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  | ИСПРАВЛЕНИЕ  |
|---|--|--|
| Прицел не фокусируется.   | Неправильная настройка.  | Настройте прицель соответственно с разделом 9 "Эксплуатация". Проверьте наружные поверхности линз объектива и окуляра; при необходимости очистите их от пыли, конденсата, инея и т.д. В холодную погоду Вы можете использовать специальные антизапотевающие покрытия (например, как для корректирующих очков). |
| Прицел не включается с помощью беспроводного ПДУ.   | ПДУ не активирован.  | Активируйте ПДУ согласно инструкциям.  |
|   | Разряжена батарея ПДУ.   | Установите новую батарею Cr2032.   |
| Не работает от внешнего источника питания.  | Убедитесь в наличии напряжения на выходе источника питания.  | Зарядите источник внешнего питания (при необходимости).  |
| Отсутствует изображение объекта наблюдения -  | Убедитесь, что контакты в разъёме прицела не деформированы.  | При необходимости аккуратно выровняйте контакты в разъёме пинцетом или другим подходящим инструментом.   |
|   | Наблюдение ведется через стекло.   | Удалите стекло из поля зрения.   |
| Отсутствует изображение при записи видеосигнала с прицела на внешний видеорекордер или при подключении к внешнему монитору. | Отключен видеовыход прицела.   | Включите видеовыход (см. раздел "11. Меню. Меню M2").  |
| Дальномер не производит замер.  | Отсутствует контакт.   | Убедитесь в надежности подключения видеокабеля.  |
|   | Перед линзами приемника или объектива находится посторонний предмет, который препятствует прохождению сигнала. | Убедитесь в том, что линзы не закрыты рукой или пальцами. Убедитесь в отсутствии на линзах грязи, инея и т.п.  |
| Большая погрешность измерений.  | Неблагоприятные погодные условия (дождь, дымка, снег).   |  |
|   | Во время замера прицел подвержен вибрации.   | Во время измерения держите прицел ровно.   |
|   | Расстояние до объекта превышает 1000м либо объект слишком мал.   | Выберите объект на расстоянии до 1000м либо выберите более крупный объект измерения.   |
| Коэффициент отражения объекта очень низкий (например, листья деревьев).   | Выберите объект с более высоким коэффициентом отражения.   |  |
|   | Неблагоприятные погодные условия (дождь, дымка, снег).   |  |